

Электронный тахеометр серии Nivo

Nivo 2.M+

Руководство пользователя

Версия D 1.0.0
Номер детали C240E7
Август 2014 г.

Nikon

www.trimble.com

Контактная информация

Trimble Navigation Limited
Engineering and Construction Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099
USA
800-538-7800 (toll free in USA)
+1-937-245-5600 Phone
+1-937-233-9004 Fax
www.trimble.com

Правовая информация

Авторские права и торговые марки

© 2005-2014, Nikon-Trimble Co. Limited. Авторские права защищены.
Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Запрещается изменять содержание данного руководства как в целом так и любой его части без специального разрешения.
Содержание данного руководства может быть изменено без предупреждения. Мы предпринимаем все меры по улучшению данного руководства, если вы найдете в нем неточности, просим сообщить об этом местному дилеру.

Примечание к изданию

Это издание: Электронный тахеометр серии Nivo, Руководство пользователя, дата выпуска: август 2014 г. (Редакция D).
Руководство описывает программное обеспечение версии 1.0.0 для инструмента: Электронного тахеометра серии Nivo.

Примечания

США

Удовлетворяет условиям FCC 15B Класс В.
Данное оборудование было протестировано и соответствует ограничениям Класса В для цифровых устройств согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для защиты против возникновения помех в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотные сигналы, и, если установлено не в соответствии с инструкциями, может вызвать помехи радиосвязи. При этом не гарантируется, что помехи не могут возникнуть в некоторых индивидуальных случаях.
Если данное устройство вызвало помехи приему радио или телевизионных сигналов, что можно определить его включением и выключением, вы можете устраниить эти помехи одним из следующих способов:

- переместить или развернуть приемную антенну;
- увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
- подсоединить оборудование к другой розетке питания, отдельной от той, куда подключен приемник;
- проконсультироваться с дилером или радиоинженером.



Предупреждение – Данное оборудование сертифицировано и соответствует Классу В персональных компьютеров и периферийных устройств согласно подразделу в части 15 правил FCC. Только внешние устройства (компьютеры и периферийные устройства), сертифицированные и соответствующие классу В могут быть подключены к данному устройству. Работа с не сертифицированным оборудованием может привести к возникновению помех приему радио или телевизионных сигналов. Подключение не экранированных интерфейсных кабелей к оборудованию аннулирует сертификацию FCC для данного устройства и может вызвать помехи, уровень которых значительно превышает установленные FCC предельы.

Уведомляем вас, что любые изменения или модификации оборудования без соответствующего разрешения лишает вас права работать с этим оборудованием.

Европейский союз

Соответствует директиве EU EMC.

Канада

Эта цифровая аппаратура класса B соответствует всем требованиям Правил для оборудования, способного вызвать помехи в Канаде.
Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.



Тайвань

Требования к переработке аккумуляторов

Требования к переработке аккумуляторов
Данное оборудование содержит съемную батарею.



「廢電池請回收」

Правила Тайваня требуют переработки использованных батарей.



Примечание для пользователей Европейского Союза

Чтобы получить информацию о переработке и другую подробную информацию, посмотрите:
www.trimble.com/environment/summary.html

Переработка в Европе

Для переработки оборудования Trimble WEEE, позвоните: +31 497 53 2430, и попросите соединить с "WEEE associate", или направьте письменный запрос инструкций по переработке по адресу:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Информация для модуля Bluetooth

США

Соответствует требованиям FCC, часть 15, раздел/RSS-210, бюллетень OET 65, дополнение С



Предостережение – Любые изменения и модификации, явно не утвержденные стороной, ответственной за соответствие нормативным требованиям, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данный прибор был испытан и признан соответствующим ограничениям Класса В для цифровых устройств согласно части 15 правил федеральной комиссии по связи США (FCC). Эти ограничения разработаны для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данный прибор генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и при установке с нарушением инструкций может создавать помехи для радиосвязи. Однако нельзя гарантировать, что в отдельных случаях при правильной установке не возникнет помех. Если данный прибор создает помехи для приема радио- или телевизионных сигналов, что можно определить путем включения и выключения прибора, пользователю следует устранить помехи перечисленными ниже способами.

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между данным прибором и приемником.
- Подключить данный прибор к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к продавцу прибора или опытному специалисту по телекоммуникациям и радиотехнике.

Канада

Директива RSS-210 по устройствам низкой мощности.
Эксплуатация прибора допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) данный прибор не должен вызывать помех, и (2) данный прибор должен принимать любые помехи, включая помехи, которые могут нарушить его работу.

Страны Европейского Союза, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, Турция, Швейцария

Соответствует стандартам EN300 328, EN50360

Настоящим компания Nikon-Trimble Co., Ltd. заявляет, что данный прибор соответствует существенным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/EC.

Заявление о соответствии можно получить на веб-сайте <http://www.nikon-trimble.com/>

Соответствие требованиям к воздействию радиочастотного излучения

1) Для выполнения требований FCC/IC к воздействию радиочастотного излучения между антенной данного прибора и всеми людьми необходимо соблюдать расстояние не менее 20 см.

2) Данный передатчик не допускается размещать или эксплуатировать совместно с какими-либо другими антennами и передатчиками.

Техника безопасности

В этой главе:

- Введение
- Предупреждения и предостережения
- Аккумуляторные литий-ионные батареи
- Безопасность при работе с излучающим прибором

Введение

Перед использованием тахеометра серии Nivo, для обеспечения личной безопасности, внимательно и в полной мере ознакомьтесь с этим руководством. Хотя продукция фирмы Nikon разработана для обеспечения максимальной безопасности при ее использовании, некорректное обращение с приборами или игнорирование инструкции по эксплуатации может привести к травмам персонала или повреждениям оборудования.

Вам также необходимо прочесть документацию к другому оборудованию, которое вы используете совместно с электронным тахеометром серии Nivo.

Примечание – Всегда храните это руководство рядом с прибором для быстрого доступа к требуемой информации.

Предупреждения и предостережения

Для отображения информации о безопасности, приняты следующие соглашения:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Предупреждение сигнализирует вам о ситуации, которая может стать причиной смерти или серьезного вреда.



ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ – Предостережение сигнализирует вам о ситуации, которая может причинить вред или уничтожение имущества.

Всегда читайте и внимательно следуйте инструкциям.

Предупреждения

Перед использованием инструмента ознакомьтесь со следующими предупреждениями и всегда следуйте их инструкциям:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Никогда не смотрите в зрительную трубу на солнце - это может привести к повреждению глаз.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – В инструментах серии Nivo не предусмотрена взрывозащитная конструкция. Не используйте инструмент на угольных шахтах, в местах загрязненных угольной пылью или вблизи других горючих веществ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Никогда не разбирайте, не изменяйте и не ремонтируйте инструмент самостоятельно. Это может привести к возгоранию прибора, или вы можете получить электрический удар или ожог.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Никогда не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Такие действия могут привести к поражению электрическим током, получению ожогов или к возгоранию прибора. Также может снизиться точность прибора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Используйте *только* зарядное устройство и сетевой блок питания, поставляющиеся с инструментом. *Не* используйте любые другие зарядные устройства, это может привести к возгоранию батареи или взрыву.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Во время зарядки батареи не накрывайте зарядное устройство и сетевой блок питания материалом или тканью, это может привести к перегреву. Будьте внимательны, зарядное устройство достаточно сильно излучает тепло.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Не заряжайте батарею в сырых или пыльных местах, на прямом солнечном свете и близко от источников тепла. Не заряжайте батарею, если она сырая. Это может привести к удару током, перегреву или возгоранию батареи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Несмотря на то, что батарея снабжена автоматом размыкания при коротком замыкании её контактов, необходимо заботиться о том, чтобы не допускать короткого замыкания выводов. Короткое замыкание может вызвать возгорание батареи или привести к ожогу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Никогда не нагревайте и не жгите батарею. Это может привести к утечке химического вещества или повреждению корпуса и стать причиной серьезных повреждений.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – При хранении батареи или зарядного устройства, чтобы избежать короткого замыкания, изолируйте контакты предохранительной тесьмой. Отсутствие изоляции может привести к короткому замыканию и стать причиной возгорания, ожога или привести к поломке инструмента.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Батарея сама по себе не является водонепроницаемой. Защищайте батарею от влаги, когда вынимаете ее из инструмента. Попадание воды в батарею может быть причиной ее возгорания.

Предостережения

Перед использованием инструмента ознакомьтесь со следующими предостережениями и всегда следите их инструкциям:



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Использование органов управления, настройки или выполнение действий не в соответствии с их назначением может вызвать опасное излучение.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Металлические ножки штатива очень острые, вы можете пораниться. Будьте осторожны при переноске и установке штатива.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Проверьте плечевой ремень и его застежку перед переносом штатива или инструмента, закрытого в транспортировочном ящике. Повреждение ремня или не до конца застегнутая пряжка могут стать причиной случайного падения инструмента, что может нанести вред инструменту и вам.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Перед установкой штатива удостоверьтесь, что ножки штатива хорошо закреплены. В противном случае вы по дороге можете поранить руку или ногу острием ножки штатива.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – После установки прибора на штатив крепко затяните закрепительные винты на ножках штатива. В противном случае при падении штатива инструмент может получить повреждение или нанести вред вам.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – После установки прибора на штатив, крепко затяните становой винт трегера. В противном случае инструмент может упасть и получить повреждения или нанести вред вам.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Затяните зажимной винт трегера. Если он недостаточно закреплен, трегер может упасть, когда вы станете поднимать инструмент, что может причинить вред вам или инструменту.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Надежно затяните винт крепления основания прибора. Если винт не затянут, основание может отдельиться или упасть, когда вы будете поднимать инструмент, что может причинить вред вам и инструменту.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Не складывайте предметы на транспортировочном ящике и не используйте его вместо стула. Пластиковый транспортировочный ящик неустойчив, его поверхность скользкая. Вы можете упасть и удариться или предметы могут разбиться.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Система инструмента может прекратить работу при обнаружении сильного электромагнитного излучения, чтобы избежать ошибок в измерениях. В этом случае выключите инструмент и устраните источник электромагнитного излучения. Затем снова включите инструмент и продолжите работу.

Аккумуляторные литий-ионные батареи



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Не допускайте повреждения аккумуляторной литий-ионной батареи. Повреждение батареи может вызвать взрыв или возгорание и привести к причинению вреда здоровью людей и (или) материальному ущербу.

Меры по предотвращению причинения вреда здоровью людей и материального ущерба приведены ниже.

- Не используйте и не заряжайте батарею с признаками повреждения. Признаками повреждения могут быть обесцвечивание, деформация и утечка электролита батареи.
- Не утилизируйте батарею в огне, не подвергайте батарею воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Не погружайте батарею в воду.
- Не используйте и не храните батарею в автомобиле в жаркую погоду.
- Не роняйте и не пробивайте батарею.
- Не вскрывайте батарею и не замыкайте ее контакты.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Не дотрагивайтесь до аккумуляторной литий-ионной батареи с признаками протечки. Внутри батареи находится едкий электролит, контакт с которым может причинить вред здоровью и (или) материальный ущерб.

Меры по предотвращению причинения вреда здоровью людей и материального ущерба приведены ниже.

- Если батарея протекает, избегайте контакта с жидкостью из батареи.
- Если жидкость из батареи попала в глаза, немедленно промойте их чистой водой и обратитесь за медицинской помощью. Не трите глаза!
- Если жидкость из батареи попала на кожу или одежду незамедлительно смойте жидкость из батареи чистой водой.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Заряжайте и эксплуатируйте аккумуляторную литий-ионную батарею в строгом соответствии с инструкциями. Зарядка и использование батареи с неразрешенным оборудованием может вызвать взрыв или возгорание и привести к причинению вреда здоровью людей и (или) материальному ущербу.

Меры по предотвращению причинения вреда здоровью людей и материального ущерба приведены ниже.

- Не используйте и не заряжайте батарею с признаками повреждения или протечки.
- Заряжайте литий-ионную батарею только в предназначенных для этого приборах. Выполняйте все инструкции, поставляющиеся с зарядным устройством для батареи.
- При перегреве или появлении дыма следует прекратить зарядку батареи.
- Используйте батарею только в предназначенных для нее приборах.
- Используйте батарею только по прямому назначению и в соответствии с документацией прибора.

Безопасность при работе с излучающим прибором

Nivo^{2.M+} – это прибор лазерного излучения класса V.

Nivo^{2.M+} является лазерным прибором класса 3R в соответствии со следующими стандартами: IEC60825-1, Am2 (2001): «Безопасность лазерных приборов»

Использование лазерного оборудования класса 3R может представлять опасность.

Меры предосторожности. Для предотвращения опасных ситуаций все пользователи должны неукоснительно выполнять меры предосторожности и контроля, указанные в стандарте IEC60825-1 (2001-08) соотв. EN60825-1:1994 + A11:1996 + A2:2001, на *опасном расстоянии**); в частности согласно «Руководству пользователя».



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Лазерное оборудование разрешается устанавливать, настраивать и эксплуатировать только квалифицированному и подготовленному персоналу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Места использования данных лазеров должны быть обозначены соответствующим предупреждающим знаком о лазерной излучении.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Необходимо принять меры предосторожности, чтобы люди не смотрели на лазерный луч непосредственно или без оптического инструмента.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Лазерный луч должен прерываться в конце своего полезного пути и обязательно должен прерываться, если опасный путь луча выходит за пределы (*безопасное расстояние**) участка, на котором за наличием и работой персонала ведется наблюдение с целью его защиты от лазерного излучения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Путь лазерного луча должен проходить значительно ниже или выше уровня глаз, если это возможно.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Когда лазерный прибор не используется он должен храниться в месте, недоступном для неуполномоченного персонала.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ЗАПРЕЩАЕТСЯ направлять (даже случайно) лазерный луч класса 3R на зеркальные отражающие поверхности, например призмы, металлические предметы и окна. Необходимо принять особые меры предосторожности для исключения подобных ситуаций.

* *Безопасное расстояние* – это расстояние от лазера, на котором лазерное излучение или энергетическая экспозиция имеет максимально допустимую величину, воздействию которой может подвергаться персонал без угрозы здоровью.

Таблица 1.1 Характеристики лазерного излучения

Лазерный указатель	
Длина волны	630-680 нм
Выходная мощность	CW $P_o \leq 4,75$ мВт
Дальномер в безотражательном режиме	
Длина волны	630-680 нм
Выходная мощность	$P_p \leq 8,75$ мВт $P_o \leq 4,75$ мВт
Ширина импульса	1,2 нс/400 МГц - 1,6 нс/320 МГц
Дальномер в режиме измерения по призме	
Длина волны	630-680 нм
Выходная мощность	$P_p \leq 0,037$ мВт $P_o \leq 0,02$ мВт
Ширина импульса	1,2 нс/400 МГц - 1,6 нс/320 МГц
Лазерный отвес (дополнительно)	
Длина волны	635 нм
Выходная мощность	CW $P_o < 1,0$ мВт

Таблица 1.2 Стандарты

Евросоюз	EN60825-1/Am.2 : 2001 (IEC60825-1/Am.2 : 2001): Класс 3R
США	FDA21CFR Часть 1040 Разделы 1040.10 и 1040.11 (за исключением изменений Laser Notice No.50, датированных 24 июня 2007 г.)



Этикетки



Лазерный указатель и дальномер



Лазерный отвес (дополнительно)

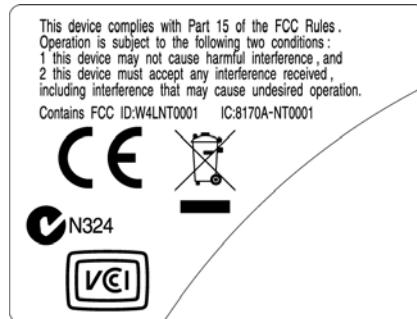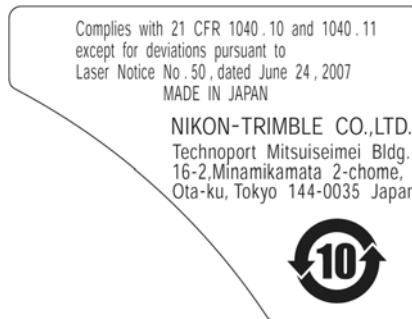

Содержание

Техника безопасности	iv
Введение	v
Предупреждения и предостережения	v
Предупреждения	v
Предостережения	vii
Аккумуляторные литий-ионные батареи	viii
Безопасность при работе с излучающим прибором	ix
1 Введение	1
Приветствие	2
Внешний вид инструмента	3
Хранение	5
2 Подготовка к работе	7
Распаковка и упаковка инструмента	8
Распаковка	8
Упаковка	8
Зарядка батареи	8
Отсоединение и присоединение батареи	13
Установка штатива	14
Центрирование	14
Центрирование с помощью оптического отвеса	14
Центрирование с помощью лазерного отвеса	15
Центрирование при помощи свинцового отвеса	16
Нивелировка	16
Наведение	17
Установка режима измерения и подготовка цели	18
Измерения с отражателем	18
Измерения в безотражательном режиме	19
Подготовка отражательной марки	20
Сборка призменного отражателя	21
Юстировка переходника трегера по высоте	22
Изменение направления отражателя	22
Установка постоянной призмы	22
Установка положения визирной марки отражателя	23
Измерения при КЛ и КП (для модели с двумя дисплеями)	23
3 Работа с прибором	25
Включение и выключение инструмента	26
Включение инструмента	26
Выключение инструмента	26
Изменение региональных настроек	27
Экран и функции клавиш	29
Панель состояния	31
Подсветка экрана, лазерный указатель, звуковой сигнал и настройка контраста	33
Клавиша DSP	34
Клавиша MODE	36
Клавиша COD	37

Клавиша [HOT]	38
Индикатор пузырькового уровня	40
Лазерный отвес	40
Клавиши [USR]	41
Клавиша [DAT]	42
Экран списка	43
Ввод данных	44
Ввод имени или номера точки	44
Ввод кодов	47
<i>Дополнительные возможности: Поиск кодов по первому символу</i>	49
Ввод значений в футах и дюймах	49
Проекты	50
Создание нового проекта	50
Измерение расстояний	52
Наведение на призменный отражатель	52
Измерение расстояний	53
Параметры измерений	54
4 Применение	57
Сброс ГК (горизонтального угла) и угловые измерения	58
Установка горизонтального угла в 0	58
Ввод горизонтального угла	58
Запись передней точки после повторных угловых измерений	58
Измерение при КЛ/КП	59
Удержание горизонтального угла	60
Установка станции	60
Установка станции по точке с известными координатами или азимутом	60
<i>Дополнительная функция: измерение при КЛ и КП</i>	62
Установка станции с использованием обратной засечки на известные точки	64
<i>Дополнительные возможности: просмотр и удаление измерений засечки</i>	66
Быстрая установка станции без ввода координат	67
Определение высоты станции	68
Контроль и восстановление направления на заднюю точку	69
Засечка по двум точкам вдоль известной линии	70
Разбивка	72
Вынос в натуру точки по углу и расстоянию	72
Вынос в натуру точки по координатам	74
<i>Дополнительные возможности: задание списка точек по диапазону их имен</i>	76
Вынос в натуру створа	76
Вынос в натуру линии	77
Кнопка Программы	79
Измерение расстояния и величин смещения вдоль заданной линии	79
Определение расстояние и смещение относительно круговой кривой	81
Удаленное измерение расстояний	83
Измерение высот недоступных объектов	85
Измерение расстояния и смещения в вертикальной плоскости	86
Измерение расстояния и смещения в наклонной плоскости	88

Запись измеренных данных	90
Запись данных из любого экрана измерений	90
Вывод данных на СОМ порт.	90
Измерение смещений	91
Измерение линейных смещений	91
Измерение с угловым смещением	92
Веха с двумя призмами	93
Продолжение линии по смещению горизонтального угла (+Линия)	94
Ввод горизонтального расстояния после измерения угла	95
Вычисление угловой точки (Угол)	96
Измерение центра окружности (Окруж)	97
Продление наклонного расстояния	98
5 Описание меню	99
Введение	100
Менеджер проектов.	100
Открытие существующего проекта	100
Создание нового проекта	101
Удаление проекта	102
Настройка контрольного проекта.	102
Просмотр информации о проекте.	103
Импорт проекта	104
Экспорт проекта	105
Задачи (координатная геометрия)	106
Обратная задача: вычисление угла и расстояния по двум точкам с известными координатами	106
Вычисления и ввод координат вручную	108
Вычисление площади и периметра	110
<i>Расширенные возможности: ввод диапазона точек</i>	111
Вычисление координат точки по линии и смещению	112
Расчет координат с использованием функций пересечения	113
<i>Расширенные возможности: Ввод смещения угла и расстояния</i>	117
Настройки	118
Угол	118
Расстояние	118
Координаты	120
Энергосбережение	120
Связь	121
Разбивка	121
Единицы	121
Запись	122
Прочие параметры	122
Вид/Ред	124
Просмотр записей	124
Удаление записей	128
Редактирование записей	129
Поиск записей	132
Ввод координат	134

Список имен точек и список кодов	134
Связь	138
Разгрузка данных	138
Загрузка координат	139
<i>Дополнительные возможности: Редактирование формата данных для загрузки</i>	140
Загрузка списка имен точек или кодов.	141
Кнопки быстрого доступа	142
Настройки клавиши [MSR]	142
Настройки клавиши [DSP]	142
Настройки клавиши [USR]	143
Настройки клавиши [S-O]	143
Настройки клавиши [DAT]	143
Калибровка.	144
Время	144
Съемное запоминающее устройство (USB-накопитель)	145
Отображение файлов со внешнего запоминающего устройства	145
Переименование проекта или файла на съемном запоминающем устройстве	146
Удаление проекта или файла со съемного запоминающего устройства	146
Копирование проекта со съемного запоминающего устройства	147
Переключение представления списка файлов на съемном запоминающем устройстве.	147
6 Проверки и юстировка	149
Юстировка электронного уровня	150
Проверка и юстировка круглого уровня	150
Проверка и юстировка оптического (лазерного) центрира	150
Ошибка места нуля вертикального круга и коллимационная ошибка	151
Проверка	151
Юстировка	152
Проверка постоянной инструмента	153
Проверка лазерного указателя	155
7 Технические характеристики	157
Инструмент	158
Зрительная труба.	158
Дальность измерений	158
Точность измерения расстояния	158
Интервалы измерений	159
Угловые измерения	159
Компенсатор	159
Микрометрический винт	159
Трегер	159
Уровень	160
Оптический центрир	160
Дополнительный лазерный центрир.	160
Экран и клавиатура	160
Соединение инструмента	160
Аккумуляторная батарея	161
Температурный диапазон	161
Размеры	161

Вес	161
Защита от воздействия окружающей среды	161
Стандартные компоненты	162
Разъем для внешних устройств	162
8 Системная диаграмма	165
Компоненты системы	166
9 Связь	169
Загрузка данных координат	170
Настройки	170
Формат записи	170
Загрузка списка точек и списка кодов	172
Настройки	172
Формат файла	172
Пример данных	173
Разгрузка данных	174
Настройки	174
Формат сырых данных Nikon	174
Форматы записей SDR2x и SDR33	177
Примеры данных	181
10 Сообщения об ошибках	185
Угол	186
Задачи	186
Связь	186
Данные	187
Менеджер проектов	188
Программы	189
Запись данных	189
Поиск	190
Настройки	191
Разбивка	191
Установка станции	192
Ошибка системы	193

Содержание

Введение

В этой главе:

- Приветствие
- Внешний вид инструмента
- Хранение

Приветствие

Благодарим вас за приобретение этого оборудования Nikon.

Эта инструкция написана для пользователей, использующих Электронный безотражательный тахеометр серии Nivo. Внимательно прочтите эту инструкцию перед работой с инструментом серии Nivo. Обратите особое внимание на предупреждения и предостережения, приведенные в разделе Техника безопасности в начале руководства. Также прочтайте инструкции по хранению инструмента. Дополнительную информацию смотрите в разделе [Хранение, стр. 5](#).

Внешний вид инструмента

На Рис. 1.1 и Рис. 1.2 показаны основные элементы конструкции Nivo.

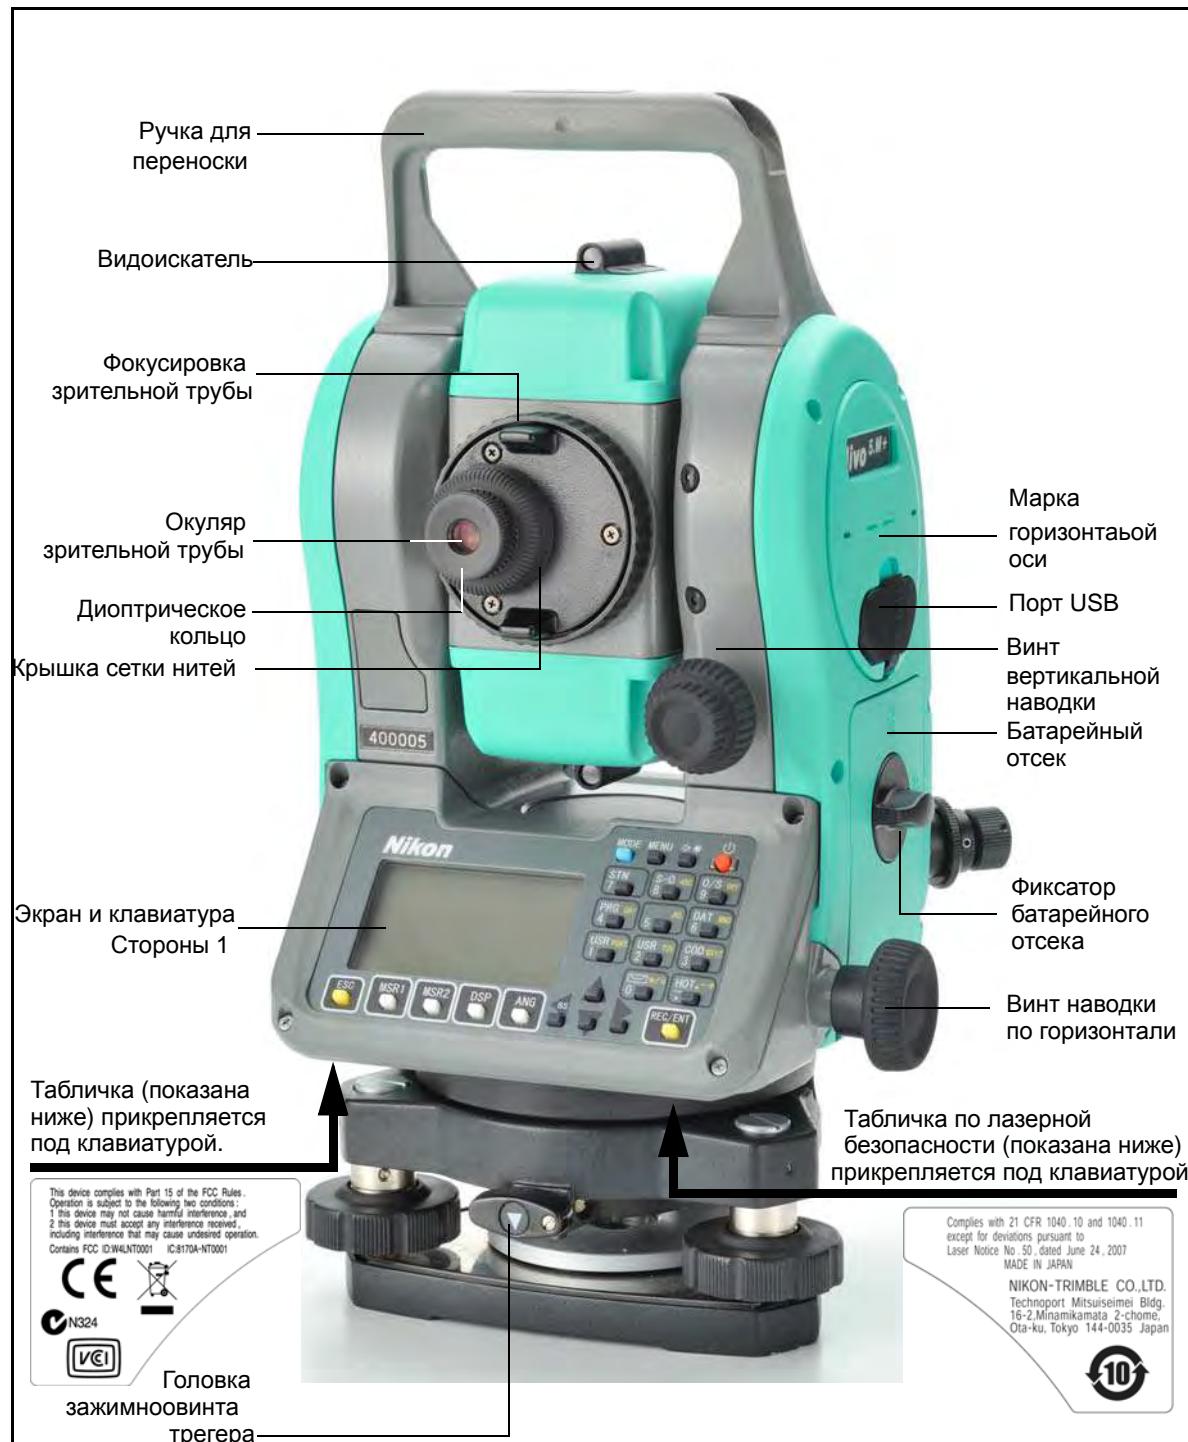


Рисунок 1.1 Электронный безотражательный тахеометр серии Nivo – Сторона-1
На иллюстрации показана модель без зажимов. Также выпускается модель с зажимами, оснащенная системой зажимов на винтах вертикальной и горизонтальной наводки.

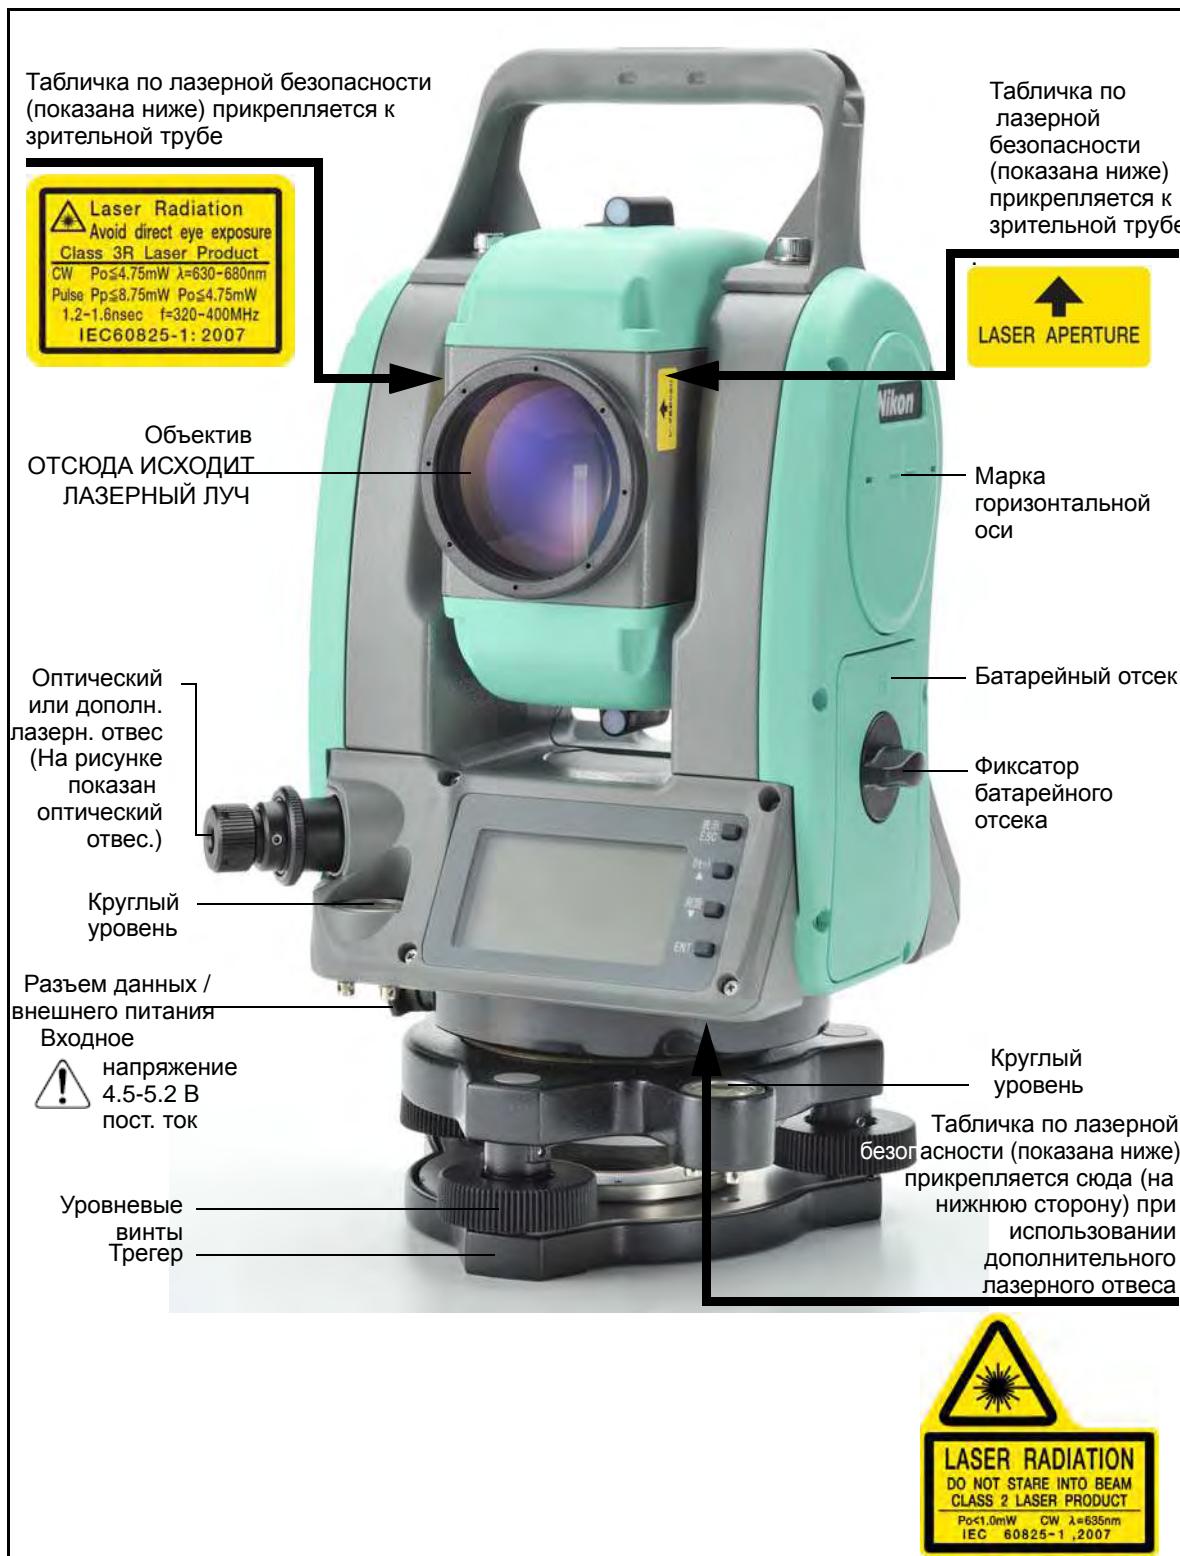


Рисунок 1.2 Электронный безотражательный тахеометр серии Nivo – Сторона-2
На иллюстрации показана модель без зажимов.

Хранение

Перед использованием инструмента прочтите инструкции по хранению прибора и следуйте им в дальнейшем:

- Не оставляйте инструмент надолго на солнце или в закрытом нагретом транспорте. Перегрев неблагоприятно воздействует на его производительность.
- Если Nivo был использован при неблагоприятной погоде, немедленно протрите всю влагу и пыль, высушиите его полностью перед укладкой в транспортировочный ящик. Инструмент содержит много чувствительных электронных схем, которые необходимо хорошо предохранять от пыли и влаги. Если пыль и влага попадут в инструмент, то могут произойти серьезные неполадки.
- Внезапное изменение температуры может привести к затемнению линз и сильно повлиять на уменьшение дальности действия прибора или стать причиной сбоя в системе электроники. Поступайте следующим образом: внося инструмент в теплое помещение, оставляйте его в закрытом ящике до тех пор, пока его температура не сравняется с комнатной.
- Избегайте хранения Nivo в жарких и влажных местах. Батарея должна хранится в сухом помещении, при температуре ниже 30 °C (86 °F). Высокая температура и чрезмерная влажность могут привести к появлению плесени на линзах и порче электронных микросхем, что ведет к повреждению инструмента.
- Храните батарею разряженной, в специальной коробке.
- При хранении инструмента в районах с экстремально низкими температурами, оставляйте транспортировочный ящик открытым.
- При юстировке уровневые винты по возможности необходимо устанавливать к центру их хода, как показано линией на ручке.
- Если трегер не будет использоваться в течение длительного времени, заблокируйте внизу закрепительный винт трегера и затяните становой винт трегера.
- Не затягивайте зажимные винты слишком сильно.
- Не используйте органические растворители (такие как эфир или растворитель краски) для протирания неметаллических частей инструмента, таких как клавиатура. Это может привести к обесцвечиванию поверхности или отслаиванию нанесенных надписей. Используйте для протирания этих частей мягкую ткань, слегка смоченную водой или моющим средством.
- Оптические линзы могут быть очищены путем осторожного протирания мягкой кисточкой или специальной тканью для линз, смоченных спиртом.

- Крышка сетки визирных нитей должна быть правильно подогнана. Не прилагайте к ней чрезмерных усилий, чтобы не утратилась ее водонепроницаемость.
- Перед присоединением батареи, проверьте, чистая ли контактная поверхность на батарее и на инструменте.
- Плотно прижмите колпачок, закрывающий разъем для вывода данных и подачи внешнего электропитания. Инструмент не будет водонепроницаем, пока этот колпачок не закрыт или пока используется разъем для вывода данных и подачи внешнего электропитания.
- Транспортировочный ящик разработан водонепроницаемым, но вы не должны оставлять его под дождем на длительное время. Если нет возможности укрыть ящик от дождя, сделайте так, чтобы титульная табличка Nikon на нем была направлена вверх.
- Батарея состоит из литий-ионовых элементов. Когда вы выбрасываете батареи, следуйте местным законам об утилизации.
- Инструмент может быть поврежден статическим электричеством, возникшим в теле человека, при разрядке через разъем для вывода данных и подачи внешнего электропитания. Перед переноской инструмента прикоснитесь к другому проводящему ток материалу для снятия статического электричества.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не зажать палец между зрительной трубой и горизонтальной осью инструмента.



Крышка сетки нитей

Подготовка к работе

В этой главе:

- Распаковка и упаковка инструмента
- Зарядка батареи
- Отсоединение и присоединение батареи
- Установка штатива
- Центрирование
- Нивелировка
- Наведение
- Установка режима измерения и подготовка цели
- Измерения в безотражательном режиме
- Подготовка отражательной марки
- Сборка призменного отражателя
- Измерения при КЛ и КП (для модели с двумя дисплеями)

Распаковка и упаковка инструмента

Примечание – Аккуратно переносите инструмент серии Nivo, чтобы защитить его от вибраций и ударов.

Распаковка

При распаковке держите прибор за переносную ручку и аккуратно вынимайте из ящика.



Для модели без зажимов



Для модели с зажимами

Зарядка батареи

Перед зарядкой батареи ознакомьтесь с предупреждениями (они также приведены в начале руководства в главе Техника безопасности) и следующими замечаниями.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Не допускайте повреждения аккумуляторной литий-ионной батареи. Повреждение батареи может вызвать взрыв или возгорание и привести к причинению вреда здоровью людей и (или) материальному ущербу.

Меры по предотвращению причинения вреда здоровью людей и материального ущерба приведены ниже.

- Не используйте и не заряжайте батарею с признаками повреждения. Признаками повреждения могут быть обесцвечивание, деформация и утечка электролита батареи.
- Не утилизируйте батарею в огне, не подвергайте батарею воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Не погружайте батарею в воду.
- Не используйте и не храните батарею в автомобиле в жаркую погоду.
- Не роняйте и не пробивайте батарею.
- Не вскрывайте батарею и не замыкайте ее контакты.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Не дотрагивайтесь до аккумуляторной литий-ионной батареи с признаками протечки. Внутри батареи находится едкий электролит, контакт с которым может причинить вред здоровью и (или) материальный ущерб.

Меры по предотвращению причинения вреда здоровью людей и материального ущерба приведены ниже.

- Если батарея протекает, избегайте контакта с жидкостью из батареи.
- Если жидкость из батареи попала в глаза, немедленно промойте их чистой водой и обратитесь за медицинской помощью. Не трите глаза!
- Если жидкость из батареи попала на кожу или одежду незамедлительно смойте жидкость из батареи чистой водой.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Заряжайте и эксплуатируйте аккумуляторную литий-ионную батарею в строгом соответствии с инструкциями. Зарядка и использование батареи с неразрешенным оборудованием может вызвать взрыв или возгорание и привести к причинению вреда здоровью людей и (или) материальному ущербу.

Меры по предотвращению причинения вреда здоровью людей и материального ущерба приведены ниже.

- Не используйте и не заряжайте батарею с признаками повреждения или протечки.
- Заряжайте литий-ионную батарею только в предназначенных для этого приборах. Выполняйте все инструкции, поставляющиеся с зарядным устройством для батареи.
- При перегреве или появлении дыма следует прекратить зарядку батареи.
- Используйте батарею только в предназначенных для нее приборах.
- Используйте батарею только по прямому назначению и в соответствии с документацией прибора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Для зарядки батареи используйте только зарядное устройство и сетевой блок питания, поставляющиеся с инструментом. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ любые другие зарядные устройства, это может привести к возгоранию батареи или взрыву. Поставляемая в комплекте батарея не может быть использована с другими зарядными устройствами.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Во время зарядки батареи не накрывайте зарядное устройство и сетевой блок питания материалом или тканью, это может привести к перегреву. Будьте внимательны, зарядное устройство достаточно сильно излучает тепло.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Не заряжайте батарею в сырых или пыльных местах, на прямом солнечном свете и близко от источников тепла. Не заряжайте батарею, если она сырая. Это может привести к удару током, перегреву или возгоранию батареи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Несмотря на то, что батарея снабжена автоматом размыкания при коротком замыкании её контактов, необходимо заботиться о том, чтобы не допускать короткого замыкания выводов. Короткое замыкание может вызвать возгорание батареи или привести к ожогу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Никогда не нагревайте и не жгите батарею. Это может привести к утечке химического вещества или повреждению корпуса и стать причиной серьезных повреждений.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – При хранении батареи или зарядного устройства, чтобы избежать короткого замыкания, изолируйте контакты предохранительной тесьмой. Отсутствие изоляции может привести к короткому замыканию и стать причиной возгорания, ожога или привести к поломке инструмента.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Батарея сама по себе не является водонепроницаемой. Предохраняйте батарею от влаги, когда она вынута из инструмента. Попадание воды внутрь батареи может вызвать ее возгорание.



Подача питания

- Подключите зарядное устройство к входящему в комплект сетевому блоку питания для включения прибора. Входное напряжение должно составлять 5 В, а номинальный ток источника питания не менее 4 А. Зарядной ток каждой батареи может составлять до 2 А.

Зарядка батареи

- Просто задвиньте батарею в отсек батареи, чтобы начать ее зарядку. Индикатор, расположенный рядом с отсеком, будет светиться желтым цветом во время выполнения зарядки. Индикатор зарядки станет светиться зеленым цветом по окончании зарядки.

- Отсеки зарядного устройства полностью независимы друг от друга, поэтому батарею можно устанавливать в отсек независимо от состояния другого отсека батареи.
- Зарядка может занять 2 – 4 часа, если батарея была нормально разряжена.
- Зарядка может занять до 5 часов, если батарея была полностью разряжена и хранилась несколько месяцев без использования.
- Литий-ионные батареи не предназначены для зарядки при температуре выше 40 °C – 45 °C, поэтому мигающий индикатор зарядки может означать слишком высокую температуру батарей для зарядки. Зарядка продолжится после охлаждения батарей. Время зарядки увеличится вследствие охлаждения батарей в случае их зарядке при температуре 40 °C – 45 °C.
- Если индикатор(ы) зарядки мигает (мигают) и батареи не нагрелись, это может свидетельствовать о проблеме с батареей или зарядным устройством. Если индикатор зарядки продолжает мигать после попытки зарядить несколько ненагретых батарей, это свидетельствует о проблеме с устройством или самими батареями.

Кондиционирование и калибровка батареи

- Калибровку батареи следует проводить каждые 6 месяцев или чаще, если требуется. Калибровка обеспечивает точную индикацию оставшегося заряда батареи.
- Удерживайте кнопку калибровки на приборе, а затем установите батарею, не отпуская кнопку калибровки, чтобы начать калибровку батареи. Калибровка начнется только для той батареи, которая была установлена при нажатой кнопке калибровки. Во время калибровки батареи батарея будет заряжена, полностью разряжена, а затем снова заряжена. Калибровка должна занять приблизительно 17 часов, и во время калибровки нельзя закрывать вентиляционные отверстия зарядного устройства (см. примечание 1).
- Синий индикатор калибровки (или оба индикатора калибровки) будет медленно мигать (вкл. 1,5 с, выкл. 2 с) во время выполнения калибровки, а индикаторы зарядки могут быть включены или выключены во время цикла калибровки при условии, что корпус не перегревается.
- По завершении цикла калибровки, индикатор калибровки перестанет мигать и останется включенным, пока не будет извлечена соответствующая батарея.
- Температура нижней части корпуса может повышаться приблизительно до 43 °C, после чего сработает регулировка температуры для предотвращения перегрева корпуса. При падении напряжения батареи корпус охлаждается и автоматическое ограничение температуры не требуется, благодаря чему сокращается время разрядки батареи.

- На случае если внутренняя температура корпуса остается слишком высокой даже после включения регулировки температуры, предусмотрена вторичная схема защиты, которая полностью прервёт калибровку. Если это происходит, индикатор(ы) калибровки будет (будут) быстро мигать и будет снова включена зарядка батареи.

Отсоединение и присоединение батареи

Отсоединение батареи



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Избегайте прикосновения к контактам батареи.

1. Если инструмент включен, нажмите кнопку **[PWR]** для его выключения.
2. Поверните фиксатор батарейного отсека против часовой стрелки, откройте крышку батарейного отсека и извлеките батарею из батарейного отсека.

Присоединение батареи

Перед тем, как присоединить батарею, протрите отсек батареи от пыли и других частиц.



1. Поверните фиксатор батарейного отсека против часовой стрелки и откройте крышку батарейного отсека.
2. Поместите батарею в батарейный отсек. Соедините батарею в нижней части, направив контакты внутрь.
3. Закройте крышку батарейного отсека и поверните фиксатор по часовой стрелке до щелчка, чтобы закрепить соединение.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Если батарея присоединена неправильно, нарушится водонепроницаемость инструмента.

Установка штатива



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Ножки штатива достаточно острые и вы можете пораниться об них. Будьте осторожны при переноске и установке штатива.

1. Для установки штатива раздвиньте его ножки так, что бы он был достаточно устойчив.
2. Разместите штатив непосредственно над точкой станции. Для проверки положения штатива, посмотрите через центральное отверстие площадки штатива.
3. Хорошо вдавите ножки штатива в землю.
4. Выставьте по уровню верхнюю плоскость площадки штатива.
5. Затяните зажимные винты на ножках штатива.
6. Установите прибор на площадку штатива.
7. Вставьте становой винт штатива в центральное отверстие трегера инструмента.
8. Затяните станововой винт штатива.

Примечание – Не переносите прибор на штативе.

Центрирование


Когда вы центрируете инструмент, вы выставляете его центральные оси так, чтобы они проходили через точку станции. Этого можно достичь двумя методами: используя нитяной или оптический отвес.

Центрирование с помощью оптического отвеса

Примечание – Не забудьте выполнить поверку и юстировку оптического отвеса, если вы хотите достичь высокой точности измерений. Подробные инструкции приводятся в разделе [Поверка и юстировка оптического \(лазерного\) центрира, стр. 150.](#)

Для центрирования инструмента с помощью оптического отвеса:

1. Установите инструмент на штатив. Как это сделать, описано в разделе [Установка штатива, стр. 14.](#)
2. Наблюдая в окуляр оптического отвеса, совместите изображение точки центра станции с центром сетки нитей. Для этого, вращайте подъемные винты до тех пор, пока центральная марка  сетки нитей не окажется точно над изображением точки станции.

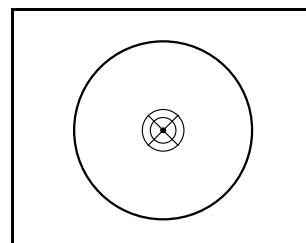

3. Пока вы поддерживаете платформу штатива одной рукой, ослабляйте зажимные винты на ножках штатива и настраивайте длину ножек, пока воздушный пузырек не окажется в центре круглого уровня.
4. Затем закрепите винты на ножках штатива.
5. Используйте электронный уровень для установки инструмента по уровню. Детальное описание этого процесса приведено в разделе [Нивелировка, стр. 16](#).
6. Наблюдая в окуляр оптического отвеса, проверьте, что изображение центра станции все еще находится в центре марки визирных нитей.
7. Если точка станции ушла из центра, сделайте следующее:
 - Если точка станции незначительно ушла из центра, ослабьте становой винт штатива и затем отцентрируйте инструмент на штативе. Используйте только прямое перемещение инструмента к центру. Не вращайте его.
Когда инструмент отцентрирован, снова затяните становой винт.
 - Если смещение точки станции велико, повторите процедуру с шага 2.

Центрирование с помощью лазерного отвеса

Примечание – НЕ смотрите непосредственно на лазер.

Примечание – Если требуется высокая точность, проверьте и отьюстируйте лазерный отвес перед центрированием инструмента. Как это сделать, описано в разделе [Проверка и юстировка оптического \(лазерного\) центрира, стр. 150](#).

1. Установите инструмент на штатив. *Как это сделать, описано в разделе Установка штатива, стр. 14.*
2. Включите лазерный отвес
3. Совместите лазерный указатель с точкой станции. Для этого поворачивайте уровневые винты, пока лазерный указатель не окажется над точкой станции.
4. Пока вы поддерживаете платформу штатива одной рукой, ослабляйте зажимные винты на ножках штатива и настраивайте длину ножек, пока воздушный пузырек не окажется в центре круглого уровня.
5. Затем закрепите винты на ножках штатива.
6. Используйте электронный уровень для установки инструмента по уровню. Детальное описание этого процесса приведено в разделе [Нивелировка, стр. 16](#).
7. Проверьте, что лазерный указатель находится над точкой станции.

8. Если точка станции ушла из центра, сделайте следующее:
 - Если точка станции незначительно ушла из центра, ослабьте становой винт штатива и затем отцентрируйте инструмент на штативе. Используйте только прямое перемещение инструмента к центру. Не вращайте его.
 - Когда инструмент отцентрирован, снова затяните становую винт.
 - Если смещение точки станции велико, повторите процедуру с шага 2.

Центрирование при помощи свинцового отвеса

1. Установите инструмент на штатив. Как это сделать, описано в разделе [Установка штатива, стр. 14](#).
2. Повесьте нить отвеса на крючок становового винта штатива
3. Уравняйте длину нити таким образом, чтобы отвес был на уровне высоты точки станции.
4. Слегка ослабьте становой винт штатива.
5. Придерживая обеими руками основание инструмента, осторожно двигайте инструмент по головке штатива до тех пор, пока свинцовый отвес не окажется над центром точки станции.


Примечание – Чтобы убедиться в точности установки прибора, проверьте его положение в двух направлениях, под прямым углом друг к другу.

Нивелировка


Используйте электронный уровень, чтобы сделать вертикальные оси инструмента абсолютно вертикальными. Во время нивелирования всегда устанавливайте инструмент в направлении КЛ (см. рис. 1.1 на стр. 3).

Для нивелировки инструмента:

1. Переместите пузырек в центр круглого уровня и затем включите питание.
2. Поверните алидаду так, чтобы нижний край панели клавиатуры стал параллелен двум подъемным винтам (B и C).
3. Используйте подъемные винты B и C для перемещения пузырька в нуль пункт электронного уровня.
4. Поверните алидаду примерно на 90°.

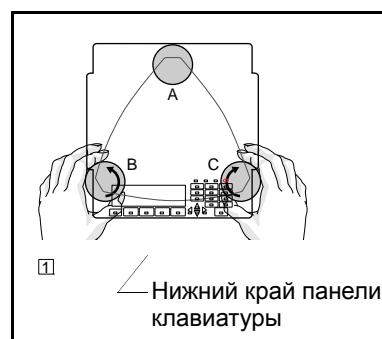

5. Переместите пузырек в нуль пункт электронного уровня, вращая подъемный винт А.
6. Повторите шаги с 1 по 5, чтобы привести пузырек в центр в обеих ситуациях.
7. Поверните алидаду на 180°.
8. Если пузырек электронного уровня остается в нуль пункте, нивелировка прибора выполнена. Если пузырек уходит из нуль пункта сделайте поверки и юстировки электронного уровня. Детальные инструкции приводятся в разделе [Юстировка электронного уровня, стр. 150](#).

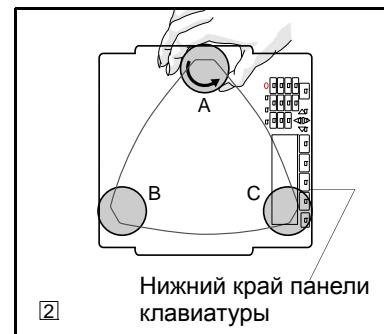

2


Нижний край панели клавиатуры

Наведение

Когда вы наводите инструмент, вы нацеливаете зорительную трубу на цель, фокусируете изображение цели и совмещаете изображение с пересечением визирных нитей.

Для наведения инструмента:

1. Настройте визир:
 - a. Наведите зорительную трубу на светлую поверхность такую, как небо или лист бумаги.

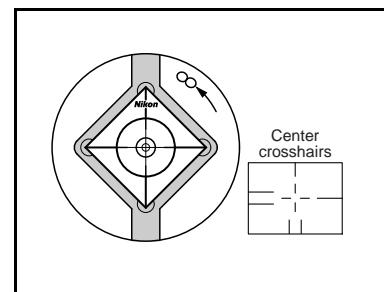

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Никогда не смотрите на солнце через зорительную трубу. Так вы можете нанести вред своему зрению или потерять его.

- b. Наблюдая в окуляр, вращайте окулярное кольцо до тех пор, пока сетка нитей не будет отчетливо видна.
2. Устраним параллакс:
 - a. Нацельте зорительную трубу на изображение цели.
 - b. Поверните кремальеру до появления сфокусированного изображения цели на сетке нитей.
 - c. Перемещайте ваш глаз вертикально и горизонтально. Смотрите, переместилось ли изображение цели относительно сетки нитей.

Если изображение цели не переместилось, значит параллакс отсутствует.



- d. Если изображение цели сдвинулось, вращайте кольцо фокусировки зрительной трубы. Затем повторите действия, начиная с [шага c](#).
- 3. Поверните винт точной наводки:
 - Последний поворот винта точной наводки должен быть в направлении **по часовой стрелке**, чтобы цель находилась точно в перекрестии сетки нитей.

Установка режима измерения и подготовка цели

Тахеометр серии Nivo имеет два режима измерения: отражательный режим и безотражательный режим. Эти режимы могут быть изменены в любое время при помощи нажатия на одну секунду клавиш **[MSR1]** или **[MSR2]**. Дополнительная информация имеется в разделе [Параметры измерений, стр. 54](#).

Как установить режим измерения в зависимости от измеряемой цели показано в следующей таблице.


Цель	Параметры цели
Призма, отражательная марка	Отражатель (Отражательный режим)
Другое (отражающие материалы)	Без отражателя (Безотражательный режим)

В некоторых случаях вы можете измерить цель, отличную от подходящей установленному режиму.

Примечание – Тахеометр серии Nivo^{2.M+} имеет класс лазера 3R в безотражательном режиме и в режиме лазерного указателя и класс лазера 1 в режиме измерения по призме.
Не визируйте призму, когда включен лазерный указатель.

Измерения с отражателем


Не используйте призму с царапинами, грязной поверхностью или сколотым центром. Рекомендуется использовать призмы с тонкими гранями.

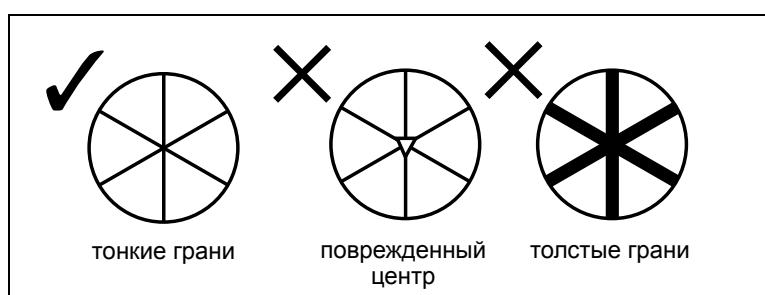

Так как тахеометр серии Nivo очень чувствительный, многократные отражения от поверхности призмы иногда могут стать причиной значительного ухудшения точности.

Для поддержания точности ваших измерений:

- При измерении малых расстояний слегка наклоняйте призму, так чтобы дальномер мог игнорировать ненужные отражения от призмы, как это показано на рисунке ниже.

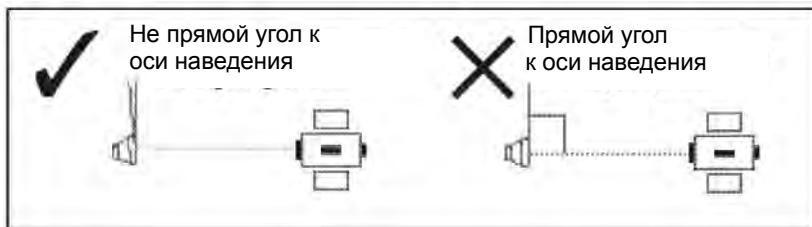

Держите призму в безопасном месте и не двигайте ее когда производится измерение.

В отражательном режиме, во избежание ложных измерений объектов, других нежели отражатель или отражательная марка, цели с отражающей способностью меньшей чем у призмы или отражающей марки, измеряться не будут. Даже если вы делаете измерение, измеренные величины не будут отображаться. Для измерения целей с меньшей отражающей способностью, используйте безотражательный режим.

Измерения в безотражательном режиме

Интенсивность отражения от цели определяет расстояние, на котором тахеометр серии Nivo может производить измерения. Цвет и состояние поверхности цели так же оказывают влияние на измеряемое расстояние, даже если цели одинаковые.

В следующей таблице показаны примеры некоторых целей и приблизительное измеряемое расстояние.

Цель	Вы можете измерить приблизительно...
Дорожный знак, отражатель	500 метров
Бумага (белая), фанера (новая)	300 метров
стена (ярко покрашенная), кирпич	от 100 до 200 метров

Измеряемое расстояние может быть меньше или интервалы измерения могут быть больше в следующих случаях:

- угол лазера мал по отношению к цели
- поверхность цели влажная

В направлении солнечных лучей измеряемое расстояние может уменьшиться. В этом случае постарайтесь создать тень над целью.


Цели с абсолютно плоской поверхностью, такие как зеркало, не могут быть измерены, если луч и цель перпендикулярны друг другу.

Когда вы делаете измерение, убедитесь, что между инструментом и целью нет препятствий.

Если вы производите измерения через дорогу или в месте, где часто двигаются машины или другие объекты, для получения лучших результатов делайте несколько измерений.


Подготовка отражательной марки

В отражательном режиме можно использовать отражающую марку. Монтируйте отражательную марку как показано ниже.

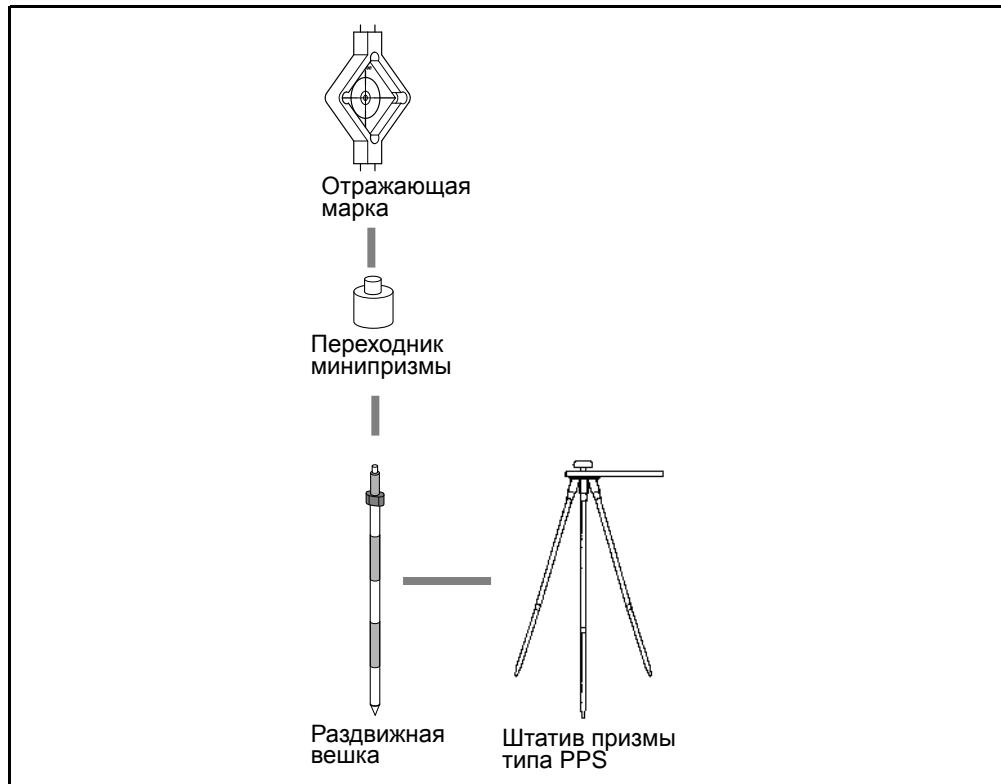

Сборка призменного отражателя

- Соберите отражающую марку как показано на рисунке ниже.

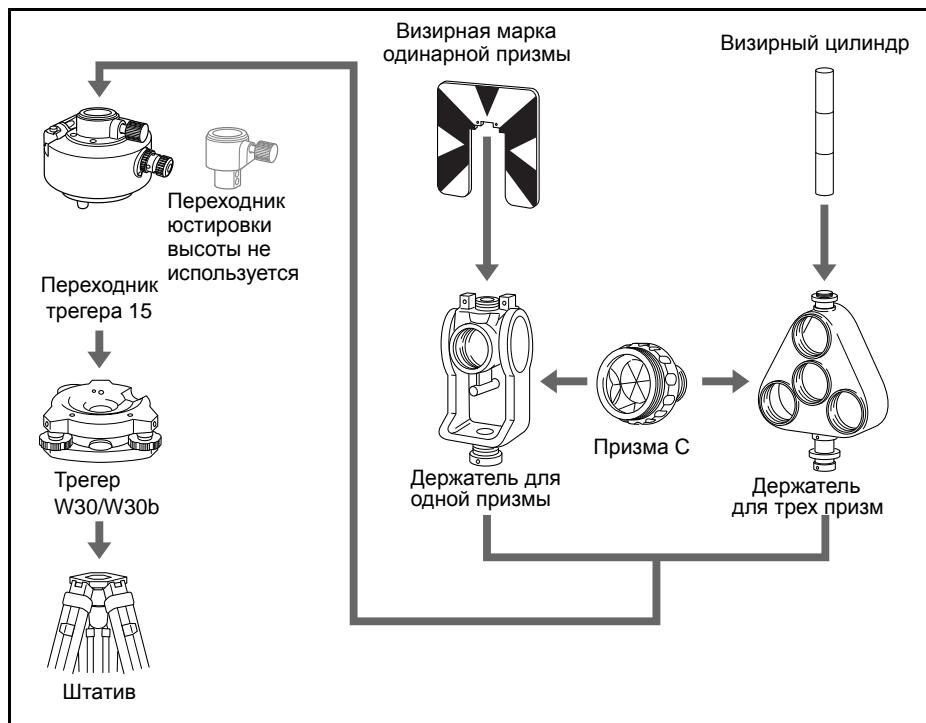

- Настройте высоту переходника трекера (см. стр. 22).
- При необходимости измените направление призмы (см. стр. 22).
- Установите постоянную призменного отражателя (см. стр. 22).
- Если используется держатель одиночной призмы, установите положение подставки цели (см. стр. 23).

Подробные инструкции от [шага 2](#) до [шага 5](#) приводятся на соответствующих страницах.

Примечание – Тахеометр серии Nivo может использоваться с трекером W30 или W30b.

Юстировка переходника трегера по высоте

Переходник трегера может оснащен переходником юстировки высоты. Для использования призменного отражателя с инструментами серии Nivo, снимите переходник юстировки высоты, как показано на рисунке ниже.

Переходник юстировки высоты будет использоваться с тахеометрами Nikon.




Изменение направления отражателя

Призменный отражатель, установленный на переходнике трегера может быть повернут в любом направлении.

Для изменения направления отражателя:

1. Ослабьте зажимной винт, повернув его по направлению против часовой стрелки.
2. Поверните верхнюю часть переходника трегера так, чтобы плоскость призмы находилась в нужном направлении.
3. Поверните зажимной винт по часовой стрелке.

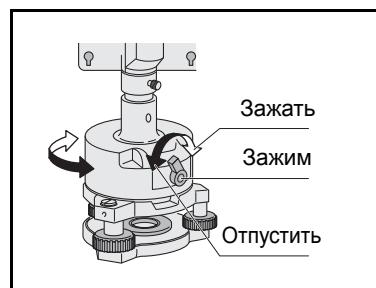


Установка постоянной призмы

1. Установите призму в однопризменный или трехпризменный держатель.



Подсказка – Чтобы использовать трехпризменный держатель как однопризменный, вставляйте призму в его центральное отверстие.

2. Установите постоянную призму. Для этого удерживайте нажатой в течение одной секунды кнопку **[MSR1]** или **[MSR2]**. Подробнее об этом смотрите в разделе [Параметры измерений, стр. 54](#).

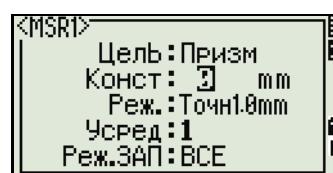

Примечание – постоянная призма Nikon всегда равна 0, в случае однопризменного или трехпризменного держателя.

Если постоянная призма не равна 0 мм, вы должны ввести значение постоянной призмы в поле **Конст**. Например, если постоянная вашей призмы равна 30 мм, введите **30mm** в поле **Конст** на инструменте.




Подсказка – Когда вы используете призму на малых расстояниях, немного наклоняйте ее относительно угла наведения.

Установка положения визирной марки отражателя

Если вы используете одиночную призму, убедитесь что визирная марка находится в одной плоскости с призмой и переходником трегера.

Для установки положения визирной марки:

1. Используйте два установочных винта для крепления визирной марки к держателю одиночной призмы.
2. В пределах отверстий винтов держателя установите визирную марку таким образом, чтобы она совместилась с вертикальной осью призмы и переходника трегера.

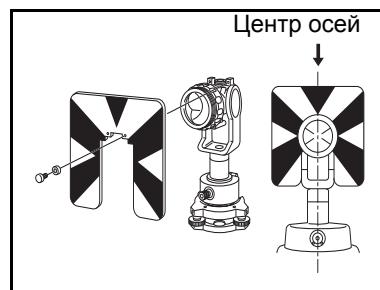

Измерения при КЛ и КП (для модели с двумя дисплеями)


Можно выполнять измерения при любом круге инструмента. Для смены круга поверните инструмент на 180° на его основании и поверните зрительную трубу на 180° в пределах стойки.

Усреднения измерения при КЛ и КП, можно устранить большинство постоянных механических погрешностей. Некоторые погрешности, например погрешность вертикальной оси, невозможно устранить усреднением измерений при КЛ и КП.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Поворачивая зрительную трубу, соблюдайте осторожность, чтобы не зажать палец в зазоре между стойкой инструмента и зрительной трубой.

Измерение при КЛ выполняется, когда вертикальный круг расположен слева от окуляра зрительной трубы. Измерение при КП выполняется, когда вертикальный круг расположен справа от окуляра зрительной трубы.

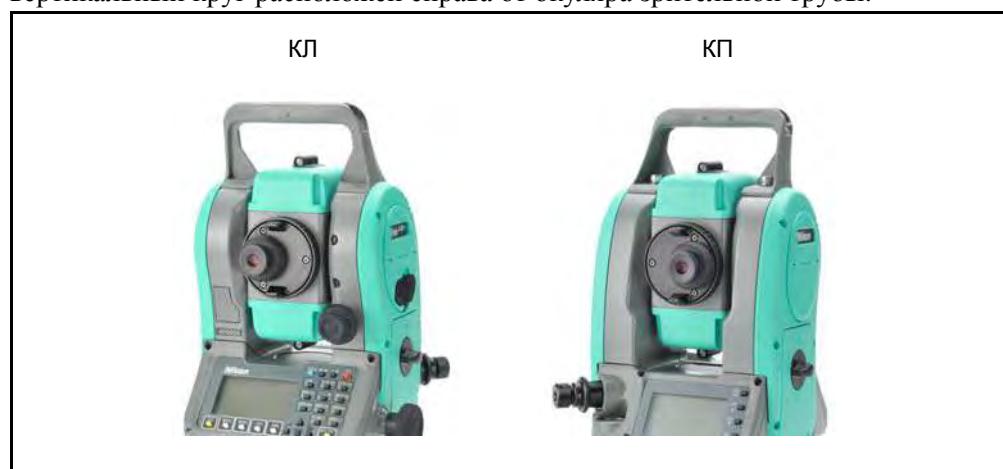

Работа с прибором

В этой главе:

- Включение и выключение инструмента
- Изменение региональных настроек
- Экран и функции клавиш
- Экран списка
- Ввод данных
- Проекты
- Измерение расстояний

Включение и выключение инструмента

Включение инструмента

- Для включения инструмента нажмите кнопку [PWR]. Появится стартовый экран. На нем показаны: название модели, текущая температура, давление, дата и время. Через 2 секунды на дисплее автоматически отобразится электронный уровень.



Если вы введете ваше имя или имя вашей компании поле "Владелец:", то текст из этого поля будет появляться на стартовой заставке. Для установки поля «Владелец:» войдите в МЕНЮ > Установ > Другие. Подробнее об этомсмотрите в соответствующем разделе, [стр. 124](#).



Выключение инструмента

Чтобы начать процесс выключения питания инструмента, нажмите [PWR] и [ENT].



Затем сделайте одно из следующего:

Нажмите...	Чтобы...
[ENT] снова	выключить инструмент
программную кнопку Перез	перезагрузить программу и перезапустить инструмент
программную кнопку Ожид	перевести инструмент в режим ожидания (энергосбережения)
[ESC]	прервать процесс выключения прибора и вернуться к предыдущему экрану

Если вы нажмете программную клавишу Перез программное обеспечение перезагрузится и появится основной экран измерений без открытия проекта.

Режим ожидания

Если вы нажимаете программную кнопку Ожид в экране отключения питания или устанавливаете параметры режима энергосбережения (см. «Энергосбережение», стр. 120), инструмент переходит в режим ожидания.

Ожидание...


Когда он находится в этом режиме, он ожидает что произойдет одно из следующего:

- Вы нажмете клавишу
- Инструмент получит команду дистанционного управления
- Вы повернете алидаду
- Вы наклоните зрительную трубу

Изменение региональных настроек

Вы можете быстро настроить электронный тахеометр Nikon в соответствие с ранее заданной комбинацией параметров или параметрами региональных настроек по умолчанию. Экран РЕГИОН. НАСТРОЙКИ появляется только после настройки языка интерфейса и перезагрузки инструмента.

1. Выполните процедуры, описанные в разделе «Язык», стр. 123.
После перезагрузки инструмента появится экран РЕГИОН. НАСТРОЙКИ.
2. Нажмите **[A]** или **[V]** для выбора требуемых параметров региональной настройки и затем нажмите **[ENT]**.
3. Если вы не хотите менять региональные настройки, нажмите **[ESC]**. Инструмент продолжит работу в соответствие с ранее установленными параметрами.

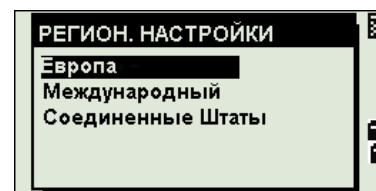

Параметры, которые можно настроить в экране РЕГИОН. НАСТРОЙКИ:

Категория	Параметр	Европа	Международные	США
Углы	Ноль ВК	Зенит	Зенит	Зенит
Расстояния	Точность	1"(см. прим.)	1"(см. прим.)	1"(см. прим.)
	ГК	От севера	От севера	От севера
	Масштаб	1.000000	1.000000	1.000000
	Корр. Т-Д	Вкл	Вкл	Вкл
Координаты	Ур. моря	Выкл	Выкл	Выкл
	Корр. С&R	0.132	0.132	0.132
	Порядок	ENZ	ENZ	NEZ
	Метка	ENZ	ENZ	NEZ
	ноль AZ	North	North	North

Категория	Параметр	Европа	Международные	США
Энергосбережение	Основной блок	Выкл	Выкл	Выкл
	Спящий режим	5 минут	5 минут	5 минут
Связь	Формат	Nikon	Nikon	Nikon
	Скорость	4800	4800	4800
	Длина	8	8	8
	Четность	Нет	Нет	Нет
	Стоп бит	1	1	1
	Доб. точку	1000	1000	1000
Единицы	Углы	GON	DEG	DEG
	Расстояние	метры	метры	футы США
	Температура	°C	°C	°F
Запись	Давление	mm Hg	mm Hg	In Hg
	Хранение DB	RAW&XYZ	RAW&XYZ	RAW&XYZ
	Запись данных	Встроенная память	Встроенная память	Встроенная память
Прочее	отображение XYZ	Fast	Fast	Fast
	2-е единицы	None	None	None
	Split ST	Нет	Нет	Нет
	Ввод кода	<ABC>	<ABC>	<ABC>
	Имя владельца	Пусто	Пусто	Пусто

По умолчанию установлены параметры “США”. Подробнее об этом смотрите в разделе [«Настройки», стр. 118.](#)

Экран и функции клавиш

На следующем рисунке показана клавиатура инструмента серии Nivo и его жидкокристаллический экран.



Ниже приведены функции клавиш инструмента серии Nivo.

Клавиша	Функция	Описание
	Включение или выключение инструмента.	стр. 26
	(Клавиша подсветки)	стр. 33
	Обеспечивает доступ к окну с переключателями. Если нажата в течение одной секунды, включает и выключает подсветку ЖК-дисплея.	
	Отображает экран МЕНЮ.	стр. 99
	При нажатии клавиши при вводе значений в поля PT или CD изменяет режим ввода с алфавитно-числового на числовой и наоборот. При нажатии в главном экране измерений активирует режим Qкод. Запись измеряемых данных, перемещение к следующему экрану или подтверждение и применение введенных данных в режиме ввода. Если вы подержите нажатой эту клавишу одну секунду, находясь в главном экране измерений, вы получите доступ к опциям для записи измерений в виде СР записей вместо SS записей.	стр. 36 стр. 90
	Вывод инструментом измеренных данных (PT, HA, VA и SD) на СОМ порт при нажатии этой клавиши в главном экране измерений или Экране Разбивка (в поле "Запись" меню Запись должно быть установлено значение "СОМ") Возврат к предыдущему экрану. В числовом и алфавитно-числовом режиме - удаление введенных данных.	
	Запуск измерения расстояния, с использованием режима, установленного для клавиши MSR1 . Если удерживать нажатой одну секунду, будут показаны настройки режима измерения.	стр. 52

Клавиша	Функция	Описание
	Запуск измерения расстояния, с использованием режима, установленного для клавиши MSR2 . Если удерживать нажатой одну секунду, будут показаны настройки режима измерения.	стр. 52
	Переключение между доступными для отображения экранами. Переключение полей, появляющихся на экранах DSP1, DSP2, DSP3, если удерживать клавишу одну секунду.	стр. 34
	Отображает меню Угол.	стр. 58
	Выводит меню Настройки станции. В числовом режиме ввод числа 7. В алфавитно-числовом режиме ввод 7.	стр. 60
	Отображает меню Разбив.. Показывает параметры разбивки, если удерживать одну секунду. В числовом режиме ввод числа 8. В алфавитно-числовом режиме ввод A, B, C или 8.	стр. 72
	Отображает меню Измерения со смещением. В числовом режиме ввод числа 9. В алфавитно-числовом режиме ввод D, E, F или 9.	стр. 91
	Отображает меню Программы, которое содержит дополнительные программы измерений. В числовом режиме ввод числа 4. В алфавитно-числовом режиме ввод G, H, I или 4.	стр. 79
	В числовом режиме ввод числа 5. В алфавитно-числовом режиме ввод J, K, L или 5.	
	Отображает меню Выбор формата данных. В зависимости от вашей установки будут выбраны RAW, XYZ или STN данные. В числовом режиме ввод числа 6. В алфавитно-числовом режиме ввод M, N, O или 6.	стр. 42
	Выполнение функции, которая назначена для клавиши USR1 . В числовом режиме ввод числа 1. В алфавитно-числовом режиме ввод P, Q, R, S или 1.	стр. 41
	Выполнение функции, которая назначена для клавиши USR2 . В числовом режиме ввод числа 2. В алфавитно-числовом режиме ввод T, U, V или 2.	
	Открывает окно, в которое вы можете ввести код. Значение кода по умолчанию - последний введенный код. В числовом режиме ввод числа 3. В алфавитно-числовом режиме ввод W, X, Y, Z или 3.	стр. 37
	Выводит меню "Кл. НОТ" в которое входят настройки Высоты цели, Температуры-Давления, Цели, Примечания и Точки по умолчанию. В числовом режиме ввод знака - (минус). В алфавитно-числовом режиме ввод десятичной точки, - (минус) или + (плюс).	стр. 38
	Показывает пузырьковый уровень. В числовом режиме ввод 0. В алфавитно-числовом режиме ввод символов *, /, =, (пробел) или 0.	стр. 40

Клавиша	Функция	Описание
(КП) DSP	В функции наблюдения переключает экран, где предоставляется доступ к двум или более отображаемым экранам. В других функциях действует также как кнопка ESC на клавиатуре КЛ.	
(КП) OSET	Устанавливает горизонтальный угол на 0 в функции наблюдения. При отображении меню или списка перемещает курсор к предыдущему пункту.	
(КП) MSR	В функции наблюдения запускает измерение расстояний, при этом режим измерения назначается кнопке [MSR1] , и отображает результат. При отображении меню или списка перемещает курсор к следующему пункту.	
(КП) ENT	Действует также как кнопка [REC/ENT] на клавиатуре КЛ.	

Панель состояния

Панель состояния отображается с правой стороны каждого экрана. Она состоит из иконок, индицирующих состояние различных системных функций.



Индикатор режима ввода

Индикатор режима ввода появляется только в том случае, когда вы вводите точки или координаты. Он отображает режим ввода данных:

- 1** Режим ввода цифр. Нажмайте на кнопки чтобы ввести цифру, которая подписана под клавишей.
- A** Режим ввода букв. Нажмайте на кнопки чтобы ввести букву, которая написана под клавишой первая. Повторно жмите не эту клавишу, чтобы ввести следующие буквы. Например чтобы ввести букву "O" в режиме ввода букв, три раза подряд нажмите на клавишу **[6]**.

Индикатор лазерного указателя

Данный значок появляется при включении лазерного указателя. Когда этот значок отображается на экране, лазер имеет класс мощности излучения 3R.

Индикатор лазерного указателя включен.

(Нет) Индикатор лазерного указателя выключен.

Состояние измерения дальномера

Когда вы делаете измерения, состояние измерения дальномера показывает, какой режим был использован.

При отображении данных наблюдений, состояние измерения дальномера показывает режим, который был использован при сборе данных.

¶ Безотражательный режим

Состояние порта связи

Значок «Bluetooth включен» показывает, что в качестве порта в меню «Связь» выбран Bluetooth. (См. «Связь», стр. 121)

Bluetooth Включен Bluetooth

Индикатор заряда батареи

Отдельно показывает уровень напряжения правой и левой внутренних батарей. В случае подключения к инструменту внешней батареи отображается ее напряжение.


- Внутренние батареи (сверху: левая батарея, снизу: правая батарея)
- Внешняя батарея



Если уровень заряда батареи опускается до критически низкого, появляется показанное справа сообщение:



Подсветка экрана, лазерный указатель, звуковой сигнал и настройка контраста

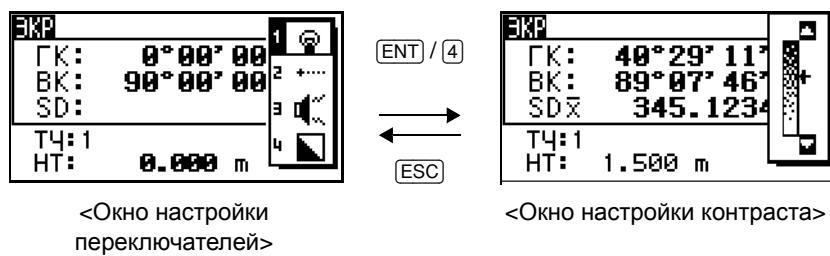

<Окно настройки
переключателей>

<Окно настройки контраста>

Для включения и выключения (1) подсветки экрана, (2) лазерного указателя или (3) звукового сигнала, а также для (4) настройки контраста, нажмите клавишу и откройте окно настройки переключателей, показанное выше.

Удерживая клавишу подсветки нажатой в течение одной секунды, можно включать и выключать подсветку экрана.

- Для включения и выключения каждой функции нажимайте **ENT**, когда выбран пункт 1, 2, 3 или 4, или нажимайте непосредственно цифровые клавиши **1**, **2**, **3**, **4**.
- Нажимайте клавиши **↑** и **↓** для перемещения курсора вверх и вниз.
- В окне настройки контраста настраивайте контраст при помощи клавиш **↑** и **↓**.

Чтобы закрыть окно, нажмите **ESC**.

1. Подсветка экрана



Подсветка экрана выключена



Подсветка экрана включена

2. Лазерный указатель)



Лазерный указатель выключен.



Лазерный указатель включен.

3. Звук



Звук включен.



Звук выключен.

Клавиша **[DSP]**

Используйте эту клавишу для переключения между экранами или смены настроек экрана.

Переключение отображаемых экранов

Когда доступны несколько экранов, в верхнем левом углу экрана появляется индикатор DSP и его номер (например 1/4) в правом верхнем углу.

DSP	1/4
HA:	40° 29' 11"
VA:	89° 07' 46"
SDX	345.678 m
PT:1	
HT:	1.500 m

Для переключения к следующему доступному экрану нажмите **[DSP]**.


DSP	2/4
HA:	40° 29' 11"
VD:	0.802 m
HD:	343.248 m
PT:1	
HT:	1.500 m

Например если отображается экран DSP2 нажмите **[DSP]** для переключения к экрану DSP3. Индикатор экранов изменится с 2/4 на 3/4.

DSP	3/4
AZ:	85° 44' 01"
V%:	12.835%
HD:	343.248 m
PT:1	
HT:	1.500 m

Когда установлены вторичные единицы измерения для расстояний, становится доступным дополнительный экран. На нем показаны величины HD, VD и SD. Информация об установке вторичных единиц измерения для расстояний приведена в соответствующем разделе, см. стр. 122.

Минимальная отображаемая величина для измерения расстояний в футах и дюймах составляет 1/16 ввода. Меньшие единицы измерения непрактичны при работе в поле. Когда текущая величина больше чем 99999'11"15/16, отображается символ ">". Если текущее расстояние менее -9999'11"15/16, отображается символ "►" (заполненный треугольник). Эта величина не влияет на вычисления. Точная величина используется во всех случаях.

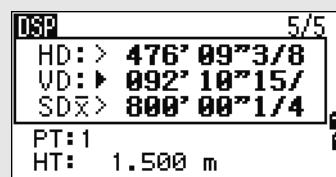

Настройка значений, отображаемых в главном экране измерений

Для выбора значений, которые будут отображаться на экранах DSP1, DSP2 и DSP3:

- Удерживайте **DSP** одну секунду.
- Используйте клавиши курсора **↖**, **↘**, **↖** и **↗** для выбора значения, которое хотите изменить.
- Используйте программные кнопки **↶** и **↷** для перемещения по списку значений величин, которые могут быть отображены.



Вы можете выбрать следующие величины:
HA/AZ/HL/VA/V%/SD/VD/HD/Z и пустая строка.

- Чтобы сохранить изменения нажмите программную клавишу Сохр. Иначе, выберите значение для экрана DSP3 и затем нажмите **ENT**. На экране DSP отобразится выбранная вами величина.

За исключением пустой строки, невозможно отображать более чем в одной строке экрана одинаковые значения.


Значения, отображаемые на экранах DSP1, DSP2, DSP3 и DSP4, также используются в соответствующих экранах Разбивки (SO2, SO3, SO4 и SO5).

Вы можете также выбрать значения, отображаемые в экране Разбивка.

Символы заголовка

На экранах DSP могут быть использованы следующие символы заголовка:

- (:) показывает, что компенсатор работает.
- (#) показывает, что компенсатор отключен.
- (_) показывает, что используется поправка за Уровень моря и Масштабный коэффициент.

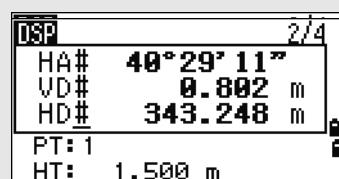

Клавиша [MODE]

Используйте клавишу [MODE] для изменения режима ввода с клавиатуры для текущего экрана.

Изменение режима ввода при вводе точки или кодов

Когда курсор находится в поле для ввода точки (T) или кода (CD), нажмите [MODE] для изменения режима ввода между алфавитно-числовым (A) и числовым (1).




Индикатор ввода на панели состояния отображает текущий режим ввода.



Когда курсор находится в поле высоты (HT), доступен только числовой режим. Нажатие [MODE] не даст эффекта, когда курсор находится в поле HT.

Режим измерения с применением Быстрого кода (Q-код)

- Для активации режима измерения Быстрого кода, нажмите [MODE] в главном экране измерений.

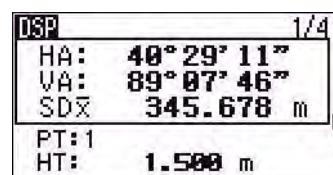

В поле T стоит имя точки по умолчанию.

- Нажмите любую числовую клавишу (от ① до ⑨) для начала измерения и записи точки.

Список цифровых клавиш и назначенных для них кодов объектов представлен в правой части экрана.



Например, если вы нажимаете ⑥, выбирается код, предназначенный для 6 и инструмент начинает измерение.



- Если вы установили режим подтверждения записи (см. «Параметры измерений», стр. 54), после каждого измерения появляется экран Запись ТЧ.

Сделайте одно из следующего:

- Для записи точки нажмите [ENT].



- Для возврата в главный экран измерений нажмите **[ESC]**.

Чтобы назначить новый код объекта цифровой клавише нажмите **[A]** или **[V]** чтобы выбрать код, который вы хотите изменить. Затем нажмите программную кнопку Ред.

Вы можете использовать программную кнопку DSP чтобы изменить значение, отображаемое в окне измерений так же, как и при использовании клавиши **[DSP]** в главном экране измерений.

- Чтобы вернуться в главный экран измерений из экрана Qкод, нажмите **[MODE]** или **[ESC]**.

Клавиша **[COD]**

В главном экране измерений нажмите клавишу **[COD]** для изменения кодов объектов по умолчанию, которые будут назначаться в поле CD при записи точки.

Установка кодов по умолчанию

Когда вы нажимаете **[COD]** в главном экране измерений, появляется окно для ввода кода объекта.

Вы можете использовать программные кнопки Спис и Стек для ввода кода.




Измерения Qкод

Для ввода Быстрых кодов наблюдений в определенном порядке нажмите программную клавишу Qкод.

Эта функция позволяет вам использовать десять цифровых клавиш для кода объекта и завершения съемки точки.

Чтобы изменить режим измерения для Быстрых кодов наблюдений, нажмите кнопку Уст.

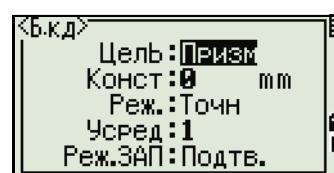

При измерениях Быстрых кодов режим записи может быть установлен только как "Подтв." или "ВСЕ".

Клавиша [НОТ]

Меню клавиши НОТ доступно на нескольких экранах наблюдений. Чтобы отобразить это меню нажмите [НОТ].



Изменение высоты цели

Для изменения высоты цели нажмите [НОТ] чтобы вывести меню Кл.НОТ. Затем нажмите [1] или выберите НТ и нажмите [ENT].

Введите высоту цели и нажмите или нажмите программную клавишу Стек чтобы просмотреть содержимое стека. В стеке НТ хранятся последние 20 введенных значений высоты.




Установка температуры и давления

Для установки температуры и давления нажмите [НОТ] для отображения меню Кл.НОТ. Затем нажмите [2] или выберите Темп-Давл и нажмите [ENT]. Введите текущие значения температуры и давления. Значение ppm обновляется автоматически.



Выбор настроек для цели

Настройки цели заключаются в установке типа цели, постоянной призмы и высоты цели. При изменении выбранного набора настроек соответственно меняются все три настройки. Вы можете использовать эту функцию для быстрого переключения между двумя типами цели. Можно подготовить до пяти настроек цели.

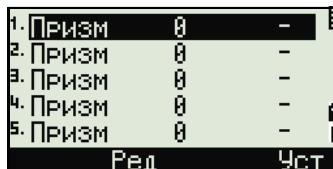

Нажмите [НОТ] для отображения меню Кл.НОТ. Затем нажмите [3] или выберите Цель и нажмите [ENT]. Появится список из пяти настроек цели. Для выбора нужного набора настроек нажмите соответствующую цифровую клавишу (от [1] до [5]), или используйте [↑] или [↓] для выбора настроек цели из списка и нажмите [ENT].

Чтобы изменить установки, определенные в качестве настроек цели, выберите в списке набор настроек и нажмите программную клавишу Ред.

Тип Призма/Без отражателя
Конст от -999 до 999 мм
НТ от -9.990 до 99.990 м



Поле НТ может быть не заполнено в настройках цели. Если вы оставили это поле пустым, текущее значение высоты НТ всегда принимается равным измеренному.

Если выбран набор настроек цели, значения величин "Тип" и "Конст" будут применены для настройки режимов [MSR1] и [MSR2], а также к измерениям в режиме Q-кода. Если вы определили значение для высоты НТ, текущая высота НТ всегда будет равна ему.

Ввод полевых примечаний

Для ввода полевых примечаний нажмите [НОТ] для отображения меню Кл.НОТ. Затем нажмите [4], или выберите Прим и нажмите [ENT].


Эта функция может использоваться в любое время и в любом экране наблюдений.

Каждое примечание может состоять не более чем из 50 символов.

Примечания хранятся в сырых данных как СО записи.

Отобразить список предыдущих примечаний можно нажав программную клавишу Стек. В стеке хранятся последние 20 примечаний.

Используйте [?] или [?] для выбора примечания в списке. Затем нажмите [ENT] для выбора примечания.

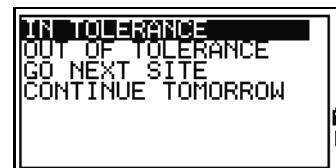

Установка имени точки по умолчанию

Чтобы изменить установленное по умолчанию имя точки, нажмите [НОТ] для отображения меню Кл.НОТ. Затем нажмите [5], или выберите ТЧ по умлч и нажмите [ENT].

Эта функция доступна из любого экрана наблюдения.



Измените имя точки по умолчанию для следующей записи.

Нажмите **[ENT]** чтобы подтвердить новое имя точки по умолчанию. Новое имя будет применено, как имя Т по умолчанию на экране ввода.




Индикатор пузырькового уровня

Если при включенном компенсаторе был сбит уровень установки инструмента, автоматически появится индикатор пузырькового уровня, он также отображается после экрана запуска.


Для вывода индикатора пузырькового уровня из экрана наблюдения нажмите **[ESC]**.

Инструмент серии Nivo имеет двухосевую компенсацию уровня. Чтобы включить или выключить компенсацию уровня используйте клавиши курсора **[<]** или **[>]**. При выключеной компенсации уровня на экране появится надпись ВЫК.

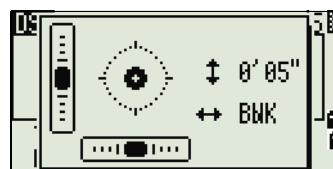

Если инструмент отклонен от уровня более чем на $\pm 3'30''$, на экране появится надпись OVER.


Чтобы вернуться в экран наблюдений нажмите **[ESC]** или **[ENT]**.

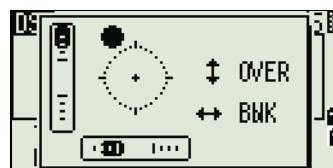

Лазерный отвес

Включение и выключение лазерного отвеса.

Нажмите [*** Вкл.**] для включения переключателя лазерного отвеса.

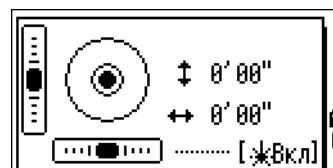

Нажмите **[ESC]**, чтобы закрыть окно индикатора пузырькового уровня.

Нажмите [**↓ Выкл.**] для выключения переключателя лазерного отвеса.



Нажмите [**Светим.**], чтобы открыть окно регулировки светимости.

Нажмите **[ESC]**, чтобы выключить переключатель лазерного отвеса и закрыть окно индикатора пузырькового уровня.

Настройка светимости лазера

Можно установить один из 4-х уровней светимости лазера.

Нажмите один раз [Светлее], чтобы увеличить светимость на один уровень.

Нажмите один раз [Темнее], чтобы уменьшить светимость на один уровень.

Нажмите **[ESC]** / **[ENT]** для возвращения к окну индикатора пузырькового уровня.



Текущие настройки компенсаторов отображаются при помощи заголовочных знаков (: , # , : и #) после поля меток (таких как НА, ВА, SD и HD) на экранах наблюдения. Дополнительную информацию можно найти в разделе «[Символы заголовка](#)», стр. 35.

Клавиши **[USR]**

Если в поле вы часто используете какие-то определенные функции, вы можете назначить их для клавиш **[USR1]** или **[USR2]**. Всякий раз, при нажатии клавиши **[USR]**, активируется функция, которую вы назначили для этой клавиши.

Для клавиш **[USR]** могут быть назначены следующие функции:

- Ввод высоты НТ
- Проверка BS
- База XYZ
- РТ по умолчанию
- Выбор цели
- Ввод температуры-давления
- Ввод примечания
- Следующее меню или одиночные функции из этих меню:
 - Геом
 - Смш
 - Прг

По умолчанию для клавиши **[USR1]** присвоена функция ввода высоты НТ, а для клавиши **[USR2]** не присвоено никаких функций.

Удерживайте нажатой одну секунду клавишу **[USR]** для вывода на экран списка функций, которые могут быть присвоены для этой клавиши.
Присвоенная клавише в настоящий момент функция помечается звездочкой (*) перед именем функции.



Чтобы изменить присвоенную функцию, нажмайте клавишу курсора **[A]** или **[V]** для ее выбора. Затем нажмите **[ENT]**.

Если после пункта списка стоит стрелка (**->**) это означает, что данный пункт представляет собой отдельное меню. Если вы выбрали пункт меню и затем нажали **[ENT]**, появится следующий уровень меню.




Первый пункт подменю заканчивается текстом [МЕНЮ]. Если вы выберете этот пункт, то для клавиши **[USR]** будет назначено все меню.




Чтобы присвоить определенную функцию из подменю, нажмайте клавиши курсора **[A]** или **[V]** чтобы выбрать имя нужной функции. Затем нажмите **[ENT]**.

Однажды присвоив функцию для клавиши **[USR]**, вы каждый раз вызываете ее просто нажав клавишу **[USR]** в главном экране измерений.

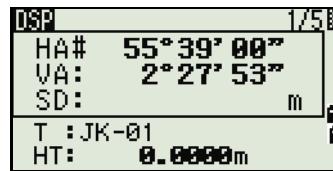

Для изменения типа данных назначаемых для клавиши **[USR]** войдите в МЕНЮ > (1 с) Клавиши > **[USR]**. Дополнительную информацию вы найдете в разделе «[Настройки клавиши \[USR\]](#)», стр. 143.

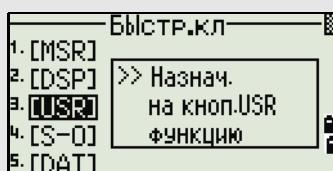

Клавиша **[DAT]**

Используйте клавишу **[DAT]** для быстрого доступа к данным текущего проекта из экранов наблюдений.

Когда вы нажимаете клавишу **[DAT]** в главном экране измерений или экрана наблюдений для таких функций как Разбивка, Смещение от линии, проведенной через 2 точки или Смещение от дуги, назначенные данные текущего проекта отображаются на экране.




Удерживайте клавишу [DAT] в течение одной секунды чтобы появился экран Выбор формата. Используйте этот экран для изменения типа данных, назначенных для клавиши [DAT]. Нажмите **[1]** или выберите DAT [MENU] чтобы меню Данные отображалось каждый раз после нажатия клавиши [DAT].




После выбора опции на этом экране, изменения будут сразу же применены и появится выбранный тип данных.

Нажмите [ESC] для возврата к предыдущему экрану наблюдений.

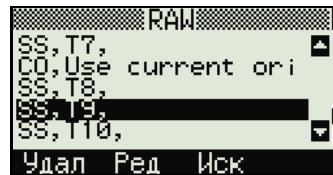

Для изменения типа данных назначаемых для клавиши [DAT], войдите в МЕНЮ > (1 с) Клавиши > [DAT]. Дополнительную информацию вы найдете в разделе «Настройки клавиши [DAT]», стр. 143.

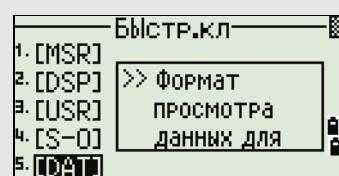


Экран списка

Доступные проекты или данные появляются в виде экрана списка, если вы сделаете следующее:

- просматриваете или редактируете данные (МЕНЮ > Данные)
- открываете список кодов, список точек или Менеджер проектов (МЕНЮ > Проекты)
- производите поиск точек или кодов

В списке текущая позиция курсора обозначена инверсным цветом (белый текст на черном фоне).

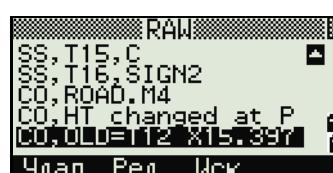

Нажмите **[↑]** или **[↓]** для перемещения на строку вверх или вниз.

Если появляется иконка перехода на предыдущую страницу **[■]**, значит перед текущей страницей имеются еще страницы. Нажмите **[□]** для перехода на страницу выше.

Если появляется иконка перехода на следующую страницу **[□]**, значит после текущей страницы имеются еще страницы. Нажмите **[□]** для перехода на страницу ниже.

Для выбора необходимого пункта списка, переместите на него курсор и затем нажмите **[ENT]**.

Ввод данных

Ввод имени или номера точки

Вы можете использовать цифровые или алфавитно-цифровые имена состоящие не более чем из 16 символов для идентификации точек.

По умолчанию, новое имя точки соответствует последнему введенному имени точки с увеличенной на единицу единицу последней цифрой. Например, если последнее имя точки было A100, значит имя по умолчанию, присваиваемое следующей точке будет A101.

Если последний символ предыдущего имени точки алфавитный, имя по умолчанию, присваиваемое следующей точке будет такое же, как и у последней точки.


Когда курсор находится в поле Т (точка), существует несколько путей для определения точки или ввода координат.

Ввод существующей точки

Если вводится имя существующей в памяти точки, то будут показаны ее координаты. Перед переходом на следующий экран или выбором следующего поля прибор издает короткий звуковой сигнал.





Для настройки продолжительности отображения окна с координатами, войдите в меню МЕНЮ >Установки > Другие. Чтобы окно сохранялось до нажатия на клавишу [ENT], установите в поле Пок.XYZ значение +ENT. Подробнее об этом см. [стр. 122](#).

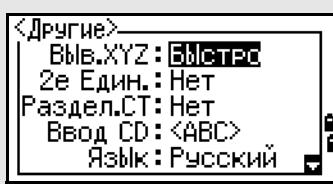

Ввод новой точки

При вводе имени или номера не существующей в памяти точки, появляется экран ввода координат. Введите координаты в формате NE, NEZ, или (Z) - только высота.

Нажмите **[ENT]** в последней строке (поле CD) для сохранения точки в текущем проекте.

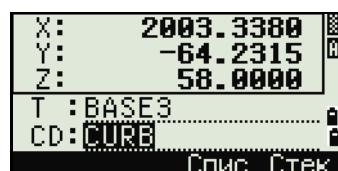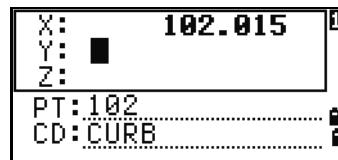

Нажатие **[ENT]** без ввода имени точки

Если вы хотите использовать точку, но не записывать координаты в память, вы можете просто нажать клавишу **[ENT]** не вводя имени точки в поле T.

Введенные координаты будут использоваться в вычислениях. Они не будут сохранены в базе данных.



Определение группового символа (*)

Если при вводе имени точки использовать звездочку (*), появится список всех точек в проекте, которые начинаются с введенных символов.

Используйте **[L]** или **[R]** для выбора нужной точки, затем нажмите **[ENT]**.

Символы **■** или **■** показывают, что доступна еще одна страница до или после текущей страницы, используйте клавиши **[L]** или **[R]** для переключения на предыдущую или следующую страницу списка.



При выборе точки из списка, будут показаны ее координаты, и прибор издаст звуковой сигнал.



Запись текущих измерений


Вы также можете вводить в качестве точек текущие измерения. Для этого необходимо нажать программную клавишу MSR.

Появится экран наблюдений.

Нажмите [MSR1] или [MSR2], чтобы начать измерение. Чтобы изменить высоту цели, нажмите программную кнопку HT.

Для перехода к экрану записи точки после окончания измерения, нажмите [ENT].

Введите имя и код точки и нажмите [ENT].

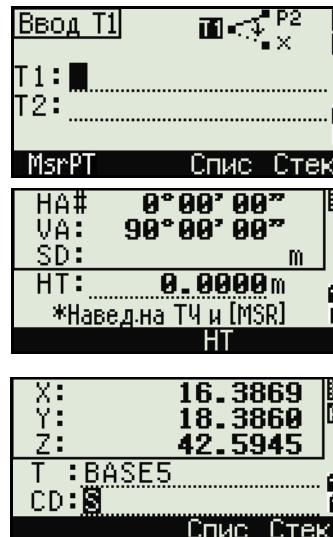

Когда вы перемещаете курсор в какое-либо поле, появляется текущее значение или значение по умолчанию в виде инверсного текста (это режим ввода по умолчанию "Заменить все значения").




Нажмите клавишу \square для изменения режима ввода на режим перезаписи и выделения первого символа. Нажмите клавишу \square для перемещения курсора в конец строки.

Ввод точки из стека

В стеке находится список недавно использованных точек. Для отображения содержимого стека нажмите программную клавишу Стек, когда курсор находится в поле T.

Используйте кнопки \wedge или \vee , чтобы переместить курсор на точку, которую вы хотите использовать. Затем нажмите [ENT].

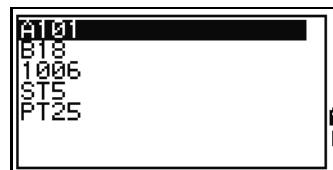

Когда вы вернетесь к экрану ввода точки, имя выбранной точки увеличится на единицу.
Например если имя выбранной точки было A101, в поле Т появится имя A102.




В стеке содержатся имена последних 20 использованных точек. Они отображаются в хронологическом порядке, начиная с последней использованной точки.

Ввод точки из списка точек

Для вывода списка имеющихся точек нажмите программную клавишу Спис, когда курсор находится в поле Т.

Используйте клавиши курсора **[** или **]**, чтобы переместить курсор на точку, которую вы хотите использовать. Затем нажмите **[ENT]**.

Когда вы вернетесь к экрану ввода точки, имя выбранной точки будет введено в поле Т. При необходимости вы можете добавить к имени цифры или буквы.

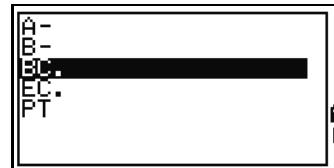

Ввод кодов

В поле CD (код) по умолчанию всегда устанавливается последний использованный код. Вы можете изменить выбранный код в экране ввода точки или нажать клавишу **[COD]** в главном экране измерений. Подробнее об этом смотрите в разделе «[Клавиша \[COD\]](#)», стр. 37.

Для идентификации кодов вы можете использовать цифровые или алфавитно-цифровые имена длиной не более 16 символов.

Непосредственный ввод кодов

Чтобы напрямую ввести код, нажмите клавишу **[MODE]** для выбора цифрового или алфавитно-цифрового режима ввода. Затем введите код с клавиатуры.



Ввод кода из стека

В стеке находится список недавно использованных кодов. В стеке может содержаться до 20 кодов.

Для отображения содержимого стека нажмите программную клавишу Стек, когда курсор находится в поле CD.



Используйте клавиши курсора [↑] или [↓], чтобы переместить курсор на код, который вы хотите использовать. Затем нажмите [ENT].

Выбранный код будет скопирован в поле CD.



При перезагрузке инструмента, стек с кодами очищается.

Ввод кодов из списка кодов

Для вывода списка имеющихся точек нажмите программную клавишу Спис, когда курсор находится в поле CD.

Для редактирования списка кодов выберите МЕНЮ > Данные > Спис.код. Дополнительная информация по этой теме находится в разделе [«Редактирование объектов в списке кодов и списке точек»](#), стр. 136.



Используйте клавиши курсора [↑] или [↓], чтобы переместить курсор на код, который вы хотите использовать. Затем нажмите [ENT].



Для обозначения слоев применяется стрелка в конце метки кода. Если после выбора слоя вы нажмете [ENT], будут отображены коды и слои из этого слоя.

После возврата к экрану ввода, выбранный код будет введен в поле CD.



Пункты списка отображаются в алфавитном порядке.

Для быстрого поиска кода вы можете использовать поиск по первому символу кода. Дополнительная информация приведена в разделе [«Дополнительные возможности: Поиск кодов по первому символу»](#), стр. 49.

Дополнительные возможности: Поиск кодов по первому символу




Для быстрого поиска кода в списке используйте поиск по первому символу.

Например, для поиска кодов, начинающихся на букву Q, введите букву Q с клавиатуры. Для этого дважды нажмите клавишу ①.

После каждого нажатия клавиши в поле режима ввода отображается выбранная буква. Например, после первого нажатия клавиши ①, отобразится буква Р. Если вы быстро нажмете ① еще раз, будет выбрана буква Q. Если вы больше не будете нажимать ①, буква Q останется выбранной.

После выбора буквы, курсор переместится к кодам, которые начинаются с этой буквы.

Если коды, начинающиеся с этой буквы отсутствуют, курсор переместится к следующей доступной букве.

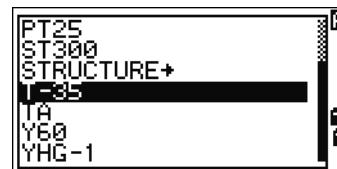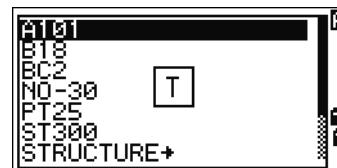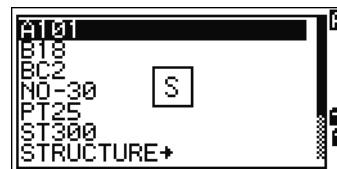

Быстрые коды (Q-коды)

Быстрые коды (Q-коды) позволяют вам снимать и записывать в поле множество точек с кодами объектов. Вы можете занести в список до 10 Q-кодов. Для занесения в список Q-кодов нажмите программную клавишу Ред. Дополнительная информация приведена в разделе «[Режим измерения с применением Быстрого кода \(Q-код\)](#)», стр. 36.



Нажмите **[MODE]** для включения/выключения режима Q-кодов.

Нажмите программную клавишу Ред для изменения Q-кода. Вы можете редактировать введенный код или добавить число в конце кода.

Вы по-прежнему можете использовать **[DSP]** для смены экранов.

Ввод значений в футах и дюймах

Когда в качестве величин измерения длины выбраны американские футы (US-Ft) или международные футы (I-Ft), вы можете вводить и отображать расстояния, высоты и значения координат в десятичных футах или в футах и дюймах. Дополнительную информацию вы найдете в разделах «[Единицы](#)», стр. 121 и «[Прочие параметры](#)», стр. 122.

Для ввода величин в футах и дюймах на экране ввода, введите элементы,деленные на периоды при помощи точки (.) в следующем формате:

<Футы> <Дюймы> <Числитель> <Знаменатель> **[ENT]**
(0–11) (0–15) (0–99)

По умолчанию знаменатель равен 16. Если знаменатель равняется 16, вы можете не вводить его, и он не будет отображаться на экране.



Например, если вы вводите **2 . 0 8 . 5 . ENT**, на экране будет отображено значение 2'08" 5/ (2 фута, 8 и 5/16-х дюйма).



Следующие примеры иллюстрируют, как вводить различные значения:

Для ввода...	Наберите...
65' 5 3/8"	6 5 . 5 . 3 . 8 ENT
65'	6 5 ENT
65' 5"	6 5 . 5 ENT
65' 5 3/8"	6 5 . 5 . 6 ENT
5 3/8"	0 5 . 3 . 8 ENT ИЛИ 0 5 . 6 ENT

Числитель и знаменатель, введенные вами, автоматически преобразуются в значение, ближайшее к одной из следующих величин: 0, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1/16, 3/16, 5/16, 7/16, 9/16, 11/16, 13/16, 15/16.

Если знаменатель равен 16 он не отображается на экране.

Проекты

Для записи данных в прибор, вы должны создать или открыть проект.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Перед началом работы с прибором, первым делом проверьте настройки проекта.

Создание нового проекта

- Нажмите **[MENU]**, чтобы открыть экран МЕНЮ.
- Нажмите **[1]** чтобы открыть Менеджер проектов.
- Нажмите программную кнопку Созд, чтобы открыть экран Созд.пркт.



4. Введите имя проекта.



5. Нажмите программную кнопку Уст для проверки параметров проекта. Вы не можете изменить параметры ранее созданного проекта.
6. Нажмите **ENT** в последнем поле экрана
Создать проект для создания нового проекта.



При появлении одного из сообщений БОЛЕЕ 50ПРКТ или "Переполнение данными" удалите один из имеющихся проектов, чтобы освободить место для нового проекта. Вы не освободите место, удаляя записи существующего проекта.


Создание контрольного проекта

Контрольный проект (или общий файл) хранит данные координат, которые можно использовать в нескольких проектах. Вы можете создать контрольный проект в офисе.

1. Нажмите **[MENU]**, чтобы открыть экран МЕНЮ.
2. Нажмите **[1]** или выберите Проекты, чтобы открыть Менеджер проектов.
3. Подведите курсор к проекту, который вы хотите использовать в качестве контрольного.
4. Нажмите программную кнопку ФНК.



5. Нажмите **[1]**, чтобы перейти на страницу «Контрольный проект».
6. Нажмите программную кнопку Да.

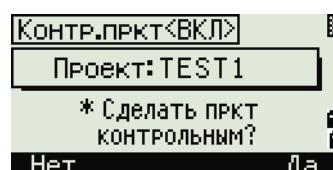

Когда вы вводите имя или номер точки, система сначала ищет эту точку в текущем проекте. Если точка не будет найдена, поиск автоматически будет продолжен в контрольном проекте. Если эта точка будет найдена в контрольном проекте, она копируется в текущий проект как УР (верхняя) запись.

Измерение расстояний

Наведение на призменный отражатель



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Никогда не смотрите через зрительную трубу на солнце - это может привести к повреждению глаз и потере зрения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Места использования данных лазеров должны быть обозначены соответствующим предупреждающим знаком о лазерной излучении.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Необходимо принять меры предосторожности, чтобы люди не смотрели на лазерный луч непосредственно или без оптического инструмента.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Лазерный луч должен прерываться в конце своего полезного пути и обязательно должен прерываться, если опасный путь луча выходит за пределы (**безопасное расстояние**^{*}) участка, на котором за наличием и работой персонала ведется наблюдение с целью его защиты от лазерного излучения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Путь лазерного луча должен проходить значительно ниже или выше уровня глаз, если это возможно.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ЗАПРЕЩАЕТСЯ направлять (даже случайно) лазерный луч класса 3R на зеркальные отражающие поверхности, например призмы, металлические предметы и окна. Необходимо принять особые меры предосторожности для исключения подобных ситуаций.

* **Безопасное расстояние** – это расстояние от лазера, на котором лазерное излучение или энергетическая экспозиция имеет максимально допустимую величину, воздействию которой может подвергаться персонал без угрозы здоровью.

Информация по сборке призменного отражателя приведена в разделе «[Сборка призменного отражателя](#)», стр. 21.

Визируйте зрительную трубу, чтобы увидеть перекрестье по центру призменного отражателя.



Визирование одной призмы



Измерение расстояний

Чтобы измерить расстояние нажмите клавишу **[MSR1]** или **[MSR2]** в главном экране измерений или любом другом любом экране наблюдений.

DSP	1/4
HA:	40° 29' 11"
VA:	89° 07' 46"
SDx	345.678 м
PT:1	
HT:	1.500 м

Пока прибор делает измерение, постоянная призмы отображается мелким шрифтом.

DSP	1/4
HA:	40° 29' 11"
VA:	89° 07' 46"
SD:	- <3000> м
PT:1	
HT:	1.500 м

Если количество измерений для осреднения установлено равным 0, измерения будут продолжаться до тех пор, пока вы не нажмете клавиши **[MSR1]**, **[MSR2]**, или **[ESC]**. После каждого измерения значение расстояния обновляется.

DSP	1/4
HA:	40° 29' 11"
VA:	89° 07' 46"
SDx	345.678 м
PT:1	
HT:	1.500 м

Если количество измерений для осреднения установлено равным значению от 1 до 99, осредненное расстояние будет показано только при завершении последнего измерения. Когда отображается осредненная величина, поле SD меняет свое название на SDx.

Для изменения высоты цели НТ, температуры и давления нажмите клавишу **[НОТ]**. Подробнее об этом смотрите в разделе «Клавиша **[НОТ]**», стр. 38.

Кл.НОТ	
1.	НТ
2.	Темп-Давл
3.	Цель
4.	ПРИМ
5.	ТЧ по УМЛЧ

Настройки, от которых зависят величины поправок (Т-Р КОРР., Ур.Моря и Картографическая проекция) включены в настройки проекта. Эти установки индивидуальны для каждого проекта. Если вам необходимо изменить эти установки, создайте новый проект. Дополнительная информация приводится в разделах «Прочие параметры», стр. 122, и «Настройки», стр. 118.

<Установки 1/3>	
Масш :	1.000000
Т-Р КОРР. :	ВКЛ
Ур.Моря :	ВКЛ
Рефракц. :	0,132

Параметры измерений

Чтобы просмотреть настройки измерений, удерживайте нажатой одну секунду клавишу **[MSR1]** или **[MSR2]**.

Используйте клавиши курсора **[** или **]** для перемещения курсора между полями. Используйте клавиши курсора **[** или **]** для изменения значения в выбранном поле.




Поле	Значение
Цель	<ul style="list-style-type: none"> • Призма • Без отражателя
Конст (постоянная призмы)	от -999 мм до 999 мм
Реж.	<ul style="list-style-type: none"> • Точно • Норма
Усред (Осреднение)	от 0 (непрерывно) до 99
Реж.ЗАП	Одно из следующего: <ul style="list-style-type: none"> • Толь.ИЗМ • Подтв • ВСЕ

Поле цели


Символ «--» (тире) появляется при измерении над значением постоянной призмы, если в поле "Цель" установлено значение **Призма**.

Символ «]» (квадратная скобка) появляется при измерении над значением постоянной призмы, если в поле «Цель» установлено значение **Без отражателя**.

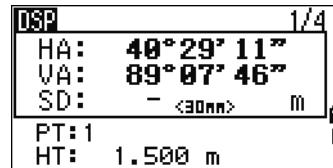

Символ постоянно перемещается по экрану слева направо над значением постоянной призмы.

При производстве безотражательных измерений в панели состояния (над иконкой батареи) появится иконка .

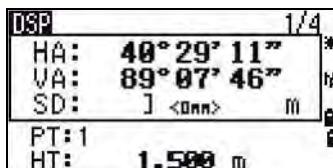

Неверные параметры цели могут привести к тому, что точность измерений выйдет за допустимые пределы и интервалы, определенные для инструмента.

При наведении на призменный отражатель в безотражательном режиме отобразится предупреждение «Мощный сигнал! → Попробуйте режим призмы» из-за чрезмерного отражения света.

Измерения, сделанные непосредственно после изменения параметров цели могут занять больше времени, чем обычно. Параметры цели используются чтобы применить лучшую настройку циклической ошибки измерений расстояния. Это эффективно устраниет многопутные отражения.

Поле Реж.ЗАП

Параметры режима записи контролируют работу клавиш **[MSR1]** и **[MSR2]** в главном экране измерений. Значение **Толь.ИЗМ** установлено по умолчанию. После измерения инструмент возвращается в главный экран измерений и ожидает нажатия клавиши **[ENT]** перед записью точки.

Если установить значение **Подтв**, перед записью данных отображается экран "Запись ТЧ".

Если установить значение **ВСЕ**, прибор переходит в режим быстрого измерения и записи данных. Он автоматически запишет точку, используя значения Т и СД по умолчанию. После измерения инструмент возвращается в главный экран измерений для проведения следующего измерения.

Применение

В этой главе:

- Сброс ГК (горизонтального угла) и угловые измерения
- Установка станции
- Разбивка
- Кнопка Программы
- Запись измеренных данных
- Измерение смещений

Сброс ГК (горизонтального угла) и угловые измерения

Чтобы открыть меню Угол, нажмите клавишу [ANG] в главном экране измерений. Для выбора команды из этого меню нажмите соответствующую цифровую клавишу или, используя клавиши курсора \leftarrow или \rightarrow , выберите команду и затем нажмите [ENT].



* Измерение при КЛ/КП не поддерживается для модели с одним дисплеем.

Установка горизонтального угла в 0

Нажмите клавишу ① или выберите 0-Уст в меню Угол для установки горизонтального угла в 0. После установки угла вы вернетесь в главный экран измерений.

Ввод горизонтального угла

Нажмите клавишу ② или выберите Ввод в меню Угол для появления строки ввода угла. Введите горизонтальный угол, используя цифровые клавиши, и затем нажмите [ENT].



Для ввода 123°45'50", наберите ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩.

Отображаемое значение будет округлено до минимального приращения угла.

Запись передней точки после повторных угловых измерений

- Нажмите клавишу ③ или выберите Повт. для активизации режима повторных угловых измерений. На экране будет отображено HR=0.



- Наведитесь на заднюю точку (BS) и нажмите [ENT].

- Наведитесь на переднюю точку (FS) и нажмите [ENT].

Горизонтальный угол накапливается, и значение снова зафиксировано.



- Для прекращения угловых измерений нажмите [ESC].

5. Когда вы накопите достаточное количество измерений горизонтального угла между задней и передней точками, произведите измерение на переднюю точку, нажав [MSR1] или [MSR2].

Появится осредненное значение горизонтального угла. Это значение фиксировано, пока процесс измерений не будет завершен или прерван.

$$\text{HRx} = \text{HR}\bar{\Sigma} \div N$$

$$\text{HA} = \text{BSAz} + \text{HRx}$$
 (нормализовано)

HRx не обновляется, даже если инструмент сместится.

6. Нажмите [ENT] для сохранения наблюдения на переднюю точку как СР запись. Проверьте значения Т/HT/CD и затем нажмите [ENT] для записи.



При повторных угловых измерениях значение ГК меняется на $\text{HR}\bar{\Sigma}$. Количество повторений углов отображается вверху экрана (например, $N=5$).

Измеренное значение горизонтального угла может быть не более 1999°59'59".5.

Эта функция сохраняет сырье и XYZ данные в виде СР записей невзирая на настройки хранения БД.

Измерение при КЛ/КП


Используйте измерения при КЛ/КП для достижения максимальной точности угловых измерений. Измерения при КЛ/КП позволяют эффективно устраниТЬ постоянные механические погрешности, за исключением некоторых особых погрешностей, например погрешности вертикальной оси. Дополнительные сведения см. в разделе «Измерения при КЛ и КП (для модели с двумя дисплеями)», стр. 23.

Измерение при КЛ/КП не поддерживается для модели с одним дисплеем.

Для сбора данных при КЛ/КП без измерения расстояния нажмите [4] или выберите КЛ/КП в меню Угол.



Если вы уже выполнили измерение расстояния до цели, можно запустить осреднение измерений при КЛ/КП, перевернув зрительную трубу.

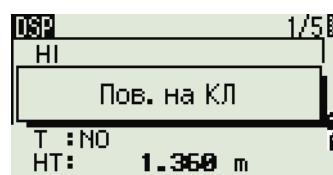

Нажмите [ENT] при КП. Отобразится экран дельты.

Для записи осредненных значений НА, ВА и SD по данным при КЛ/КП нажмите [ENT] или программную кнопку OK и выберите тип записи СР или SS.

Для юстировки НА по измерению при КЛ/КП во время установки станции должна быть также измерена задняя точка при КЛ/КП.



Удержание горизонтального угла

Нажмите клавишу ⑤ или выберите Удрж в меню угловых измерений для фиксации текущего значения горизонтального угла.

Чтобы установить отображаемое на экране значение горизонтального угла нажмите [ENT] или программную клавишу Уст.

Чтобы прервать процесс и вернуться в главный экран измерений нажмите [ESC] или программную кнопку Прерв.



Установка станции

Чтобы открыть меню Уст. СТН нажмите [STN] в главном экране измерений.

Для выбора команды из этого меню нажмите соответствующую цифровую клавишу или, используйте клавиши курсора \leftarrow или \rightarrow чтобы выбрать команду и затем нажмите [ENT]. Нажмите \wedge или \vee для перемещения между страницами.

Подсвеченной остается последняя использованная функция.



Установка станции по точке с известными координатами или азимутом

1. Нажмите ① или выберите Извст в меню Уст. СТН.
2. Введите имя или номер точки в поле ST.
 - Если ввести номер известной точки, то на экране появятся координаты этой точки и курсор автоматически установится в поле высоты инструмента - HI.



- Если вводится номер точки, которая не существует, то появляется экран ввода координат точки. Введите координаты и нажмите [ENT] после ввода каждого поля. Новая точка сохраняется в памяти после нажатия клавиши [ENT] в последнем поле CD.
- Если точка имеет код, он появится в поле CD.

3. Введите высоту инструмента и затем нажмите [ENT].

X:	4567.3088
Y:	200.1467
Z:	
T :	A-123
CD:


Появится экран Задняя ТЧ.

4. Выберите способ, который Вы будете использовать для ориентировки на заднюю точку.
 - Путем ориентации на заднюю точку по введенным координатам.
 - Путем ориентации на заднюю точку по введенным азимуту и углу, см. стр. 63.

Ввод станции	
ST:	A-123
HI:	0.0000 м
CD:	PDT

Задняя ТЧ	
(XYZ)	1. Коорд.
	2. Угол

Ориентация на заднюю точку с известными координатами

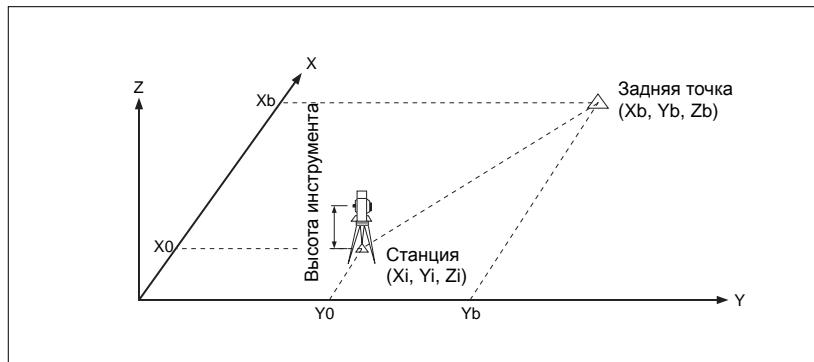

1. Нажмите клавишу ① или выберите Корд. в меню ввода задней точки для появления экрана ввода координат задней точки.
2. Введите имя задней точки. Если точка существует в текущем проекте, то на экране появятся ее координаты.




Ввод Зад.ТЧК	
ЗТ:	
HT:	0.8207 м
CD:	
Спис Стек	

3. Если Вы будете проводить измерение расстояния на ЗТ, то введите высоту отражателя в поле НТ.
4. Наведитесь на ЗТ при КЛ. Нажмите клавишу **[ENT]** для завершения установки станции.
 - Если вам необходимо записать полноценное наблюдение, т.е. (HA/VA/SD) нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.

AZ Азимут вычисленный по координатам

- Если измерено расстояние на ЗТ с известными координатами нажмите на клавишу **[DSP]** для отображения экрана QA. На экране QA можно просмотреть величины dHD/dVD которые показывают разницу между измеренным расстоянием и расстоянием, вычисленным по известным координатам.

5. Для записи станции нажмите **[ENT]**.
6. После измерения расстояния нажмите **[ENT]** для завершения установки станции. Записи ST и F1 сохраняются в текущем проекте.

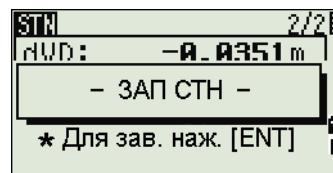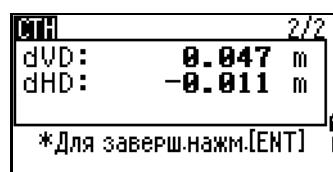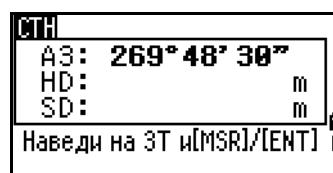

Дополнительная функция: измерение при КЛ и КП

Измерение при КЛ/КП не поддерживается для модели с одним дисплеем.

Чтобы измерить угол и перейти к следующему измерению при КП, нажмите экранную кнопку КП.

Для перехода непосредственно к КП после измерения расстояния до ЗТ при КЛ, переверните зрительную трубу. Инструмент автоматически определяет КЛ и КП.




Нажмите клавишу [ENT] при КП. Отобразится экран дельты.

Для сохранения записей ST и КЛ/КП нажмите клавишу [ENT] или программную кнопку OK.



Наведение на заднюю точку посредством ввода азимута

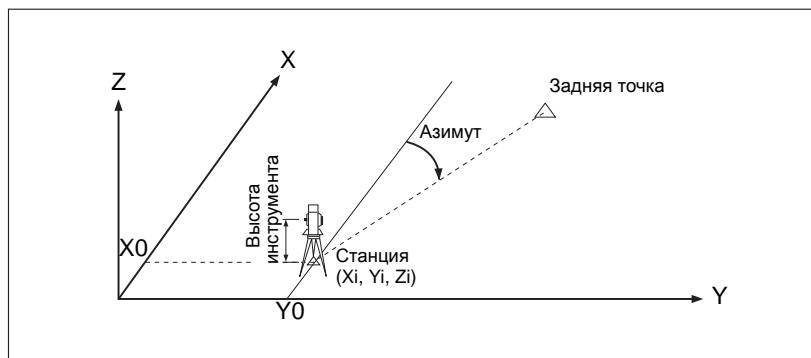

- Нажмите ② или выберите Угол в экране выбора типа задней точки для ввода азимута.



- Если вы не желаете вводить какое либо имя задней точки (только ввести азимут), нажмите клавишу [ENT] в поле ЗТ.




- Введите азимут на заднюю точку в поле AZ.

При нажатии на клавишу [ENT] без ввода азимута в поле AZ будет автоматически установлено значение 0°00'00".



- Наведите на ЗТ и нажмите [ENT]. Записи ST и F1 будут сохранены в проекте.


Также можно нажать программную кнопку КП для выполнения измерений при КЛ/КП. См. «[Дополнительная функция: измерение при КЛ и КП](#)», стр. 62.

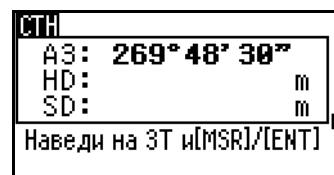

Программная кнопка КП недоступна на модели с одним дисплеем.

Установка станции с использованием обратной засечки на известные точки

Для установки станции при помощи обратной засечки используются измерения углов/расстояний на известные точки.

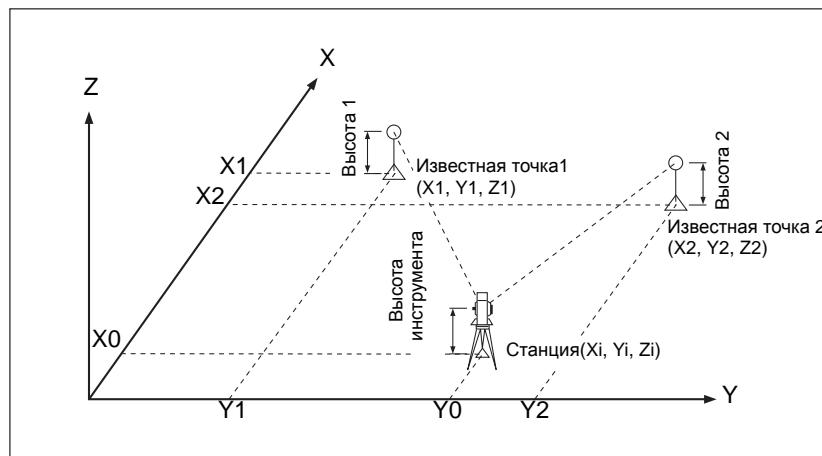


Вы можете использовать максимум 10 точек для засечки. Можно производить измерения как углов и расстояний, так и только углов. Вычисление производиться автоматически, как только будет сделано необходимое количество измерений.

Можно удалить неправильно сделанные измерений и произвести пересчет при необходимости. Также вы можете выбрать заднюю точку.

Если угол между известной точкой 1 и известной точкой 2 (измеренные от точки станции) очень острый или тупой результирующее решение может быть геометрически неверным. Для достижения геометрической правильности выбирайте известные точки (или точку станции) так, чтобы они были разнесены в пространстве.

- Нажмите клавишу ② или выберите Засечка в меню Уст. Стн для входа в меню обратной засечки.

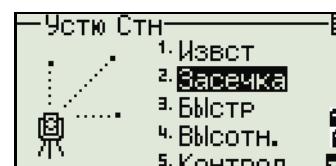


- Ведите имя первой наблюдаемой точки (ТЧ1).



- Ведите высоту цели и нажмите [ENT].




4. Наведитесь на ТЧ1 и нажмите [MSR] или [MSR2].
Сведения об использовании программной кнопки КП для измерений при КЛ/КП см. в разделе «Дополнительная функция: измерение при КЛ и КП», стр. 62.

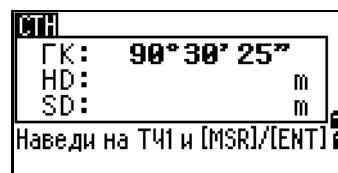

Кнопка КП недоступна на модели с одним дисплеем.

5. Для измерения следующей точки нажмите [ENT].

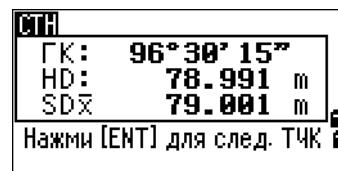

6. Введите вторую точку (TCH2) и высоту отражателя.



7. Измерьте вторую точку и нажмите [ENT].


Когда инструмент получит достаточное количество данных, он вычислит координаты станции.



- Если доступно больше минимального количества данных, появится экран стандартных отклонений.
- Чтобы увеличить точность засечки можно выполнить дополнительные измерения. Для этого нажмите на программную кнопку Доб. Информация о том, как использовать программную кнопку См приведена в разделе «Дополнительные возможности: просмотр и удаление измерений засечки», стр. 66.



8. Если результат вас устраивает, нажмите программную кнопку Зап или [ENT] для записи станции.

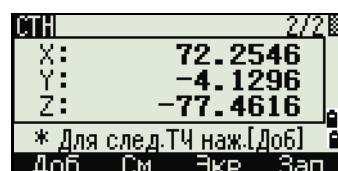

9. Введите высоту инструмента, если это требуется и нажмите [ENT]. В поле ST по умолчанию устанавливается значение «последняя запись PT+1».





10. Имя точки можно изменить, если установить курсор в поле ST и редактировать или поменять текст.

Если в поле Разм.СТ вы установили Да, в поле ST по умолчанию появится последний номер ST + 1. Подробнее об этом см. «Прочие параметры», стр. 122.

В качестве задней точки по умолчанию будет первая измеренная точка.

11. Чтобы изменить ЗТ, нажмите программную кнопку Замен.
12. Выберите заднюю точку ЗТ и нажмите клавишу [ENT].

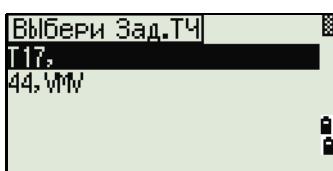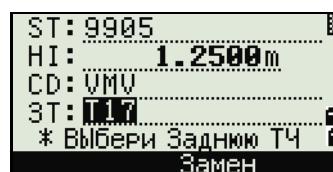

13. Для завершения засечки нажмите [ENT] когда курсор находится в поле ЗТ.



Для вычисления засечки должны быть произведены измерения углов минимум на 3 точки или одно угловое измерение и одно измерение расстояния и угла.

Высота станции может быть вычислена, если измерялось расстояние. Если расстояние не измерялось, то высота станции рассчитывается с использованием только угловых измерений на точки с известными трехмерными координатами.

Дополнительные возможности: просмотр и удаление измерений засечки

Нажмите программную клавишу См в экране вычисления станции (сигма или координаты) для контроля измерений на каждой точке.



dHA	Распределенная ошибка ГК по каждому направлению
dVD	Вертикальная ошибка между измеренным и вычисленным расстоянием
dHD	Ошибка по горизонтальному проложению между измеренным и вычисленным расстоянием



Если требуется удалить измерение (возможно из-за больших ошибок), установите курсор на ту точку, которую надо удалить, и затем нажмите программную клавишу Удал. После удаления, координаты станции будут автоматически перевычислены.

Чтобы продолжить наблюдения, нажмите программную клавишу Доб. Появится экран для ввода следующей точки.



Быстрая установка станции без ввода координат

Точка станции (ST) в этой функции определяется как точка с новым номером. Для новой точки координаты сохраняются как MP (0, 0, 0). Если станция ST была вручную изменена на известную точку, то установка станции производится с координатами этой точки.

- Для быстрой установки станции нажмите клавишу [3] или выберите Быстр в меню установки станции.



ST	Точка станции (по умолчанию - последняя записанная точка ТЧ+1 или ST+1 (в зависимости от установки в поле Разм.СТ))
HI	Высота инструмента
BS	Задняя точка (пусто)
AZ	Азимут на заднюю точку (по умолчанию - ноль)

- По умолчанию задней точке номер не присваивается. Оставьте это поле пустым или введите имя задней точки.
- Азимут на заднюю точку (AZ) по умолчанию равен нулю, но вы можете изменить это значение.
- Чтобы завершить установку станции, наведитесь на заднюю точку и нажмите [ENT].


Когда вы нажимаете [ENT] в поле AZ, в полях НА и AZ устанавливаются введенные вами значения.



Даже если точки ST и 3T являются известными точками, эта функция не вычисляет угол на заднюю точку AZ автоматически. Для вычисления AZ между двумя известными точками (ST и 3T) используйте функцию Уст. Стн > Извест. Дополнительная информация содержится в разделе «[Установка станции по точке с известными координатами или азимутом](#)», стр. 60.

Определение высоты станции


1. Нажмите **④** или выберите Высотн в меню установки станции.
2. Введите имя точки с известной высотой ВР (высотный репер) и нажмите **[ENT]**. Если точка найдена в проекте, то курсор переместится в поле НТ (высота отражателя).
3. Введите высоту отражателя - НТ и нажмите **[ENT]**.
4. Наведитесь на отражатель, установленный на точке ВР и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.
5. Для выполнения измерения при КЛ/КП нажмите программную кнопку **КП** или переверните зрительную трубу на КП после измерения расстояния.

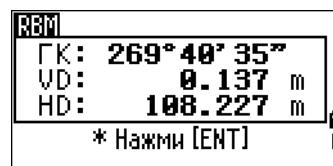

Кнопка **КП** недоступна на модели с одним дисплеем.

Будут отображены обновленные координаты станции. Высота инструмента НI может быть изменена в этом экране.

6. Для записи обновленных координат станции нажмите **[ENT]**.

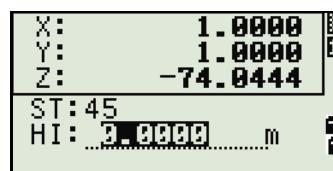

Когда высота инструмента НI изменяется, координата Z обновляется до записи станции.

Установка станции должна быть завершена перед использованием функции Высотной привязки.

Контроль и восстановление направления на заднюю точку

Установка станции должна быть сделана до выполнения функции контроля задней точки.

Эта функция всегда ссылается на заднюю точку из последней записи станции, сохраненной в текущем открытом проекте.

- Для выбора функции контроля задней точки нажмите **5** или сделайте одно из следующего и выберите Контрол в меню установки станции.



- | | |
|----|---|
| НА | Текущий отсчет ГК |
| ЗТ | Горизонтальный угол НА на заднюю точку ЗТ в последней установке станции. Введите координаты станции для наблюдения без записи данных. |



- Сделайте одно из следующего:
 - Для восстановления горизонтального угла, такого, каким он был при установке последней станции, наведите трубу на заднюю точку и нажмите программную клавишу Сброс или **ENT**.
 - Для отмены действия и возврата к главному экрану измерений нажмите программную кнопку Прерв или **ESC**.


Функция Базовые координаты XYZ

Функция Базовые координаты XYZ не сохраняет запись станции, поэтому функция Контроль ЗТ не может проверить заднюю точку, если вы устанавливаете станцию при помощи функции Базовые координаты XYZ.

Чтобы сохранить сырье данные, используйте любую другую функцию из меню Уст. Стн. Эта функция не сохраняет запись станции в проекте.

Вы можете использовать эту функцию без открытия проекта. Если при использовании этой функции открыт какой-то проект, СО записи сохраняются чтобы показать, что базовые координаты инструмента были изменены.

- Чтобы вызвать функцию Базовые координаты XYZ, нажмите **6** или выберите XYZ стн в меню установки станции.

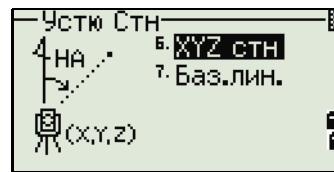

По умолчанию отображаются текущие значения XYZ для инструмента.

Ввод Стн	
X:	1.0000
Y:	1.0000
Z:	-74.0444
HI:	0.0000 м
HA:	


2. Введите новые значения XYZ для инструмента и нажмите **[ENT]**.
3. Сделайте одно из следующего:
 - Для восстановления горизонтального угла, введите значение в поле НА и нажмите **[ENT]**.
 - Если необходимости в восстановлении значения горизонтального угла нет, оставьте поле НА пустым и нажмите **[ENT]**.

Вы вернетесь к главному экрану измерений.

Ввод Стн	
X:	500.0000
Y:	600.0000
Z:	0.0000
HI:	1.8360 м
HA:	

Засечка по двум точкам вдоль известной линии

1. Для вызова функции Известная линия нажмите **[7]** или выберите Баз.лин. в меню установки станции.

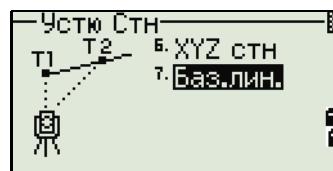

2. Введите известную точку как ТЧ1.

Если вы вводите имя новой точки, появляется экран ввода координат.

Введи ТЧ1	
T :	
HT:	0.8207 м
CD:	
Спис Стек	

Наведитесь на ТЧ1 и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]** чтобы выполнить измерение. Нажмите **[ENT]**.

СТН	
ГК:	96° 30' 15"
HD:	78.991 м
SDx	79.001 м
Нажми [ENT] для след. ТЧК	

3. Выберите способ определения известной линии:
 - Для описания линии с помощью ввода координат точки ТЧ2 нажмите **[1]** или выберите По кд.
 - Для описания линии с помощью ввода азимута, нажмите **[2]** или выберите По уг.


Ввод Т2	
AZ	1. По кд 2. По уг
Т2	

4. Если вы выбрали По угл., появится экран ввода азимута. Введите значение угла и нажмите [ENT].



Появится экран измерений.

5. Наведитесь на ТЧ2 и нажмите [MSR1] или [MSR2] чтобы выполнить измерение. Нажмите [ENT].

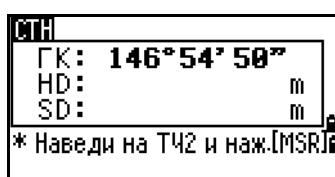


Когда точка ТЧ2 будет измерена, прибор вычислит координаты станции.

6. Чтобы записать координаты станции нажмите [ENT] или программную кнопку Зап.
7. Для контроля измерения нажмите программную кнопку Экр. Если вы определяете линию путем ввода азимута, будут показаны величины HD и VD между ТЧ1 и ТЧ2.



Если вы определяете линию путем ввода координат ТЧ2, будут показаны разности горизонтального проложения (dHD) и вертикального расстояния (dZ) между измеренными и введенными вами данными.


8. Введите имя станции, высоту инструмента (HI) и код объекта (CD) при необходимости. По умолчанию имя станции будет соответствовать последней записанной ТЧ+1 или последней записанной ST+1 в зависимости от установки параметра Разм.СТ.
9. По умолчанию задняя точка становится первой точкой (ТЧ1). Чтобы изменить это, выберите поле ЗТ и затем нажмите программную кнопку Замен.
10. Чтобы закончить запись координат станции, нажмите [ENT] в поле ЗТ.

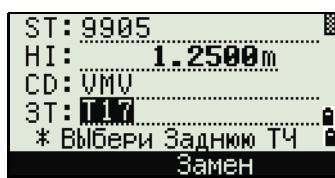

Примеры записей

CO, Temperature:20C Pressure:1013hPa Prism:0 ...
ST,9005,,265,,1.2350,150.40300,150.40300
F1,265,1.6040,79.0010,90.30150,89.35260,
F1,200,1.4590,50.2300,269.4035,93.50110,
CO, P1-P2 HD=122.0350 VD=0.5600

Разбивка

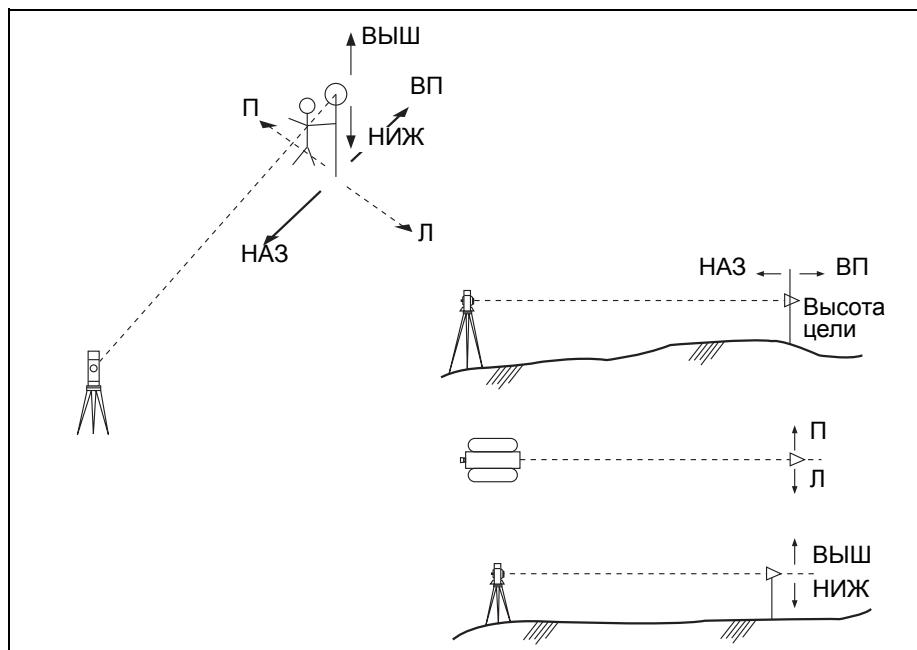

Для входа в меню Разбив. нажмите [S-O].



Вынос в натуре точки по углу и расстоянию

1. Для отображения экрана ввода горизонтального проложения и угла нажмите [1] или выберите НА-HD в меню Разбив.
2. Введите значения и нажмите [ENT].

HD	Горизонтальное проложение от точки стояния до точки разбивки
dVD	Превышение от точки стояния до точки разбивки
HA	Горизонтальный угол




Если вы нажимаете [ENT] без ввода горизонтального угла, используется текущее значение НА.

3. Поверните инструмент до тех пор, пока dHA не будет равен числу, близкому к $0^{\circ}00'00''$.
4. Наведитесь на цель и нажмите [MSR1] или [MSR2].


Когда измерение будет завершено, то на экране будет показана разница между текущим положением отражателя и требуемой точкой разбивки.

dHA	Разница по ГК
П/Л	Вправо/Влево (Поперечная ошибка)
ВП/НАЗ	Вперед/Назад (Продольная ошибка)
НИЖ/ВЫШ	Ниже/Выше

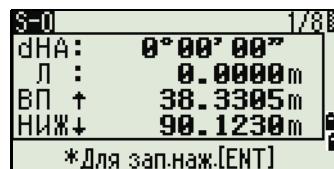


Если измерения выполнено, величина НИЖ/ВЫШ и Z координата обновляются при изменении вертикального угла VA.

Если вы нажмете клавишу [НОТ] в любом экране наблюдений, появится меню горячих клавиш. Вы можете использовать это меню в любое время чтобы изменить высоту отражателя НТ, температуру и давление Т - Р.

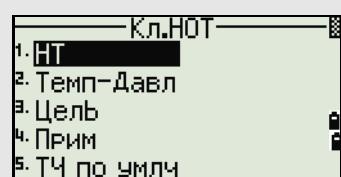

Использование клавиши [DSP] для переключения между экранами

Нажмите [DSP] для переключения между экранами выноса в натуре. Доступны следующие экраны:

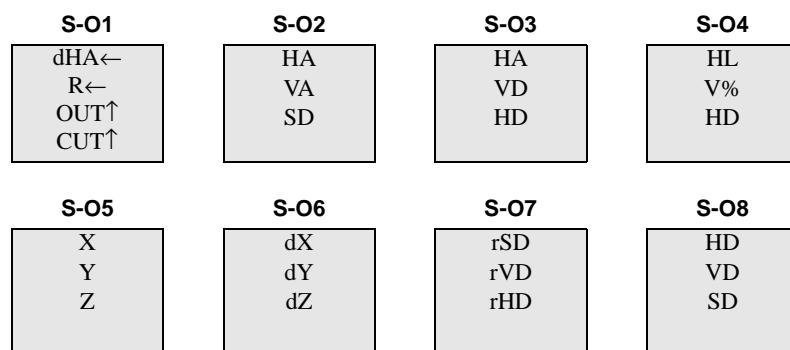

Экран S-08 доступен только в том случае, если установлены вторые единицы измерения расстояния. Дополнительная информация приведена в разделе «Прочие параметры», стр. 122.

При каждом нажатии на [DSP], появляется следующий экран. Если вы нажали [DSP] в последнем экране (S-07 или S-08 если установлены вторые единицы измерения расстояния), появится экран S-01.

Чтобы изменить экраны S-02, S-03 и S-04, удержите клавишу **DSP** одну секунду. Дополнительная информация приведена в разделе «Настройка значений, отображаемых в главном экране измерений», стр. 35.

Для записи точки разбивки **ENT**. Номер точки по умолчанию принимается равным номеру последней записанной точки +1.

Нажмите **ENT** для записи координат точки.




После записи точки прибор вернется в экран измерений. Вы можете продолжить наблюдения или нажать клавишу **ESC** для ввода нового расстояния и угла.



Вынос в натуре точки по координатам

- Для выноса в натуре точки по координатам нажмите **2** или выберите XYZ в меню Разбив.

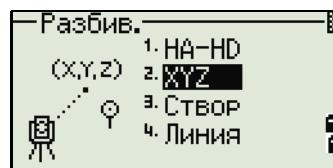

- Ведите имя точки, которую вы хотите вынести в натуре и нажмите **ENT**.

Вы можете также задать точку, введя код точки или радиус от инструмента.



Если будет найдено несколько точек, они отображаются в списке. Используйте **Л** или **В** для перемещения по элементам списка. Используйте **Л** или **В** для перемещения между страницами списка.



- Выберите точку в списке и нажмите **ENT**.


После выбора точки появится угол поворота и расстояние до точки.



- Поверните инструмент до тех пор, пока dHA не будет равен числу, близкому к 0°00'00". Нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.

5. Попросите реечника как можно более точно выйти на нужную точку. Когда отражатель будет в требуемом месте, ошибка, отображаемая на экране станет 0.000 м (или 0.000 фут).

dHA	Разница в горизонтальном угле
П/Л	Вправо/Влево (Поперечная ошибка)
ВП/НАЗ	Вперед/Назад (Продольная ошибка)
НИЖ/ВЫШ	Ниже/Выше

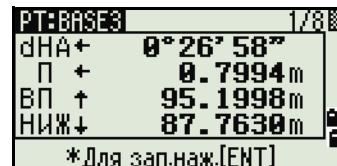

Для переключения между экранами нажмите **[DSP]**. Эта функция работает так же, как для разбивки по углу и расстоянию, за исключением того, что счетчик экранов (например, S-01/8) не отображается. Дополнительная информация приведена в разделе «Использование клавиши **[DSP]** для переключения между экранами», стр. 73.

Если выполнено измерение, величина НИЖ/ВЫШ и Z координата обновляются при изменении вертикального угла VA.

6. Для записи точки нажмите **[ENT]**. По умолчанию будет установлено имя точки T + 1000.



Используйте поле Доб.ТЧ в МЕНЮ > Установ > Разбивка для определения целого числа, которое будет добавляться к номеру выносимой точки чтобы создать новый номер для записи выносимой точки. Значение по умолчанию равно 1000. Например, при разбивке точки ТЧ3 с таким значением, запись точки разбивки будет с номером 1003.

Дополнительная информация приведена в разделе «Разбивка», стр. 121.



После записи точки вы вернетесь в экран измерений. При нажатии клавиши **[ESC]** вы сможете выбрать новую точку в экране ввода Т/CD/R. Если для введенной точки выноса использовалось одно имя точки, ТЧ по умолчанию будет следующая ТЧ+1.

Если вы выбирали точку из списка, то вы вернетесь обратно в список выбора точек, в котором не будет уже выбранных точек. Нажмите клавишу **[ESC]** для возврата в экран ввода точки.



Дополнительные возможности: задание списка точек по диапазону их имен

- Нажмите программную клавишу От/До когда курсор находится в поле Ч для ввода точек по диапазону.



- Введите первую точку (в поле От) и последнюю точку (в поле До). Диапазон может быть меньше чем 1001 точка.



Если точки были найдены, то появляется список точек «От» и «До».

Выберите точку, используя клавиши курсора ⌈ или ⌋ и нажмите [ENT] для перехода в экран разбивки.

Если у Вас имеется контрольный проект и дополнительные точки найдены в нем, то в конце списка появляется програмная клавиша Конт.




Вынос в натуре створа

Эта функция делит линию между инструментом и первой измеренной точкой на введенное число, что позволяет вам сделать вынос в натуре точек по створу через заданный интервал.

- Нажмите ③ или выберите Створ в меню разбивки.



- Установите базовую линию. Для этого установите отражатель на линию (конечная точка) и нажмите [MSR1] или [MSR2].

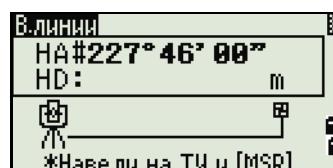

- Введите количество точек разбивки в поле Итого.




Появляется экран для выноса первой точки (от инструмента).

4. Наведитесь на призму и нажмите клавишу [MSR1] или [MSR2].
5. Для перехода к следующей точке воспользуйтесь клавишами курсора Δ или ∇ .
6. Для записи точки в качестве точки разбивки (SO) нажмите [ENT].



Например, если измеренная вами точка находится на расстоянии 100 м от инструмента и в поле Итого установлено 2, будут вычислены для выноса в натуру следующие четыре точки:

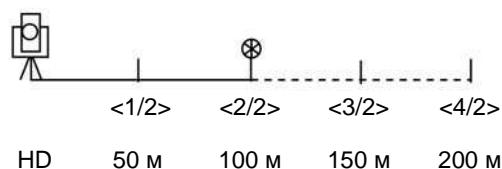

ВЫНОС В НАТУРУ ЛИНИИ

Эта функция позволяет сделать вынос в натуру линии по расстоянию от первой точки Sta, смещению O/S и превышению dZ от заданной линии.


1. Нажмите ④ или выберите Линия в меню разбивки.



2. Введите первую точку линии (T1).



Если вы нажмете **[ENT]** без ввода имени точки, вы сможете ввести временные координаты, которые не сохраняются в проекте. Иначе можно нажать программную клавишу **MSR**.

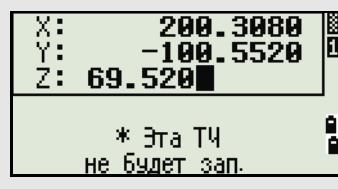

3. Введите вторую точку (T2) линии.

4. Введите смещение от линии.

Нажмите **[ENT]** в пустом поле для ввода значения 0.0000.

Sta	Расстояние от T1 вдоль линии
Сдв	Расстояние перпендикулярно линии
(+)	Правая сторона линии T1-T2
(-)	Левая сторона линии T1-T2
dZ	Разность высот от линии

5. Поворачивайте инструмент до тех пор пока dHA не станет близким к 0°00'00".

6. Наведитесь на цель и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.

Когда будет произведено измерение расстояния, на экране будет отображена разница между проектной точкой и текущим положением отражателя.

7. Для записи точки в качестве точки разбивки (SO) нажмите **[ENT]**.



Использование клавиши **[DSP]** для переключения между экранами

Нажмите клавишу **[DSP]** для переключения между экранами. Эта функция работает так же, как для выноса в натуру по углу-расстоянию. Дополнительная информация приведена в разделе «Использование клавиши **[DSP]** для переключения между экранами», стр. 73.

Кнопка Программы

Для доступа к меню Програм, нажмите клавишу **PRG**.

Измерение расстояния и величин смещения вдоль заданной линии

- Нажмите **1** или выберите 2-ТЧ лин.отс в меню Програм..



- Введите первую точку опорной линии. Эта точка может быть также измерена. Нажмите программную клавишу **MsrPT**.



Экран прямых измерений


Нажмите программную клавишу **MsrPT** для входа в экран прямых измерений.

Наведитесь на отражатель и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**. Появится экран Запись ТЧ.


Если вы нажмете **ESC** в экране Запись ТЧ, то точка будет использоваться, но не будет сохранена в проекте.



- Введите вторую точку опорной линии.

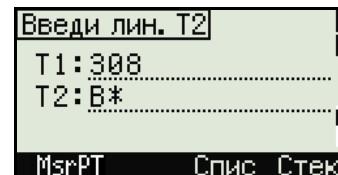

- Введите значок "звездочка" (*) в строке имени точки, для выполнения поиска по групповому символу. На экране появиться список точек. Выберите клавишами курсора точку и нажмите **ENT**.

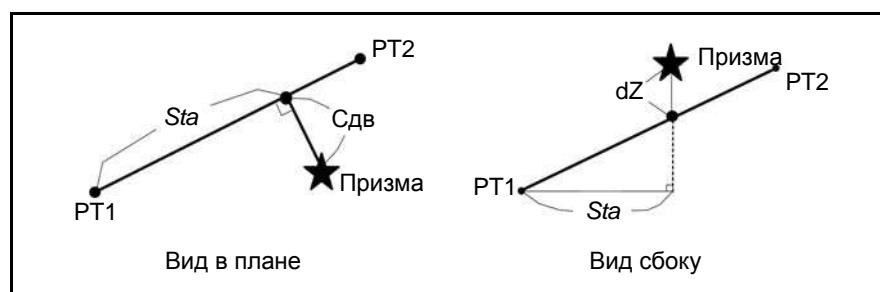

5. Наведитесь на отражатель или марку и нажмите [MSR1] или [MSR2].

- Sta Горизонтальное проложение от T1 до измеренной точки вдоль линии T1-T2
 Сдв Смещение по горизонтали от линии T1-T2 до измеренной точки
 dZ Вертикальное смещение от линии T1-T2 до измеренной точки

OTСЧ	1/5
Sta#	1.6740 м
Сдв#	1.1099 м
dZ:	1.5378 м

* Для зап.наж.[ENT]

Использование клавиши [DSP] для переключения между экранами

Нажмите клавишу [DSP] для переключения между экранами разбивки. Доступны следующие экраны:

REF1	REF2	REF3	REF4
Sta	X	HA	HA
Сдв	Y	VA	VD
dZ	Z	SD	HD

REF5
HD
VD
SD

Экран REF5 доступен только в том случае, если установлены вторые единицы измерения расстояния. Дополнительная информация приведена в разделе «Прочие параметры», стр. 122.

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу [DSP], появляется следующий экран. Если нажать [DSP] в последнем экране (REF4 или REF5 если установлены вторые единицы измерения расстояния), появится экран REF1.

Для сохранения точки и информации о смещении относительно заданной линии нажмите [ENT].

Введите имя точки и код.

Высота отражателя - НТ также может быть изменена в этом экране.

Запись ТЧ	
T :	309
HT:	0.8207 м
CD:	CANDEL

Спис Стек

Примеры записей

CO, 2pt-Ref Pt:16 & Pt:13 Az:311.2932

CO, Sta= -12.6876 Offset= 1.3721 dZ= 0.0971


SS,17,1.0000,6.9202,18.4700,80.3120,15:48:48,2REF-LINE

Определение расстояние и смещение относительно круговой кривой

- Нажмите ② или выберите Круг.крив в меню Програм..







- Введите точку начала круговой кривой (T1) и азимут линии тангенса (A31).
- Точка T1 может быть введена путем непосредственных измерений, для этого нажмите программную клавишу MSR.
- Выберите метод задания кривой.

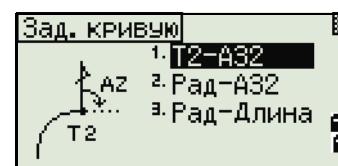

Точка T2 может быть любой точкой на линии тангенса.


- Когда вводится радиус (Rad), положительное значение задается по часовой стрелке и отрицательное значение - против часовой стрелки.

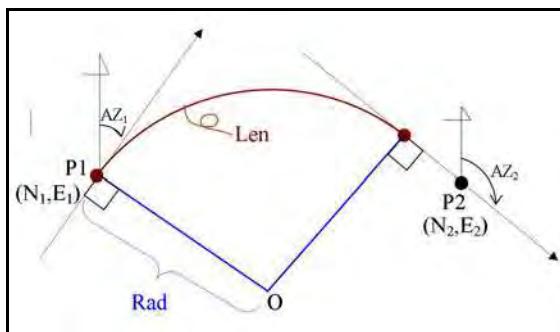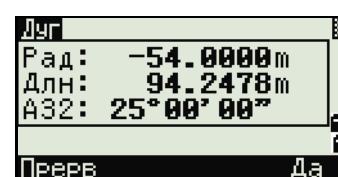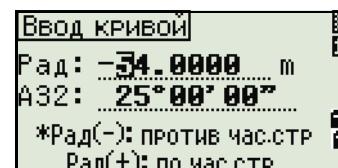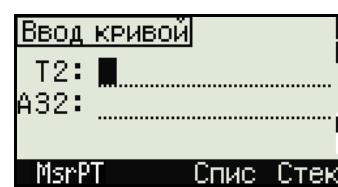

После ввода всех данных будет вычислена кривая.

Если введенная длина кривой "Len" больше, чем возможно для этой кривой (зависит от радиуса), она будет соответственно укорочена.

Для...	Нажмите...
переключения между экранами	[DSP]
изменения HT	[HOT]
записи точек	[ENT]

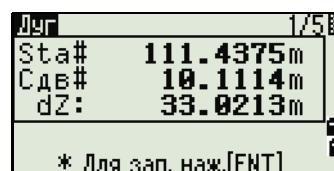

* Для зап. наж.[ENT]

Использование клавиши [DSP] для переключения между экранами

Нажмите клавишу [DSP] для переключения между экранами выноса в натуре. Доступны следующие экраны:

ARC1	ARC2	ARC3	ARC4
Sta	X	HA	HA
Сдв	Y	VA	VD
dZ	Z	SD	HD
ARC5			
HD VD SD			

Экран ARC5 доступен только в том случае, если установлены вторые единицы измерения расстояния. Дополнительная информация приведена в разделе «Прочие параметры», стр. 122.

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу [DSP], появляется следующий экран. Если нажать [DSP] в последнем экране (ARC 4 или ARC 5 если установлены вторые единицы измерения расстояния), появится экран ARC 1.

Нажмите клавишу [ENT] для сохранения точки в любом экране наблюдений. Дуга сохраняется в записях примечаний.




Спис Стек

Примеры записей

CO,Arc P1:583 AZ1=0.0000 P2:102
 CO, AZ2=311.2932 Radius=50.0000 Length=125.6637
 CO, Sta= -12.6876 Offset= 1.3721 dZ= 0.0971
 SS,17,1.0000,6.9202,18.4700,80.3120,15:48:48,2REF-LINE

Удаленное измерение расстояний

При помощи этой функции измеряется горизонтальное проложение, превышение и наклонное расстояние между двумя точками.

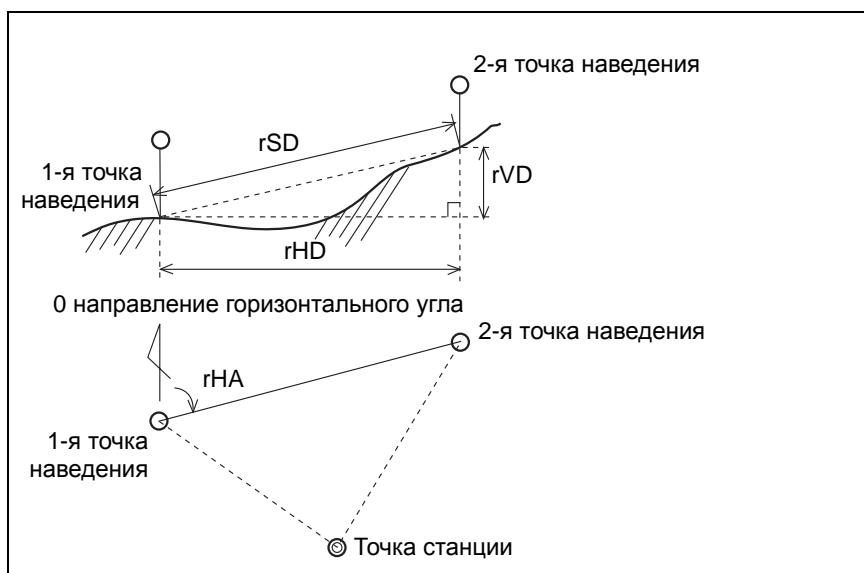


rSD	Наклонное расстояние между двумя точками
rHD	Горизонтальное проложение между двумя точками
rVD	Вертикальное расстояние между двумя точками
rV%	Процент уклона ($rVD/rHD \times 100\%$)
rGD	Заложение ($rHD/rVD : 1$)
rAZ	Азимут с первой на вторую точку

Измерение между текущей и первой точкой

- Для входа в функцию RDM (Радиал) нажмите **[MSR1]** или выберите RDM(Радиал) в меню Програм..



- Наведитесь на первую точку и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.

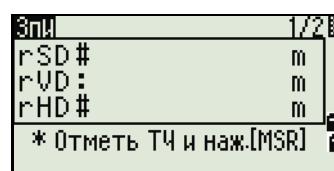

На экране будет показано расстояние между точкой станции и первой точкой.



3. Наведитесь на вторую точку и нажмите [MSR1] или [MSR2]. На экране будет показано расстояние между первой и второй точками.

rSD Наклонное расстояние между двумя точками

rVD Вертикальное расстояние между двумя точками

rHD Горизонтальное проложение между двумя точками

4. Для переключения между экранами нажмите [DSP].

rAZ Азимут от первой точки до второй точки

rV% Процент уклона ($rVD/rHD \times 100\%$)

rGD Вертикальный уклон ($rHD/rVD : 1$)



5. Вы можете записать эти данные, но только как строку комментариев (примечаний), если нажмете клавишу [ENT] в экране 1/2 или 2/2.



Номера точек по умолчанию будут показаны на экране. Эти номера могут быть изменены по вашему усмотрению. Нажмите [ENT] в строке До для записи комментария.




Данные, записываемые при помощи функции RDM сохраняются в RM записях. Подробнее об этом см. «Записи RM», стр. 126. Когда вы загружаете данные в формате Nikon RAW они выводятся в виде записей примечаний (CO).


Измерение расстояния между предыдущей и текущей точкой

1. Для входа в функцию RDM (Посл.) нажмите ④ или выберите RDM(Посл.) в меню Программ..
2. Следуйте инструкциям приведенным для функции RDM (Радиал). Подробнее об этом см. «Измерение между текущей и первой точкой», стр. 83.



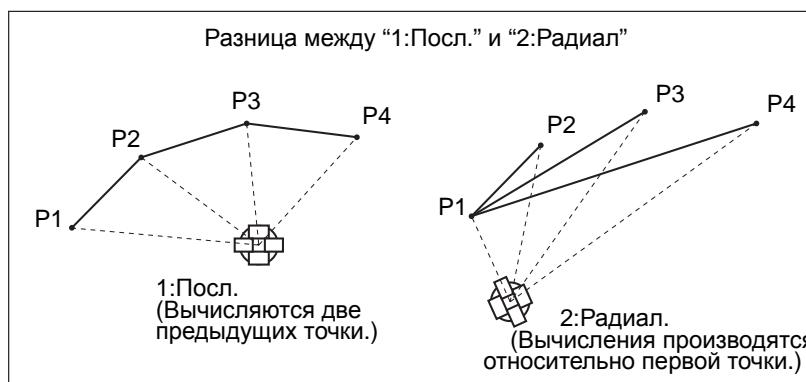

Измерение высот недоступных объектов

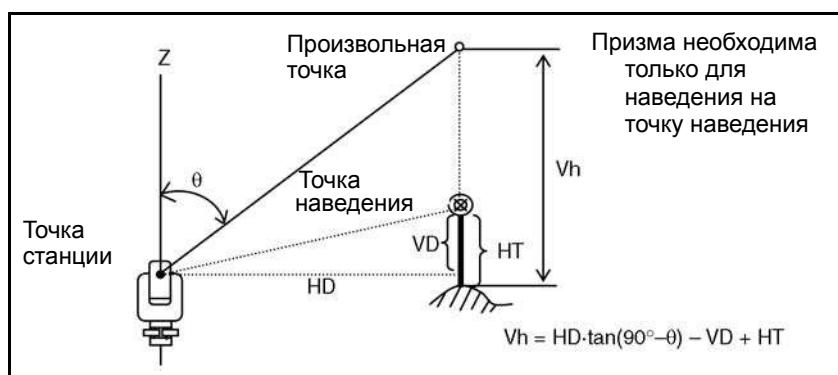

- Для входа в функцию Удаленного измерения высоты нажмите **[5]** или выберите REM в меню Програм..



- Введите высоту отражателя.



- Наведитесь на точку наведения и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.




4. Ослабьте зажимной винт вертикальной оси, и наведитесь на нужную недоступную точку.
- На экране будет показана высота (Vh).




Вы можете использовать REM измерения для обновления высоты цели. Произведите измерение на призму, наведитесь на низ вехи и нажмите [ENT].

Измерение расстояния и смещения в вертикальной плоскости

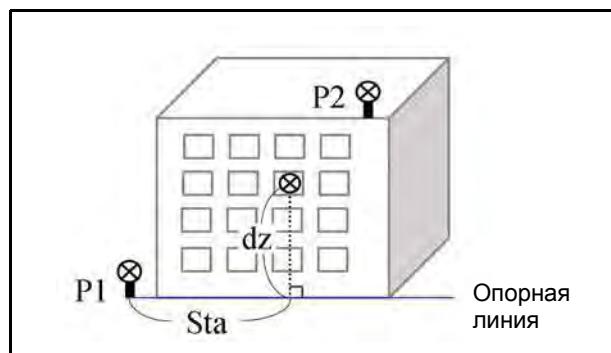

1. Для входа в функцию вертикальной планировки нажмите ⑥ или выберите V-плоск в меню Програм..
2. Введите две точки, определяющие опорную линию.
Для ввода точек путем непосредственных измерений нажмите программную клавишу MSR.
После нажатия клавиши MSR появится экран временных измерений.
3. Нажмите [MSR1] или [MSR2]. Появится экран Запись ТЧ.
4. Введите в соответствующие поля имя точки и код. Нажмите [ENT].

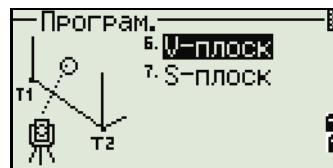

5. Введите вторую точку вертикальной плоскости и нажмите [ENT].

Как только плоскость будет определена, то значения Sta/dZ будут автоматически обновляться при перемещении зрительной трубы. При этом измерять расстояние не требуется.

Sta Горизонтальное проложение от точки T1 вдоль опорной линии

dZ Вертикальное расстояние от T1 до измеряемой точки



Использование клавиши [DSP] для переключения между экранами

Нажмите клавишу [DSP] для переключения между экранами. Доступны следующие экраны:

PLN1

Sta
dZ

PLN2

X
Y
Z

PLN3

HA
VA

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу [DSP], появляется следующий экран. Если нажать [DSP] в последнем экране (PLN3), появится экран PLN1.

Для записи точки нажмите [ENT] в любом экране (от V-PLN1/3 до V-PLN3/3).

Введите имя и код точки. Нажмите [ENT].




Примеры записей

CO,Vertical Ref Plane Pt1:516-A1 Pt2:530


CO,Sta=68.021 dz=17.459

SS,30123-A48,1.5480,16.4020,40.4720,89.0730,14:22:47,


Измерение расстояния и смещения в наклонной плоскости

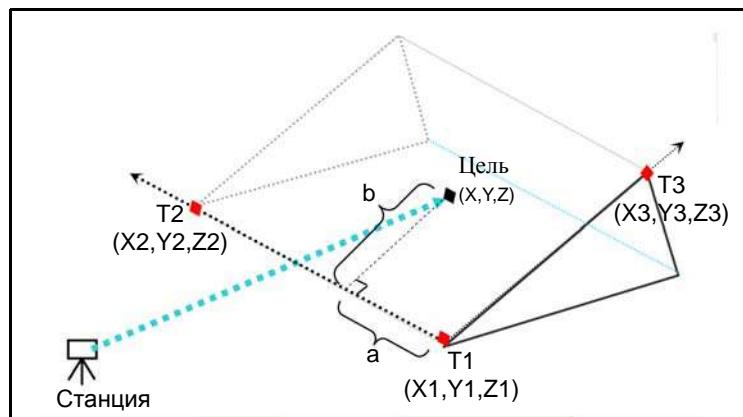

- Для входа в функцию измерения расстояния и смещения в наклонной плоскости нажмите **[7]** или выберите **S-Плоск** в меню Програм..

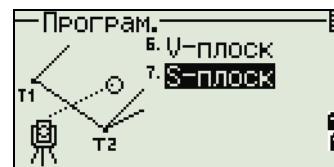

- Ведите три точки, определяющие плоскость. Можно также непосредственной измерить эти точки, нажав программную клавишу MSR.

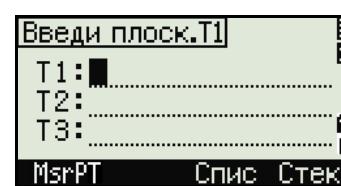


Если нажать клавишу **[ENT]** в пустом поле, появится экран ввода временных координат. Эти координаты не записываются в память прибора.



После ввода временных координат в строке номера точки появится надпись <Кл.XYZ>.



В случае, если плоскость определяется двумя точками (выбором [2ТЧ]), то работа функции будет аналогична функции V-плоск но будут отображаться следующие величины: Sta и dZ, а не a и b. Подробная информация приведена в разделе «Измерение расстояния и смещения в вертикальной плоскости», стр. 86.

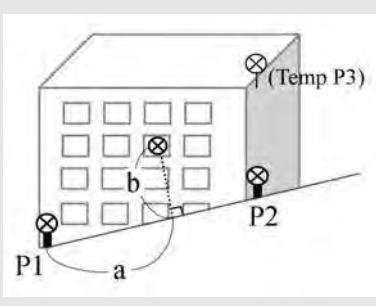

Как только плоскость будет определена, то значения a и b будут автоматически обновляться при перемещениях зрительной трубы. При этом измерять расстояние не требуется.

S-ПЛОСК		1/3
a:	223.1032 м	
b:	0.0259 м	
* a: Расст. от T1		
b: Смш от линии T1-T2		

- a Расстояние между T1 и перпендикуляром к точке наведения, вдоль линии T1-T2
- b Длина перпендикуляра от линии T1-T2 к точке наведения

Использование клавиши [DSP] для переключения между экранами

Нажмите клавишу [DSP] для переключения между экранами. Доступны следующие экраны:

PLN1

a
b

PLN2

X
Y
Z

PLN3

HA
VA

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу [DSP], появляется следующий экран. Если нажать [DSP] в последнем экране (PLN3), появится экран PLN1.

Для записи точки нажмите [ENT] в любом экране (от V-PLN1/3 до V-PLN3/3).

Введите имя и код точки. Нажмите [ENT].

HA: 106° 50' 00"
VA: 1° 16' 50"
SD: 76.4812 м
T : 19
CD: SIGN
Спис Стек

Примеры записей

CO,3ptPlane P1:1062 P2:2902 P3:1547

CO,a=31.497 b=14.239

SS,30123-A49,1.6110,0.0000,234.3210,86.0955,16:07:18,

Запись измеренных данных

Запись данных из любого экрана измерений

Для записи точек в экране измерений нажмите [ENT].


По умолчанию имя точки Т принимается равным имени последней записанной точки +1.

Вы можете ввести имя точки из списка точек или из стека точек. Подробная информация приведена в разделах «Ввод точки из списка точек», стр. 47 и «Ввод точки из стека», стр. 46.

Вы можете использовать список кодов или стек кодов. Подробная информация приведена в разделах «Ввод кодов из списка кодов», стр. 48 и «Ввод кода из стека», стр. 48.

Для записи точки нажмите [ENT] в последнем поле.

При записи засечек, записей разбивки и контрольных измерений с помощью функции Повт., вы должны выбрать сохранение только сырых данных, только XYZ данных или сырые данные и координаты. Подробнее см. «Запись», стр. 122.

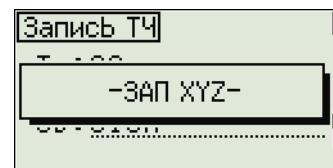

Если НА/VA были изменены после взятия измерений но до нажатия [ENT], то будут записаны последние значения углов.

В записях только угловых измерений значение SD всегда записывается как 0.0000.

Если записывается точка, имя которой уже существует в проекте, то появится сообщение об ошибке. В зависимости от типа существующих данных, вы можете заменить старую запись на новую. Дополнительная информация приводится в разделе «Запись данных», стр. 189.




Удерживайте [ENT] одну секунду, чтобы сохранить измерения как СР запись.



Вывод данных на COM порт

Если вы нажимаете [ENT] когда значок [COM] показан на экране наблюдений, строка данных передается на COM-порт.

Примечание – Если появляется значок [COM], данные не сохраняются в проекте, когда вы нажимаете [ENT].

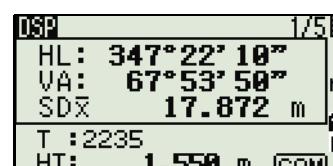

Формат выводимых данных может быть задан установкой параметров в поле Вн.Связь в МЕНЮ > Установ > Связь. Подробнее см. «[Связь](#)», стр. 121.



Для вывода данных на СОМ порт при нажатии на **[ENT]** необходимо установить значение СОМ в поле Запись МЕНЮ > Установ > Запись. Дополнительная информация приводится в разделе «[Запись](#)», стр. 122.



Пример данных, выдаваемых на СОМ порт

Когда в поле Вн.связь установлено NIKON:

TR PN: PT8 SD:000066626 HA:003856010 VA:008048500 HT:0000061757
(TR PN: point name SD HA VA HT; when ACK is returned, PN is incremented.)


Когда в поле Вн.связь установлено SET:

0006662 0804806 0394324 97
(SD VA HA Chk-SUM)

Измерение смещений


Измерение линейных смещений


- Для входа в функцию линейных смещений нажмите **[1]** или выберите Лин. в меню Смеш.

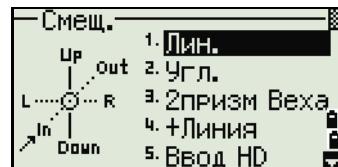

Если расстояние не было измерено перед использованием этой функции, то появляется временный экран измерений.

- Наведитесь на цель и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.
- Введите смещение от измеренной до определяемой точки. Клавишами курсора **[↑]** или **[↓]** выберете необходимое поле для ввода смещения.

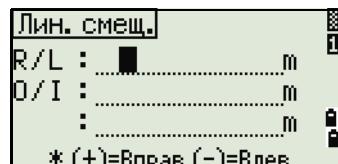

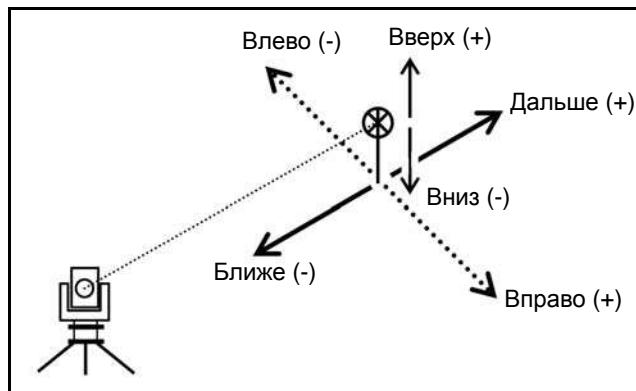

Вы можете вводить любые комбинации линейных смещений от заданной точки.

4. Для перехода к экрану записи точки нажмите **[ENT]** в последнем поле.

Будут отображены вычисленные координаты.

5. Введите имя точки и код.
6. Нажмите **[ENT]** для записи точки.

Сырые данные RAW будут также пересчитаны согласно величинам линейного смещения.

Лин. смещ.	
R/L :	0.5020 м
O/I :	-30.0000 м
	: 1.500 m
*(+)=Вх (-)=Вниз	

X:	151.7024
Y:	183.8085
Z:	81.8305
T:	20
CD:	SIGN
Спис Стек	

Измерение с угловым смещением

1. Для входа в функцию линейных смещений нажмите **[2]** или выберите Лин. в меню Смеш.

Смеш.	
1. Лин.	
2. Угл.	_____
3. 2призм Веха	
4. +Линия	
5. Ввод HD	

Если расстояние не было измерено перед использованием этой функции, то появляется временный экран измерений.

2. Наведитесь на цель и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.
3. Чтобы получить угловое смещение, поверните алидаду и зрительную трубу на требуемый угол. Измеренное расстояние (HD) останется неизменным.
4. Для записи точки со смещением нажмите **[ENT]** или программную кнопку Да.

HA# 32° 50' 00"	
VA: 1° 16' 50"	
SD:	m
HT: 1.5000 m	e
*Навед.на ТЧ и [MSR]	
HT	

Смеш.	1/5
HA# 106° 50' 00"	
VA: 1° 16' 50"	
SDX 78.0000 m	e
* Зад. угол смещ.	
Прерв	Да

Координаты XYZ будут перевычислены с учетом нового угла.

Вы можете записывать угловые смещения в главном экране измерений. После измерения расстояния, поверните алидаду и/или зрительную трубу. Затем нажмите [ENT] для записи измеренного расстояния и обновленной величины угла. Если вы используете этот метод, измерение углового смещения не хранится в виде СО записей. Для сохранения СО записей используйте функцию Смещение.

Веха с двумя призмами

- Для входа в функцию двухпризменной вехи нажмите [3] или выберите 2призм Веха в меню Смеш.




- Наведитесь на первую призму и нажмите [MSR1] или [MSR2].



- Наведитесь на вторую призму и нажмите [MSR1] или [MSR2].



- Введите расстояние между второй призмой и целью. Расстояние между первой и второй призмой можно не вводить, если нет необходимости контроля качества.

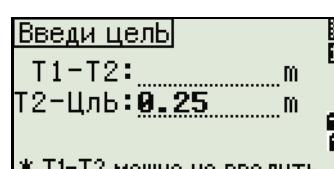

- Если вы ввели расстояние между призмами, появится экран контроля качества. Сравниваются введенная величина и измеренное расстояние для проверки точности измерений.



- Для записи точки нажмите [ENT] или программную кнопку Да.

Примеры записей

SS,14,0.0000,38.9200,271.0350,89.2630,11:04:15,DITCH
CO,2Prism O/S: P1-P2= 0.5090(0.5060) P2-Tgt= 0.5020

Примечание – В примерах: 0.5090 - измеренное значение; 0.5060 - введенное значение.


Продолжение линии по смещению горизонтального угла (+Линия)

- Для входа в эту функцию нажмите ④ или выберите +Линия в меню Смеш.




- Наведитесь на первую призму или марку и нажмите [MSR1] или [MSR2].


Вы перейдете в следующий экран.

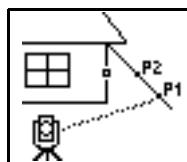

- Наведитесь на вторую призму или марку и нажмите [MSR1] или [MSR2].

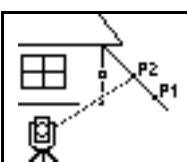

- Наведитесь на «альтернативную» точку (ALT на рисунке), которая находится на той же вертикальной линии, что и измеряемая.

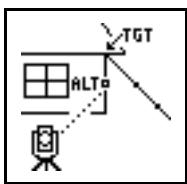

- Для вычисления координат и сырых данных для этой точки нажмите [ENT].
- Введите имя точки Т (и код - CD) и нажмите [ENT] для записи точки. Высота отражателя устанавливается равной 0.0000 для точки смещения.



Примеры записей

SS, 40, 0.0000, 48.3304, 169.20370, 82.02470, 10:52:37

CO, PT1, 0.0000, 48.3020, 169.19165, 83.58565

CO, PT2, 0.0000, 48.3155, 168.54250, 85.42440

CO, O/S MSR:40 0.0000 0.0000 169.20370 87.02340


Вычисленная точка сохраняется как SS запись.

Измерения на первую и вторую точку (P1 и P2) сохраняются как записи комментариев T1 и T2. Последняя строка представляет собой запись углового измерения на точку ALT (вертикальное смещение точки от действительной точки цели).

Ввод горизонтального расстояния после измерения угла

Эта функция может быть использована, если определяемая точка не может быть измерена непосредственно с помощью дальномера.

- Для входа в эту функцию нажмите ⑤ или выберите Ввод HD в меню Смеш.

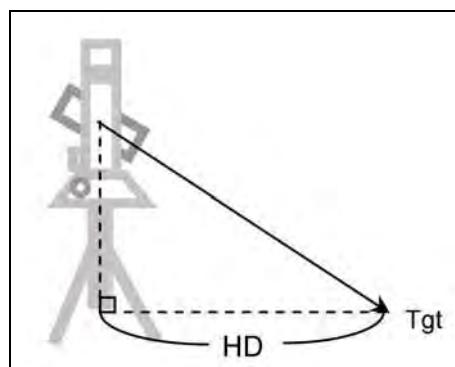

- Наведите зрительную трубу в направлении точки, которую вы хотите сохранить.
- Введите расстояние HD. Обычно это линейный промер от инструмента.
- Введите имя и код точки, затем нажмите [ENT].
Вычисленная точка сохраняется как SS запись.




Примеры записей


SS,158,0.0000,77.0518,62.08380,108.06510,11:51:48,
CO, Input HD:76.1243

Вычисление угловой точки (Угол)

- Для входа в эту функцию нажмите [6] или выберите Угол в меню Смеш.
- Выполните измерение расстояния до первой призмы (или марки) на стене. Нажмите [MSR1] или [MSR2].
- Выполните измерение расстояния до второй призмы (или марки) на той же стене. Нажмите [MSR1] или [MSR2].

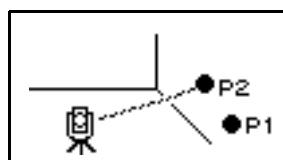



- Наведитесь на первую точку на другой стене. Нажмите [MSR1] или [MSR2].

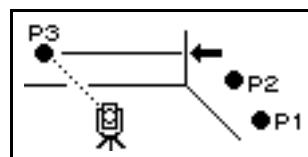

- Если две стены находятся под прямым углом, нажмите программную клавишу Вчсл для расчета угловой точки по трем точкам.



- Если вы выполните измерение до четвертой точки, угловая точка может быть вычислена как точка пересечения двух стен (P1-P2 и P3-P4). По умолчанию высотадается для точки P4.

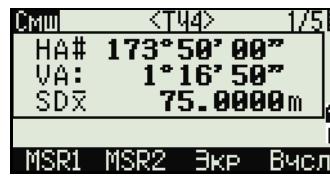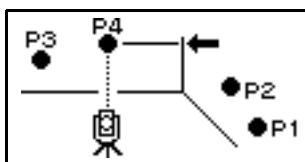

- Ведите имя точки - Т (и код CD). По умолчанию значение высоты берется из последнего измерения.
- Для записи угловой точки нажмите [ENT].



Примеры записей

SS, 58, 0.0000, 48.3304, 169.19165, 82.02470, 10:52:37, FLOOR2

CO, PT1, 1.0080, 48.3020, 169.19165, 83.58565

CO, PT2, 1.0080, 48.3155, 128.54250, 85.42440

CO, O/S MSR:40 0.0000 0.0000 169.20370 87.02340

Вычисленная точка сохраняется как SS запись.

Следующие три или четыре записи комментариев являются измерениями точек. Например: CO, Point name (фиксировано PT1, PT2 и т.д.), HT, SD, HA, VA.

Измерение центра окружности (Окруж)

- Для входа в функцию измерения центра окружности нажмите **[7]** или выберите Окруж в меню Смеш.



Если расстояние не было измерено до входа в функцию, то появится экран временного измерения точки.





- Наведитесь на любую точку на поверхности "цилиндра" и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.



Если для измерения расстояния используется призма, приставляемая к поверхности цилиндра, нажмите программную клавишу «+SD» для устранения ошибки смещения (от точки соприкосновения до измеряемой поверхности призмы) перед нажатием **[ENT]**.


- Наведитесь на край окружности и нажмите **[ENT]**.

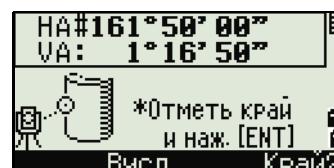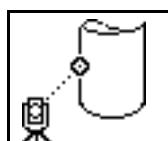

Если измерение расстояния было произведено по направлению к центру окружности, то достаточно сделать измерение только на одну границу окружности и нажать программную клавишу Вчсл для вычисления центра и радиуса.

4. Наведитесь на другой край окружности и нажмите [ENT].

Инструмент вычислит и запишет центр окружности.

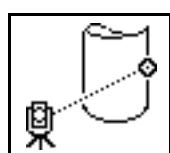

Также будут вычислены координаты центра окружности и его радиус.

5. Для записи точки нажмите [ENT] или программную кнопку Да.

Примеры записей

SS,71,1.5000,37.0518,32.08380,81.06510,11:51:48,
CO, PT1, 0.0000, 0.0000, 47.05350, 83.58560
CO, PT2, 0.0000, 0.0000, 29.53010, 83.58560
CO,O/S MSR:71 1.5555 36.5418 38.28360 81.06510
CO,Radius of circle 0.356
CO,Input +SD:0.0020

Вычисленная точка (центр окружности) сохраняется как SS запись.

Следующие одна или две записи комментариев являются измерениями точек. Например:
CO, Point name (фиксировано PT1/PT2), HT(0.0000), SD(0.0000), HA, VA.

Если нажать программную клавишу +SD перед наведением на первую границу, введенная величина сохраняется в конце.

Продление наклонного расстояния

1. Для входа в эту функцию нажмите ⑧ или выберите Ввод dSD в меню Смеш.



Если расстояние не было измерено до входа в функцию, то появится экран временного измерения точки.



2. Введите расстояние, которое вы хотите прибавить или отнять. Вы можете ввести любое число в диапазоне от -99.990 до +99.990 м (от -328.000 до +328.000 фут).
3. Для записи точки нажмите [ENT].



Примеры записей

SS,83,1.5000,77.0518,62.08380,81.06510,11:51:48,
CO,O/S MSR:83 1.5555 76.5518 62.08380 81.06510

Описание меню

В этой главе:

- Введение
- Менеджер проектов
- Задачи (координатная геометрия)
- Настройки
- Вид/Ред
- Связь
- Кнопки быстрого доступа
- Калибровка
- Время
- Съемное запоминающее устройство (USB-накопитель)

Введение

Используйте экран МЕНЮ для доступа к важным функциям и настройкам.

Для отображения экрана МЕНЮ нажмите клавишу **MENU**.



Менеджер проектов

Используйте менеджер проектов для открытия, создания, удаления проектов и для управления ими. Чтобы открыть менеджер проектов, нажмите клавишу **①** или выберите **Проекты** в экране МЕНЮ.

Появится список всех проектов, которые были сохранены в памяти инструмента. Последний созданный проект отображается вверху списка.

Если ранее сохраненных проектов нет в памяти, появится экран создания проекта. Смотрите раздел «[Создание нового проекта](#)», стр. 101.



Открытие существующего проекта

В списке проектов отображаются все проекты, сохраненные в инструменте, в порядке, обратном их созданию.

Для предоставления дополнительной информации о проекте могут быть использованы следующие символы:

Символ	Значение
*	Текущий проект.
@	Контрольный проект.
!	Некоторые параметры проекта отличаются от текущего проекта.
?	Проект создан в старой версии БД. Старые файлы не могут быть открыты в версии программного обеспечения 1.10 или более поздней.

Нажмите **④** или **⑤** для перемещения по списку. Нажмите **ENT**, чтобы открыть выбранный проект.


Когда вы откроете проект, настройки автоматически изменятся таким образом, чтобы максимально соответствовать используемым настройкам открытого проекта.

Создание нового проекта

- Нажмите программную кнопку Созд в списке проектов.




- Ведите имя проекта длиной не более чем 8 символов. Нажмите **[ENT]**.
- Сделайте одно из следующего:
 - Для проверки параметров проекта нажмите программную клавишу Уст.
 - Для создания нового проекта с использованием параметров текущего проекта, нажмите **[ENT]** или программную кнопку Да.

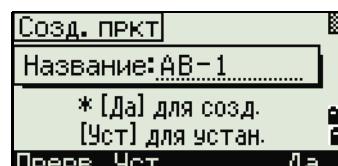


Параметры проекта

При создании проекта устанавливаются следующие параметры, которые нельзя будет изменить позже. Это дает гарантию, что данные будут верно сохраняться в базе данных и что все необходимые поправки будут применены при сохранении каждой записи.

Масш	0.999600 to 1.000400
Т-Р корр.	ВКЛ/ВЫКЛ
Ур.Моря	ВКЛ/ВЫКЛ
Рефракц.	ВЫКЛ/0.132/0.200

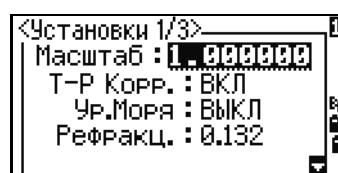


Угол	DEG/GON/MIL
Расст.	Метры/Ам-Фт/М-Фт
Темп	°C/°F
Давл	hPa/mmHg/inHg

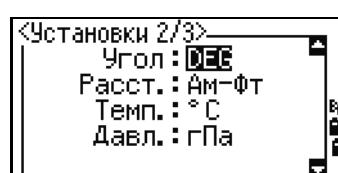

Если вы выбрали "М-Фт" или "Ам-Фт" появляется экран дополнительных настроек. Используйте этот экран для выбора отображения в десятичных футах или футах и дюймах.



VA ноль	Зенит/Горизонт/Компас
AZ ноль	Север/Юг
Поряд	NEZ/ENZ
НА	Азимут/0 на ЗТ

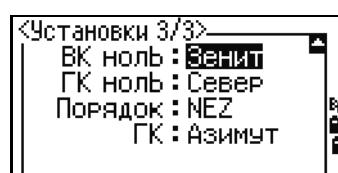

Для перемещения между полями нажмите **[↑]** или **[↓]**. Иначе, для перемещения к следующему полю нажмите **[ENT]**.

Любой из параметров может быть изменен клавишами курсора **[←]** или **[→]**.

Чтобы подтвердить установленные параметры нажмите **[ENT]** в последнем поле (НА).

Эти настройки обособлены от других временных настроек, применяются для всего проекта и не могут быть изменены после создания проекта.

Удаление проекта



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Эта функция безвозвратно удаляет проект. Прежде чем нажать **[ENT]** или выбрать УДЛ, убедитесь, что выбранный проект вы действительно хотите удалить.

1. В меню проектов, установите курсор на имя проекта, который требуется удалить.



2. Нажмите программную кнопку УДЛ.
Появится экран подтверждения.



3. Сделайте одно из следующего:
 - Для удаления выбранного проекта нажмите **[ENT]** или программную кнопку УДЛ.
 - Для отмены процедуры удаления проекта и возврата в предыдущий экран нажмите **[ESC]** или программную кнопку Прерв.

После удаления проекта прибор вернется в экран списка проектов.



Настройка контрольного проекта

Если вы ищете точку, когда задан контрольный проект, и система не может найти ее в текущем проекте, то будет автоматически произведен поиск этой точки в контрольном проекте и в случае положительного результата точка будет скопирована в текущий проект как UP запись.

Контрольный проект имеет тот же самый формат, что и обычный проект. Он может быть открыт и модифицирован. Вы можете использовать его для записи любых данных.

Для установки контрольного проекта:

1. Выберите проект, который хотите использовать.
 2. Нажмите программную кнопку **ФНК**.
Отобразится страница «ФНК».



3. Нажмите **1**. Отобразится страница «Контрольный проект».
 4. Сделайте одно из следующего:
 - Чтобы установить выбранный проект в качестве контрольного нажмите **ENT** или программную кнопку **Да**.
 - Для отмены процедуры нажмите **ESC** или программную кнопку **Нет**.



Если контрольный проект уже назначен, вновь назначенный проект заменит его в качестве контрольного.

Для того чтобы отменить контрольный проект установите курсор на него, и вновь нажмите программную клавишу Ктрл. Затем нажмите **ENT** или программную кнопку Да для подтверждения.



Просмотр информации о проекте

Выберите проект, информацию о котором требуется просмотреть и нажмите программную клавишу **Инфо**.

На информационном экране появится число записей в проекте, число свободных записей и дата создания проекта. Поле Свободно показывает, как много точек может быть сохранено в проекте.

Для возврата к списку проектов нажмите любую клавишу.



Импорт проекта

Процедура импорта проекта с USB-накопителя на инструмент

- В списке проектов нажмите программную кнопку **ФНК**. Отобразится страница «ФНК».




- При помощи клавиши **[2]** или **[v]** выделите пункт «Импорт проекта (USB->Инст.)» и нажмите **[ENT]**. Отобразится страница «USB-накопитель (проект)». На этой странице отображается список проектов на съемном запоминающем устройстве.

USB Memory (Job)	
NIKON123	03-06-20
NY-1	03-06-18
CONTROL	03-06-17
TOKYO	03-05-29
LOS	03-05-26
DSP	


Примечание. Чтобы изменить порядок сортировки списка (по имени или по дате создания проекта), нажмите программную кнопку **ОТБ**.

- При помощи клавиши **[v]** выделите проект, который требуется скопировать, и нажмите **[ENT]**.
- Проверьте название проекта, а затем нажмите программную кнопку **Да**, чтобы скопировать проект на инструмент. Если проект содержит большое количество записей, процесс может занять длительное время. Отобразится индикатор прогресса

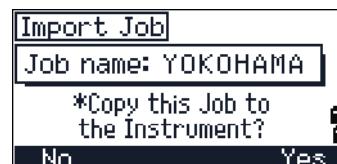

Для отмены операции нажмите программную кнопку **Нет**.

- После копирования проекта выполните одно из следующих действий:
 - чтобы сразу начать работать с проектом, нажмите программную кнопку **Да**.
 - чтобы вернуться к предыдущей странице, нажмите программную кнопку **Прерв.**

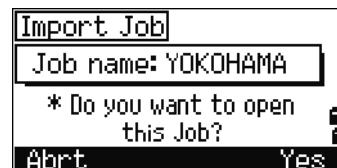

Экспорт проекта

Чтобы сохранить файл проекта для последующего использования можно экспортировать его на USB-накопитель.

Процедура экспорта проекта

- Выделите проект, который требуется экспортировать на внешнее запоминающее устройство.



- Нажмите программную кнопку **ФНК**. Отобразится страница «ФНК».




- При помощи клавиши **[3]** или **[V]** выделите пункт «Экспорт проекта (Инст.->USB)» и нажмите **[ENT]**. Отобразится страница «Экспорт проекта».
- Проверьте название проекта, а затем нажмите программную кнопку **Да**, чтобы экспортировать проект на запоминающее устройство. Если проект содержит большое количество записей, процесс может занять длительное время. Отобразится индикатор прогресса

Для отмены операции нажмите программную кнопку **Нет**.

НЕ отключайте внешнее запоминающее устройство (USB-накопитель), пока отображается индикатор прогресса.

- По окончании экспорта проекта отобразится страница «Удаление проекта». Выполните одно из перечисленных ниже действий.
 - Чтобы удалить проект, нажмите программную кнопку **УДЛ**.
 - Чтобы отменить операцию нажмите программную кнопку **Прерв.**

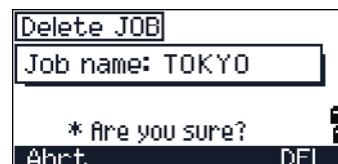

Задачи (координатная геометрия)

Используйте меню Зад. для выполнения расчетов координатной геометрии (COGO). Доступ к этому меню вы можете получить в любое время из экранов наблюдений или ввода точки.

Чтобы открыть меню Зад. нажмите клавишу ② или выберите **Задачи** в экране МЕНЮ.



Обратная задача: вычисление угла и расстояния по двум точкам с известными координатами

Чтобы открыть меню обратной задачи нажмите клавишу ① или выберите **Обрат.з** в меню Зад.

“ТЧ-ТЧ” - вычисление по двум точкам

Эта функция вычисляет расстояние и угол между двумя введенными точками.

Для расчета обратной задачи по двум точкам:

- Нажмите ① или выберите **ТЧ-ТЧ** в меню Обрат.з.



- Ведите имя первой точки и нажмите [ENT].



Если вы нажимаете [ENT] не вводя номер точки, то появится экран ввода координат. Эти координаты **не будут сохранены** в базе данных проекта. Если вы хотите сохранить точку, определите новое имя для этой точки.

- Ведите имя второй точки и нажмите [ENT].
Программная кнопка MSR позволяет вам провести измерение на точку для использования ее в вычислениях.



На экране будут показаны: азимут, горизонтальное проложение, и превышение от первой до второй точки.



4. Сделайте одно из следующего:

- Для возврата к экрану ввода точек нажмите [ESC].
- Для возврата в меню Расчеты нажмите [ENT].
- Для просмотра других величин нажмите [DSP].

Gd Наклон (HD/VD)
V% 100/Gd
rSD Наклонное расстояние от T1 до T2



Угол Зтч

Эта функция позволяет вычислить угол между двумя прямыми, заданными по трем точкам.

Для расчета угла, образованного тремя точками:

1. Нажмите [2] или выберите Угол Зтч в меню Обрат.з.
2. Введите имя точки или выполните измерение, используя программную клавишу MSR.
3. Введите вторую точку (T2) для задания базовой линии (T1 - T2). Угол (dHA) измеряется от базовой линии.
4. Введите третью точку (T3) для задания второй прямой (T1 - T3).



Когда вы нажимаете программную клавишу MSR появляется временный экран измерений. Наведитесь на цель и нажмите [MSR1] или [MSR2] чтобы выполнить измерение.


После измерения, появится экран сохранения точки. Для сохранения измеренной точки введите значения в поля Т, НТ и СД и нажмите [ENT]. Чтобы использовать точку, не записывая ее, нажмите [ESC].



После ввода всех трех точек будет вычислен угол между двумя направлениями и расстояния.


5. Сделайте одно из следующего:

- Для возврата в экран Обрат.з нажмите **[ENT]**.
- Для возврата в экран Ввод напр. нажмите **[ESC]**.

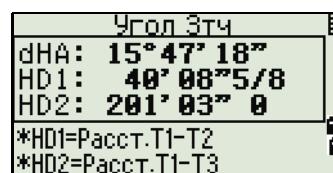

Вычисления и ввод координат вручную

Чтобы открыть меню Ввод, нажмите клавишу **[2]** или выберите **Ввод** в меню Зад. Эта функция, в свою очередь, содержит три меню, чтобы записать новые координаты точек.

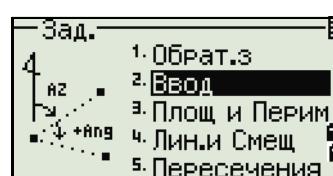

Ввод азимута + HD (горизонтального проложения)


Для вычисления координат по углу и расстоянию от базовой точки (T1), нажмите **[1]** или выберите **AZ+HD** в меню Ввод.



Введите базовую точку (T1) - наберите ее имя и нажмите **[ENT]**.



Введите азимут, горизонтальное проложение, и превышение, затем нажмите **[ENT]**.

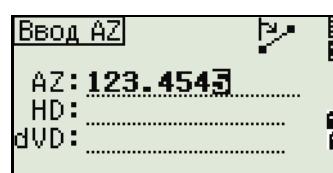

Для ввода 123°45'45" наберите 123.4545 и нажмите **[ENT]**.



Если превышение dDVD оставить пустым, то ему будет присвоено значение 0.000.

После ввода появится экран сохранения точки. Имя точки Т по умолчанию - последняя записанная точка Т+1.

Нажмите **[ENT]** чтобы сохранить точку.



Траверс

Чтобы открыть меню Траверс (2 точки и угол), нажмите клавишу **[2]** или выберите Траверс в меню Ввод.

Функция «Траверс» позволяет вычислить координаты точки, образованной отложением угла от линии, образованной известными точками T1 и T2, а также вводом горизонтального проложения и превышения от этой линии.

Введите имена T1 и T2 или выполните их измерение.



Введите положительное или отрицательное значение угла, горизонтальное проложение и превышение от базовой линии T1-T2.

Если превышение dVD оставить пустым, то ему будет присвоено значение 0.000.

Когда вы нажимаете **[ENT]** в поле dDVD вычисляются координаты новой точки и появится экран записи точки. Имя точки Т по умолчанию - последняя записанная точка T+1.

Для записи новой точки и возвращения к экрану ввода точек нажмите **[ENT]**.

T1 (базовая точка) по умолчанию будет иметь значение предыдущей записанной точки. T2 по умолчанию соответствует предыдущему значению T1.



Для последовательного вычисления новых точек хода вводите +Ang, HD и dDVD из предыдущей линии хода. Это наиболее удобный путь для ввода точек хода.

Ввод координат

Для ручного ввода XYZ координат нажмите **[3]** или выберите Ввод XYZ в меню Ввод.

Номер точки Т будет равен номеру последней записанной точки + 1.



Введите координаты при помощи цифровых клавиш. Для перехода к следующему полю нажмите [ENT] или [V] в поле.

N:	1
E:	
Z:	
PT:	503
CD:	ROAD

Чтобы сохранить точку в виде MP записи и вернуться к экрану ввода точки, нажмите [ENT] в поле Z. По умолчанию Т увеличится к следующему значению.

X:	77.2150
Y:	95.0288
-ЗАП XYZ-	
CD:	SIGN

Вы можете записать данные NE, NEZ или только Z.

Вычисление площади и периметра

Для вычисления площади и периметра нажмите [3] или выберите Площ и Перим в меню Зад.

Чтобы сделать измерение, введите первую точку и нажмите [ENT] или выберите программную клавишу MSR.

Счетчик в правом верхнем углу экрана показывает, сколько точек вы ввели.

Для последовательного ввода номеров точки используйте программную клавишу От/До.

Дополнительная информация приводится в разделе «Расширенные возможности: ввод диапазона точек», стр. 111.

Если вы ввели имя новой точки, вы можете ввести новые координаты и записать точку. Если вы не хотите записывать точку, нажмите [ENT] без записи значения в поле Т. Введенные координаты XY появятся на экране.

Продолжайте вводить точки, пока не введете все поворотные точки участка. Затем нажмите [V] для вычисления площади и периметра.

Зад.	
1. Обрат.з	
2. Ввод	
3. Площ и Перим	
4. Лин.и Смеш	
5. Пересечения	

Ввод ТЧ №.01	
T :	1
MsrPT От/До Спис Стек	

X: 100.5000	1
Y: 200.308	
* Эта ТЧ не будет зап.	

Ввод ТЧ №.05	
T : 8	1
*[Вчисл] Для вычисл. Площ и периметра	
MsrPT Вчисл Спис Стек	

Первая и последняя введенные точки соединяются, чтобы замкнуть участок.

Вы должны вводить точки в том порядке, в котором они образуют участок.

Вы можете ввести до 99 точек.

Нажмите **[ENT]** чтобы сохранить вычисленные значения как запись комментария или нажмите **[ESC]** чтобы вернуться в меню Зад.

Плош:	20929.0873 м²
Перим:	1835.4540 м
*Для зап. наж.[ENT]	

Если вы желаете сохранить площадь, введите имя, которое будет идентифицировать площадь, и нажмите **[ENT]**.

Ввод им.Плош.
SITE-A
Стек

При загрузке данных в формате Nikon RAW, записи площади (AR) выводятся как записи примечаний (CO).

Расширенные возможности: ввод диапазона точек

Для быстрого ввода последовательного диапазона точек используйте функцию диапазонного ввода. Для доступа к этой функции нажмите программную кнопку **От/До** в экране ввода №. 01 или №. 02.

Введите имя начальной точки в поле От и имя конечной точки в поле До. Вы можете использовать буквы и дефис в имени точки, но последний символ должен быть цифрой.

Ввод ТЧ	No. 01
Т :	■
МсрPT От/До Спис Стек	
Ввод диап.	
От:	■
До:	■
Спис Стек	

Нажмите **[ENT]** в поле До, чтобы начать поиск точек. Будет показано количество найденных в данном диапазоне точек.

Ввод диап.
От: 1
Найдено Т12
*Наж.[ESC] для отмен.

По окончанию поиска вы вернетесь к экрану ввода точки.

Нажмите программную кнопку **Вчисл** для выполнения расчета площади и периметра или введите имя точки в поле Т.

Ввод ТЧ	No. 13
Т :	■
*[Вчисл] Для вычисл.	
Плош и периметра	
МсрPT Вчисл Спис Стек	

Нажмите **[ESC]** чтобы вернуться к экрану ввода точки с предыдущим именем.


Вычисление координат точки по линии и смещению

Для входа в эту функцию нажмите **4** или выберите Лин.и Смеш в меню Зад.

Введите базовую точку (T1).

ВВОД P1	
T1:	P10
AZ:	
T2:	
MsrPT	Спис Стек

Задайте азимут. Для этого введите значения в поля AZ или T2. T2 - вторая точка на линии.

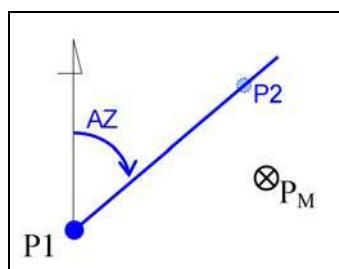


ВВОД AZ/P2	
T1:	P10
AZ:	
T2:	

После ввода базовой точки и азимута, введите расстояние от точки T1 - (Sta), горизонтальное проложение перпендикулярно линии - (Сдв) и превышение (dVD).

Лин. и Смеш.	
Sta:	50.5500 м
Сдв:	7.2500 м
dVD:	
*dVD Базир на P1-2	

Отрицательное значение Sta означает обратное направление.
Отрицательное значение Сдв означает смещение в левую сторону от направления введенной линии.

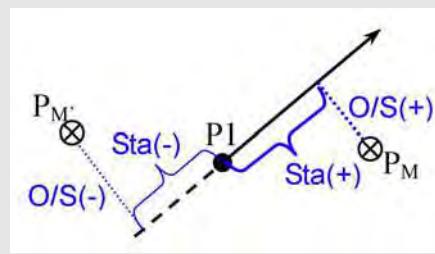

Для вычисления координат точки (PM) нажмите **ENT** в поле dVD. Вы можете изменить здесь значение Z координаты.

X:	225.1089
Y:	118.7135
Z:	34.0000
T :	P11
CD:	

Для записи точки нажмите **ENT** в поле CD.

X:	225.1089
Y:	118.7135
Z:	34.0000
T :	P11
CD:	KIK
Спис Стек	

Координаты сохраняются как СС запись.
Информация о линии: Sta, Cдв и dDVD сохраняется
как комментарий (CO).



Расчет координат с использованием функций пересечения

Для входа в меню Пересечения нажмите клавишу ③ или выберите Пересечения в меню Зад. В этом меню имеются четыре функции для расчета координат.

Расчет пересечения типа азимут-азимут

Пересечения типа азимут-азимут являются точкой пересечения двух линий.

- Для расчета пересечения типа азимут-азимут нажмите клавишу ① или выберите Азим-Азим в меню Пересечения.
- Введите имя точки и нажмите **ENT**. Иначе, для непосредственного измерения точки, нажмите программную кнопку **MSR**.



- Определите первую линию путем ввода азимута.
- Чтобы определить линию по двум точкам, нажмите программную клавишу **Тчк**. Поле От по умолчанию принимает значение точки T1, но вы можете изменить его. Введите имя точки в поле До или измерьте эту точку.

Дополнительная информация о программной клавише **O/S** приведена в разделе «Расширенные возможности: Ввод смещения угла и расстояния», стр. 117.

- Сделайте одно из следующего:
 - Для возврата к предыдущему экрану нажмите **ESC**. Рассчитанное значение появится в поле AZ.
 - Для перехода к следующему экрану нажмите **ENT**.



6. Задайте вторую линию по двум точкам, или по точке T2 и азимуту.

T2: 57B
AZ: 105.2643
(α : 0.0000 0/s: 0.0000)
0/S ТЧК

7. Для вычисления координат точки пересечения нажмите [ENT] в поле AZ.

Появятся вычисленные координаты. При необходимости вы можете ввести значение в поле Z.

X: 249.9164
Y: 175.7320
Z:
T : P13
CD: KIK

8. Введите значения в поля T и CD.
9. Для записи точки нажмите [ENT].

Примеры записей

CO,Int BB P1:P10 AZ:330.54175-90.00000


CO, P2:408 AZ:100.0000+0.0000

CC,A123,,4567.3080,200.1467,-1.2056,POT

Расчет пересечения типа азимут-расстояние

1. Нажмите [2] или выберите Азим-Расс в меню Пересечения.

Пересечения типа азимут-расстояние являются точкой пересечения одной линии с одним расстоянием (радиусом).

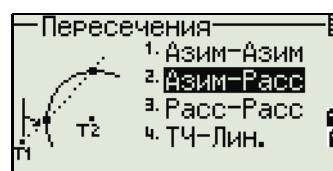

2. Введите имя точки на линии.

Линия может быть задана двумя точками или одной точкой и азимутом.

T1: 4672
AZ:
(α : 0.0000 0/s: 0.0000)
МсрРТ Спис Стек

3. Введите вторую точку (T2), которая будет являться центром радиуса.

T2:
HD:
МсрРТ Спис Стек


4. Введите расстояние от T2.

– Чтобы определить расстояние (HD) по двум точкам, нажмите программную клавишу Тчк.

T2: 71
HD:
Тчк

- Для вычисления координат точки пересечения нажмите [ENT] в поле HD.

- Если результатом решения являются две точки, первое решение отображается в виде диаграммы относительно точек T1 и T2. Чтобы посмотреть второе решение, нажмите клавишу курсора \square или \blacksquare .
- Для записи точки нажмите [ENT] когда на дисплее будет интересующее вас решение.
- При необходимости вы можете ввести значение координаты Z.
- Для перехода к полям Т и CD нажмите [ENT].

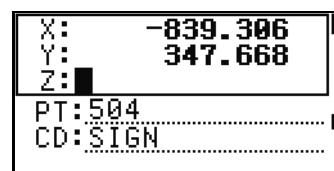

Примеры записей


CO,Int BD P1:4672 AZ:330.54175+0.00000

CO, P2:71 HD:100.0000

CC,504,-839.3065,347.6682,,SIGN

Расчет пересечения типа расстояние-расстояние

- Нажмите \square или выберите Расс-Расс в меню Пересечения.
- Введите имя первой точки и нажмите [ENT], или нажмите программную кнопку MSR для непосредственного измерения точки.
- Введите расстояние от T1 и нажмите [ENT].
- Чтобы определить расстояние (HD) по двум точкам, нажмите программную клавишу Тчк.
- Введите T2 и расстояние от T2 (HD).
- Для вычисления координат точки пересечения нажмите [ENT] в поле HD.

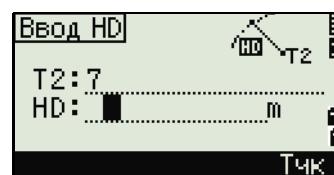


7. Нажмите **[<]** или **[>]** чтобы увидеть второе решение.
8. Для записи точки нажмите **[ENT]**, когда на дисплее будет интересующее вас решение.
9. При необходимости вы можете ввести значение координаты Z. Для перехода к полям T и CD нажмите **[ENT]**.

Примеры записей

CO,Int DD P1:486 HD:330.6020

CO, P2:7 HD:100.0000




CC,505,,236.5817,50.0461,0.0000,

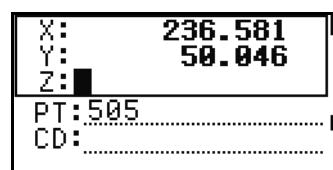**Расчет пересечения типа точка-линия**

1. Нажмите **[4]** или выберите ТЧ-Лин в меню Пересечения.
2. Введите имя точки и нажмите **[ENT]**, или для непосредственного измерения точки нажмите программную клавишу MSR.
3. Введите азимут или нажмите программную клавишу ТЧК для ввода имени точки на линии.
4. Введите точку, из которой проводится перпендикуляр к линии, или для непосредственного измерения точки нажмите программную клавишу MSR.
5. Чтобы вычислить координаты точки пересечения, нажмите **[ENT]**.

Если T1 и T2 описываются 3-х мерными координатами, координата Z искомой точки вычисляется относительно наклона между T1 и T2.

6. Введите T и CD и затем нажмите **[ENT]** для записи точки.

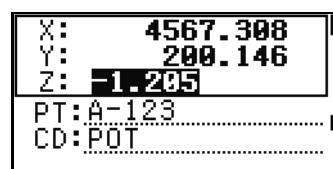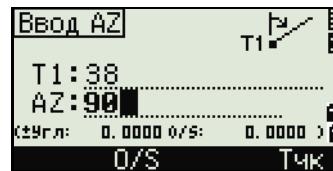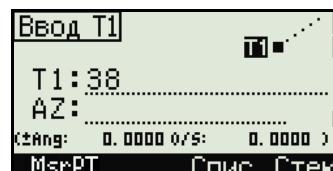**Примеры записей**


CO,Int PtLine P1:38 AZ:90.00000+0.00000

CO, P2:506


CC,A-123,,4567.3080,200.1467,-1.2056,POT

Расширенные возможности: Ввод смещения угла и расстояния


Чтобы перейти к экрану ввода смещения, нажмите программную клавишу O/S.

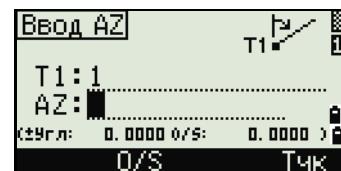

В поле «Угл» вводится положительное значение, если угол отсчитывается по часовой стрелке и отрицательное, если против часовой стрелки.

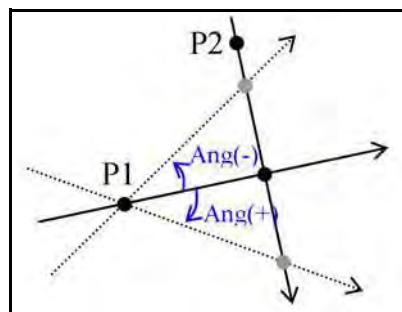

В поле O/S вводите положительное значение для смещения вправо и отрицательное, для смещения влево.

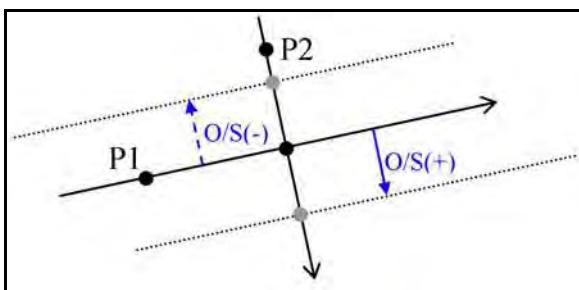


Настройки

Чтобы войти в меню настроек нажмите клавишу ② или выберите Установ в экране МЕНЮ.

Используйте это меню для установки начальных параметров проекта.



Некоторые параметры проекта, определенные в следующих разделах, не могут быть впоследствии изменены в созданном проекте. Если изменились некоторые параметры, когда проект был открыт, появляется экран запроса на создание нового проекта с новыми настройками или применения параметров к текущему проекту без сохранения данных. Подробнее об этом см. «Настройки», стр. 118.

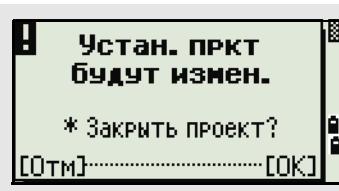

Угол

Чтобы открыть меню Угол, нажмите клавишу ① или выберите Угол в меню Устан.

Нуль Зенит/Горизонт/Компас
VA



Параметр Нуль VA в проекте может быть установлен только при его создании.

Дискретность 1"/5"/10" или 0.2 mgon/1 mgon/2 mgon
НА 0 или ЗТ/Азимут

Параметр НА в проекте может быть установлен только при его создании.

Если установить в этом поле значение Азимут, то в проекте, в значениях горизонтального угла будет записан азимут (НА). Если в этом поле значение 0 на ЗТ, то будет записан 0 при наблюдении на заднюю точку.

Расстояние

Чтобы открыть меню Расст., нажмите клавишу ② или выберите Расст в меню Устан

Масшб Числовое значение от 0.999600 до 1.000400
Корр.Т-Д ВКЛ/ВЫКЛ
Ур.моря ВКЛ/ВЫКЛ
Рефракц. ВЫКЛ/0.132/0.200



Параметры масштаба, коррекции Т-Д, поправки за уровень моря и за кривизну и рефракцию земли в проекте могут быть установлены только при его создании.

Поправки температуры и давления

$$K = 278.23 - \left(\frac{0.29527}{1 + \left(\frac{T}{273.16} \right)} \times P \right)$$

$$SD' = \left(1 + \frac{K}{1000000} \right) \times SD$$

SD	Наклонное расстояние (до коррекции)
SD'	Наклонное расстояние (после коррекции)
K	Коэффициент компенсации
P	Давление (гПа)
T	Температура (°C)

Поправка за уровень моря

$$HD' = \frac{HD \times R_e}{R_e + Z_{STN}}$$

HD	Горизонтальное проложение (до коррекции)
HD'	Горизонтальное проложение (после коррекции)
Z _{STN}	Инструмент-Z
R _e	6370 км

Поправка за кривизну и рефракцию

Так поверхность земли неровная, вертикальные высоты (VD и Z) для измеренных точек различны относительно к горизонтальному плану и включают в себя некоторую ошибку. Эта ошибка называется *ошибкой кривизны*. Также, поскольку плотность воздуха, окружающего землю, уменьшается с высотой, световая рефракция имеет разный коэффициент на разной высоте. Ошибка в результате таких изменений рефракции называется *ошибкой рефракции*.



HD	Горизонтальное проложение (до коррекции)
HD'	Горизонтальное проложение (после коррекции)
VD	Вертикальное расстояние (до коррекции)
VD'	Вертикальное расстояние (после коррекции)
SD	Наклонное расстояние
VA	Вертикальный угол
Re	6370 км
k	Постоянная С&R (от 0.132 до 0.200)


$$HD' = HD - \frac{SD^2 \sin(2VA)}{2R_e} \left(1 - \frac{k}{2}\right)$$

$$VD' = VD + \frac{HD^2}{2R_e} (1 - k)$$

Координаты

Чтобы открыть меню Координаты, нажмите клавишу ③ или выберите Коорд в меню Устан.

Поряд	NEZ/ENZ
Обозн	XYZ/YXZ/NEZ(ENZ)
Нуль АЗ	Север/IОг

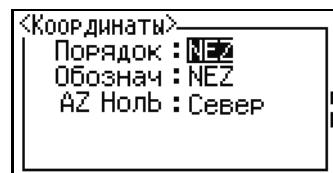

Параметры Порядок и Нуль АЗ в проекте могут быть установлены только при его создании.

Энергосбережение

Чтобы открыть меню Энергосбережение, нажмите клавишу ④ или выберите Питание в меню Устан.

Основное	ВЫКЛ/5min/10min/30min
Ожид.	ВЫКЛ/1min/3min/5min



Связь

Чтобы открыть меню Связь, нажмите клавишу ⑤ или выберите Связь в меню Устан.

Вн. связь NIKON/SET
Порт Последов./Bluetooth
Скор 1200/2400/4800/9600/19200/38400 bps
Длина 7/8
Четн. EVEN/ODD/NONE
Стоп.бит 1/2



Разбивка

Чтобы открыть меню Вын.в нат, нажмите клавишу ⑥ или выберите Разбив. в меню Устан.

Доб ТЧ Целое число между 1 и 999,999.



Это поле используется для присвоения номера по умолчанию точке, для записи измеренных данных выноса в натуру.

Единицы

Чтобы открыть меню Един, нажмите клавишу ⑦ или выберите Единицы в меню Устан.

Угол DEG (Градусы)
GON (Гоны)
MIL (Mil6400)

Расс Метр/Ам-Фт/М-ФТ



Если вы выбираете американские футы или международные футы, появляется экран дополнительных установок. Используйте этот экран для определения отображаемых величин в десятичных футах или футах и дюймах.



Темп °C (по Цельсию)
°F (по Фаренгейту)
Давл гПа/mmHg/inHg

Параметры единиц измерения угла, расстояния, температуры и давления в проекте могут быть установлены только при его создании.

Запись


Чтобы открыть меню Зап, нажмите клавишу ⑧ или выберите Запись в меню Устан.

Сохр. RAW/XYZ/RAW+XYZ

Этот параметр определяет, какой тип данных (сырые данные или координаты) будет сохраняться, когда вы записываете SS, CP или SO записи в главном экране измерений или экране выноса в натуру.

Запись Вт/СОМ

При установке параметра СОМ служит для вывода данных на СОМ порт без записи данных в проект после нажатия клавиши [ENT] в главном экране измерений или Экране выноса в натуру. Дополнительная информация приведена в разделе «[Вывод данных на СОМ порт](#)», стр. 90

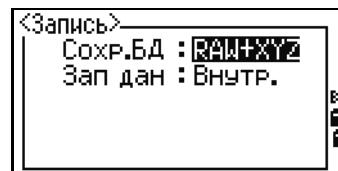

Прочие параметры


Чтобы открыть меню Другие, нажмите клавишу ⑨ или выберите Другие в меню Устан.

Выв. XYZ Быстро/Норма/Медл/+ENT

Определяет скорость смены экрана XYZ после ввода точки

2е един Нет/Метр/Ам-Фт/М-ФТ

Если вторые единицы установлены, они будут доступны в главном экране измерений, экране измерений при выносе в натуру и экране опорной линии, заданной по двум точкам. На дополнительном экране отображаются значений HD, VD и SD во вторых единицах измерения.

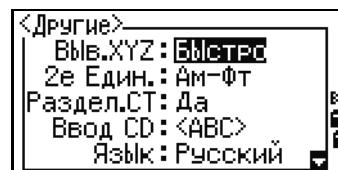

Если вы выбираете американские футы или международные футы, появляется экран дополнительных установок. Используйте этот экран для определения отображаемых величин в десятичных футах или футах и дюймах.



Раздел.СТ Нет/Да

Выберите Да, чтобы номер точки станции можно было выбрать из записей другого типа точек

Если установить Да в поле Раздел.СТ, появится экран ввода дополнительных параметров. Используйте этот экран для ввода начального номера станции.



Ввод CD	ABC/123	Устанавливает режим ввода кода по умолчанию.	
Язык	Выберите язык из списка. Нажмите клавиши / , чтобы открыть экран выбора языка.		
	Нажмайте клавиши / для перемещения курсора к желаемому языку, затем нажмите клавишу , чтобы выбрать его.		
Владелец	Не более 20 символов. Введите ваше имя или название организации. Если вы вводите значение в это поле, оно будет показано на первом экране при включении прибора.		
Подсказка – Чтобы упростить настройку общих региональных параметров, вы можете быстро настроить тахеометр Nikon на предустановленную комбинацию региональных параметров. Подробная информация приведена в разделе «Изменение региональных настроек», стр. 27.			
Подсказка – Тахеометр Nikon поддерживает до трех языков интерфейса. Дополнительную информацию об изменении языковых параметровсмотрите на стр. 123.			

Вид/Ред

Используйте меню Вид/Ред для просмотра или редактирования записей. Чтобы открыть меню данных нажмите ④ в экране МЕНЮ.



Просмотр записей

Вы можете просматривать данные в любое время, даже из экрана наблюдений или когда вводите точки.

Просмотр сырых данных

Нажмите ① в меню данных для вывода списка строк сырых данных.

Если вы впервые просматриваете список сырых данных, прибор установит курсор на последнююю записанную строку данных в текущем проекте. Для прокрутки вы можете использовать клавиши курсора ⌄ или ⌅.

Для детального просмотра данных нажмите ENT.

Для возврата к списку точек нажмите ESC.



Записи SS, CP, F1, F2

RAW записи SS, CP, F1 и F2 состоят из полей PT, HT, CD, HA, VA и SD.

SS: Засечка. Все измерения из главного экрана измерений хранятся как SS записи.

CP: Измерения сделанные в меню Угол или Повтор и в главном экране измерений. Подробная информация приведена в разделах «Запись передней точки после повторных угловых измерений», стр. 58, и «Запись данных из любого экрана измерений», стр. 90.

Записи F1 и F2 – это записи при КЛ и КП. Нажав клавишу DSP вы можете переключить экран с первого (показывающего HA, VA SD, PT и CD) ко второму (показывающему X, Y, Z, PT и CD), если установлен параметр Сохр. для сохранения данных как RAW+XYZ.

В записях F1 и F2 координаты недоступны.

Когда вы делаете несколько измерений одной и той же точки и перезаписываете данные, старые сырье данные становятся только сырьими данными. Как результат, только последняя SS(RAW) запись хранит соответствующую SS(XYZ) запись. Другие SS(RAW) записи этой же точки больше не имеют координат.

Записи ST

Тип записи ST (станция) состоит из полей ST, HI, BS, и Az.

Нажав **DSP** вы можете переключить экран с первого (показывающего ST, HI, BS и Az) ко второму (показывающему X, Y, Z, PT и CD).

При установке новой станции с помощью меню МЕНЮ > Уст.СТН > Быстро, координаты станции будут записаны как (0, 0, 0).

Записи SO

SO: Измерения сделанные при выносе в натуру. Эти измерения сохранены при выполнении функций разбивки.

Если установлен параметр Сохр. для сохранения данных как RAW+XYZ, нажмите **DSP** чтобы переключить экран с первого (показывающего HA, VA SD, PT и CD) ко второму (показывающему X, Y, Z, PT и CD) и к третьему (показывающему dX, dY, dZ, PT и CD).

В полях dX, dY и dZ хранится разница между действительным и проектным положением точек при выносе в натуру. Эти поля загружаются как записи примечаний в формате Nikon RAW.

Записи CO

Записи CO это комментарии, добавленные пользователем или системой в файл проекта.

Например, когда вы меняете значение Stn-Z используя функцию Удаленного репера, или сбрасываете горизонтальный угол при помощи функции проверки задней точки, система создает записи комментариев.



Если вы вводите координаты станции при помощи функции База XYZ, запись станции отображается в виде комментариев.



Записи SY

Запись SY сохраняется, когда вы завершите установку станции. Эта запись содержит значения температуры, давления и постоянной призмы.



Записи RM

Когда вы записываете измерения в RDM (Посл.) или RDM (Радиал), они маркируются как RM записи.

Каждая RM запись состоит из двух экранов.

Нажмите [DSP] чтобы переключить экран с первого (показывающего От, До, rHD и rVD) ко второму (показывающему rAZ, rSD, rV% и rGD).

Когда вы загружаете данные в формате Nikon RAW RM записи выводятся как записи примечаний (CO).

RDM,	1/2
До)0	
До)1	
rHD:	27.362 м
rVD:	2.202 м
Удал	Экр

RDM,	2/2
rAZ: 33°38'03"	
rSD: 27.451 м	
rV%: 8.05%	
rGD: 12.430:1	
Удал	Экр

Записи AR

В виде AR записей сохраняются вычисленные площадь и периметр.

Когда вы загружаете данные в формате Nikon RAW, AR записи выводятся как записи примечаний (CO).

Назв: AREA-1	
Плош:	7.197 м ²
Перим:	52.794 м
УДЛ	

Просмотр записей координат

Когда вы нажимаете [2] или выбираете XYZ в меню просмотра данных, появится список с данными координат, в котором последние записи будут вверху экрана. Для перемещения по записям вы можете использовать клавиши курсора [**↑**] или [**↓**]. Используйте [**←**] или [**→**] для перемещения между страницами данных.

Нажмите [ENT] для просмотра детальной информации по выбранной записи.

XYZ	
MP, 47,	
CC, 48,	
MP, 1147,	
CC, 1148,	
SS, 1149, 0	
Удал	Ред
Иск	Ввод

X: 81.254	
Y: 149.234	
Z: 41.617	
T : 1149	
CD: V	
Удал	Ред

Заголовок (XYZ, YXZ, NEZ, или ENZ) зависит от параметра Обозн в МЕНЮ > Установ > Коорд. Подробная информация приведена в разделе «Координаты», стр. 120.

Записи UP, MP, CC и RE


Все записи координат содержат поля PT, CD, X, Y и Z.

UP: Загружаемые координаты точек; MP: Координаты точек введенные вручную; CC: Вычисленные координаты в меню Зад.; RE: Вычисленные координаты точек засечки.

Если установлен формат сохранения данных RAW+XYZ или XYZ, измерения в главном экране измерений (SS записи), в некоторых функциях смещений (SS записи), в экране опорной линии, заданной по двум точкам (SS записи), в функции «Программы» (SS записи) и в некоторых функциях выноса в натуру (SO записи) тоже сохраняются записи координат. Формат данных такой же, как и для других записей координат.

Просмотр записей станции

Для просмотра координат станции нажмите **[3]** или выберите ST->SS/SO/CP в меню просмотра данных.

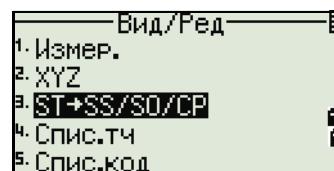

Появится список всех записей для станций.

Используйте **[↑]** или **[↓]** для выбора имени станции, которую вы хотите промостреть. Используйте **[<]** или **[>]** для перемещения между страницами данных.



Нажмите **[ENT]** для просмотра детальной информации по выбранной записи.



Для отображения всех измерений, выполненных от выбранной станции в хронологическом порядке нажмите **[ENT]** снова.



Отображается такая же детальная информация, как и для сырых данных. Подробная информация приведена в разделе «[Просмотр сырых данных](#)», стр. 124.


Удаление записей

Удаление сырых данных

В экране RAW используйте **Ⓐ** или **Ⓑ** для выбора записи, которую вы хотите удалить. Затем нажмите программную кнопку Удал.



Появится экран подтверждения. Нажмите **ENT** или программную кнопку Да для удаления записи.

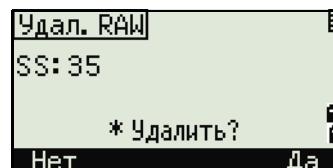

Если в поле Запись установлено RAW+XYZ, система также удалит координаты, если удаляются записи SS, SO или CP.

Можно также удалить сырые данные, нажав программную клавишу Удал в экране детальной информации о записи.



Удаление координат


На экране координат XYZ выделите запись, которую вы хотите удалить при помощи клавиш курсора **Ⓐ** или **Ⓑ**, и нажмите программную клавишу Удал.



Появится экран подтверждения.

Нажмите **ENT** или программную кнопку Да для удаления записи.

Нажмите клавишу **ESC** или программную кнопку Нет для отмены.

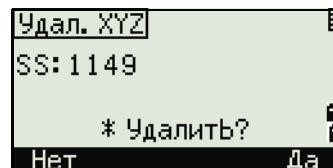

Удаление координат может быть также выполнено при просмотре детальной информации по точке. Нажмите программную кнопку Удал.



Если удаляемые данные относятся к записи станции ST, появится экран подтверждения.



Удаление записей станции

В меню Станция при помощи клавиши курсора **[↑]** или **[↓]** выделите запись, которую вы хотите удалить, и нажмите программную кнопку Удал.



Появится экран подтверждения.

Нажмите **[ENT]** или программную кнопку Да для удаления записи.




Появится экран повторного подтверждения.

Нажмите программную клавишу Удал, чтобы подтвердить удаление.

Удаление станции происходит безвозвратно. Прежде чем нажать программную клавишу Удал убедитесь, что вы правильно выбрали запись для удаления. В этом экране вы не можете нажать **[ENT]**.

Все наблюдения со станции, которую вы выбрали, будут удалены.

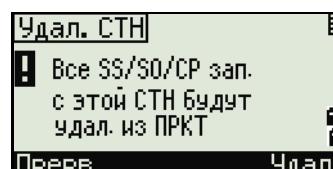

Когда вы удаляете запись станции из вида сырых данных или вида данных станции, все данные наблюдений с этой станции также удаляются.

Редактирование записей

Для любой записи вы можете отредактировать имя (T) и код (CD) точек, а также высоту отражателя (HT), высоту инструмента (HI), заднюю точку (BS), и азимут на заднюю точку (Az).

Строка кода CD не редактируется для записей SO, F1 или F2.
Значения HA,VA или SD не могут быть изменены.

Редактирование сырых данных

- Сделайте одно из следующего:
 - В меню RAW выберите запись, которую хотите отредактировать. Затем нажмите программную кнопку Ред.



- В экране детального просмотра данных нажмите программную кнопку Ред.



2. Переместите курсор в поле, которое вы хотите отредактировать, при помощи клавиш **Ⓐ** или **Ⓑ**. Затем измените значение в выбранном поле.



Координата Z будет перевычислена, если высота отражателя для записей SS, SO или СР будет изменена.

3. После нажатия **[ENT]** на последней строке экрана редактирования, появится экран подтверждения.



4. Сделайте одно из следующего:

- Чтобы принять изменения и вернуться в экран просмотра данных нажмите **[ENT]** или программную кнопку **Да**.
- Чтобы вернуться в экран редактирования нажмите клавишу **[ESC]** или программную кнопку **Нет**.



Редактирование записей координат

Вы можете отредактировать номер точки PT, код CD и значения координат в записях координат.

Вы не можете редактировать записи координат текущей станции.

1. Сделайте одно из следующего:

- В экране XYZ при помощи клавиш курсора **Ⓐ** или **Ⓑ** выделите запись, которую вы хотите отредактировать, и нажмите программную кнопку Ред.
- В экране детального просмотра данных нажмите программную кнопку Ред.



2. Переместите курсор в поле, которое вы хотите отредактировать, при помощи клавиш **[↑]** или **[↓]**. Затем измените значение в выбранном поле.
3. Чтобы закончить редактирование нажмите **[ENT]** в поле CD.

N:	6000.326
E:	1050.000
Z:	
PT:	625
CD:	

Появится экран подтверждения.



4. Сделайте одно из следующего:

- Чтобы принять изменения и вернуться в экран просмотра данных нажмите **[ENT]** или программную кнопку Да.
- Чтобы вернуться в экран редактирования нажмите клавишу **[ESC]** или программную кнопку Нет.



Редактирование записей станции

Примечание – Система не будет перевычислять измерения, относящиеся к данной станции, если вы изменили записи станции. Все координаты и сырье данные наблюдений могут быть пересчитаны только в программном обеспечении пост-обработки.

В экране RAW при помощи клавиш курсора **[↑]** или **[↓]** выделите запись, которую вы хотите отредактировать, и нажмите программную кнопку Ред.



Все поля в записи ST могут быть отредактированы, но никаких перевычислений инструмент не производит.

Нажмите **[ENT]** в поле AZ чтобы подтвердить изменения.



Если вы меняете значения ST или HI, координаты точек наблюдения не перевычисляются. Комментарии записи будут сохранены с записью изменений. Следующий пример демонстрирует записи комментариев при изменении величины HI:

CO,HI изменена для ST:9012 Old HI= 1.345 м

Если вы меняете значения BS или AZ, сырье записи не перевычисляются. Комментарии записи будут сохранены с записью изменений.

Поиск записей

Вы можете осуществлять поиск точек по их типу, имени точки, коду, или любой комбинации этих значений.

Поиск сырых записей

В экране RAW нажмите программную кнопку Иск для доступа к функции поиска сырых данных.



Если Вы хотите найти точку по имени, введите имя точки в поле Т и нажмите **[ENT]** дважды, чтобы начать поиск.



Значок (*) может быть использован для задания диапазона. Для примера, если вы ввели «30*» в строку имени точки Т, то система найдет точки с именем 300, 301, 302, 3000A2, 3010...и т.д.



Поиск может быть выполнен по типу точки. Установите курсор в поле Тип и используйте клавиши курсора **[←]** или **[→]** для выбора нужного типа записи. Доступны типы: BCE, ST, SS, SO, CP, CO, CO(SY) и CO(RDM).



Если вы выбрали ST, SO, F1 или F2 в поле Тип, вам не нужно вводить значение в поле CD. Поиск будет начат, после того как вы нажмете клавишу **[ENT]** в поле Т.

Если вы выбрали CO, CO(SY) или CO(RDM) в поле Тип, курсор не переместится в поле Т и CD. Поиск будут осуществлен после нажатия клавиши **[ENT]** в поле Тип.


Если критериям поиска удовлетворяет более одной точки, будет отображен список этих точек.

Выберите из списка точку, которую вы хотите использовать, используя клавиши курсора **[↑]** или **[↓]**, после чего нажмите клавишу **[ENT]** для ее выбора.



Будет отображена детальная информация о точке. Нажмите программную кнопку Экр для просмотра других данных.

Нажмите клавишу **[ESC]** для возврата к списку точек.

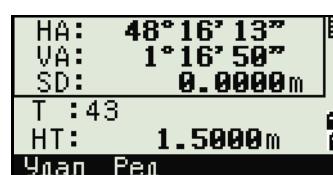

Если критериям поиска не удовлетворяет ни одна точка, появится экран с сообщением об ошибке. Нажмите любую клавишу для возврата в экран данных.



Поиск записей координат

Нажмите программную клавишу **Иск** в экране XYZ для поиска в записях координат.



Если Вы хотите найти точку по имени, введите имя точки в поле Т и нажмите **[ENT]** дважды, чтобы начать поиск.



Значок (*) может быть использован для задания диапазона. Для примера, если вы ввели «500*» в строку имени точки Т, то система найдет точки с именем 500, 500-1, 500-A, 5000...и т.д.



Поиск может быть выполнен по типу точки. Установите курсор в поле Тип и используйте клавиши курсора **↖** или **↗** для выбора нужного типа записи. Доступны типы: ВСЕ, MP, UP, CC, и RE.



Если критериям поиска удовлетворяет более одной точки, будет отображен список этих точек.

Выберите из списка точку, которую вы хотите использовать, используя клавиши курсора **↖** или **↗**, после чего нажмите клавишу **[ENT]** для ее выбора.

Будет отображена детальная информация о точке. Нажмите программную кнопку **Экр** для просмотра других данных.

Нажмите клавишу **[ESC]** для возврата к списку точек.



Если критериям поиска не удовлетворяет ни одна точка, появится экран с сообщением об ошибке. Нажмите любую клавишу для возврата в экран данных.



Ввод координат

Нажмите программную клавишу **Ввод** в экране XYZ для отображения экрана ввода новой точки.





Имя точки Т по умолчанию принимается как последняя введенная точка +1. Это имя вы можете изменить.

После ввода Т и CD нажмите **[ENT]** для ввода координат.

Введите координаты, используя цифровые клавиши. Для перехода в следующее поле нажмите **[ENT]** или клавишу курсора **▼**.

После того как вы нажмете **[ENT]** в последней строке CD, эта точка будет записана в память как MP запись.

После записи точки появится экран для ввода следующей точки с обновленным именем по умолчанию.

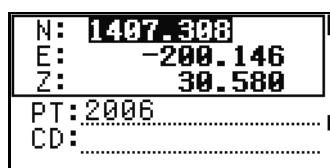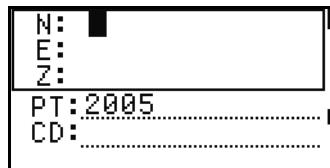

В базу данных проекта могут быть записаны только NE, NEZ, или Z данные.

Список имен точек и список кодов


По умолчанию в приборе имеются два специальных списка: список имен точек и список кодов. Структура этих файлов аналогична структуре файлов проектов, т.е. можно удалять, редактировать, добавлять в эти файлы точки.

- **Список имен точек** может понадобиться, если вы используете несколько моделей имен точек. Например, может возникнуть необходимость использовать точки 1,2,3... вместе с точками A1, A2, A3
- **Список кодов** это подготовленный перечень кодов объектов. Вы можете использовать его для хранения своих собственных кодов.

Нажмите ④ или выберите Спис.тч в экране просмотра данных чтобы открыть список точек.

Нажмите ⑤ или выберите Спис.код чтобы открыть список кодов.

Имена точек или коды и слои будут показаны в алфавитном порядке. Для работы со списком вы можете использовать четыре программные клавиши.

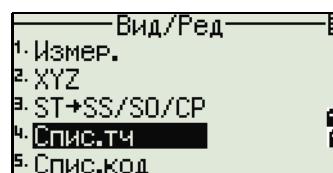

В каждом списке может быть сохранено до 254 кодов, имен точек или слоев.

Каждый компонент списка может содержать до 16 символов.


Вы можете использовать поиск по первому символу для поиска точек, кодов или слоев в списке. На экране списка введите первый символ имени, которое вы хотите найти, чтобы перескочить к этой части списка. Подробная информация приведена в разделе «[Дополнительные возможности: Поиск кодов по первому символу](#)», стр. 49.

Удаление точек, кодов или слоев

При помощи клавиш курсора ⌈ или ⌉ выделите в списке точек или кодов строку, которую вы хотите удалить, и нажмите программную клавишу Удал.




Появится экран подтверждения. Нажмите [ENT] или программную кнопку Да для удаления записи.

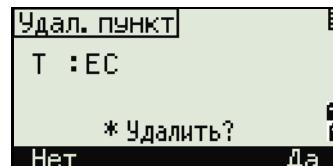

Нажмите клавишу [ESC] или программную кнопку Нет для отмены.



Для удаления всего слоя, выделите имя слоя в списке и нажмите программную клавишу Удал. Все коды и слои, входящие в этот слой, будут удалены.

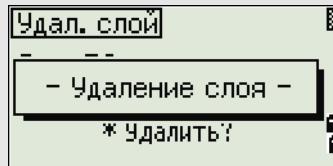


Редактирование объектов в списке кодов и списке точек

При помощи клавиш курсора **[A]** или **[V]** выделите запись, которую вы хотите отредактировать. Затем нажмите программную кнопку Ред.




Появится экран редактирования. Для точек появляется экран "Редактировать пункт". Он содержит одно поле Т. Для кодов появляется экран «Редактировать код». Он содержит поле CD и поле Зап.

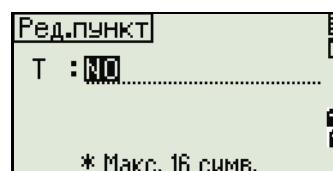

Отредактируйте показанный текст и нажмите **[ENT]**.

Появится экран подтверждения. Нажмите **[ENT]** или программную кнопку Да чтобы принять изменения и вернуться к списку.

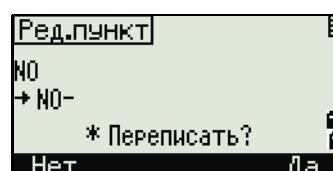

Редактирование списка кодов

- Экран редактирования кодов состоит из двух полей. Текст, написанный в строке CD, будет отображаться на экране. Второе поле Зап - дополнительная строка. Она содержит текст, который сохраняется в проекте. Если оставить строку Зап пустой, то система автоматически запишет в проект запись из строки CD.
- Вы можете использовать поле Зап для применения близких слов или кодов на экране, но в проекте сохранять числовой код. Например, Если в поле CD стоит значение «ВСК», а в поле Зап значение 1155, на экране будет отображаться текст «ВСК», но будет сохранен код 1155.



Если вы нажмете программную кнопку Ред а имени слоя, то появится только одно поле - Лир. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите в этом поле **[ENT]**.



Добавление имени точки


Когда вы находитесь в списке имен точек, нажмите программную клавишу **Добав** для ввода имени точки.



Введите новое имя точки и нажмите **[ENT]**.



Введенное имя точки будет добавлено в текущий слой и список будет обновлен.

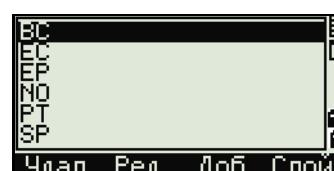

Добавление кода

Когда вы находитесь в списке кодов, нажмите программную клавишу **Добав** чтобы добавить новый код объекта к текущему слою.



Введите код объекта в поле CD. Клавиша **[MODE]** позволяет изменить режим ввода с алфавитно-цифрового на числовый.



Строка Зап - дополнительное поле ввода цифрового идентификатора каждому коду объекта. Вводить значения в это поле необязательно. Если вы хотите, чтобы записывался тот же код, что и введен в поле «CD», то оставьте поле Зап пустым. Если в это поле будет введено какое-либо значение, оно будет сохранено.




Нажмите **[ENT]**, чтобы добавить новый код и обновить список кодов.



Добавление слоя

1. В списке точек или кодов нажмите программную кнопку Слой.
2. Введите имя нового слоя.
3. Клавиша **MODE** позволяет изменить режим ввода с алфавитно-цифрового на цифровой. Нажмите **ENT** для сохранения нового слоя.

Новый слой будет добавлен в список в алфавитном порядке.

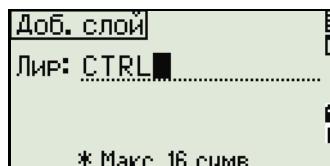

Связь

Используйте меню Связь для загрузки и выгрузки данных. Чтобы войти в меню Связь нажмите клавишу **5** или выберите Связь в экране МЕНЮ.




Разгрузка данных

Для перехода в экран настройки параметров разгрузки данных нажмите **1** или выберите Разгрузка в меню связь.



Формат	NIKON SDR2x SDR33
Данн	RAW
Координаты	
Для отображения общего числа записей, которые будут разгружены, нажмите ENT в поле Данн.	

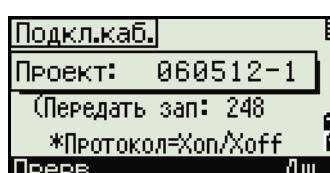


В процессе вывода каждой записи из текущего проекта, обновляется номер текущей строки.



После разгрузки появится запрос на удаление проекта.

Для удаления текущего проекта нажмите ④. Для возврата к главному экрану измерений без удаления текущего проекта нажмите [ESC] или выберите программную клавишу Прерв.

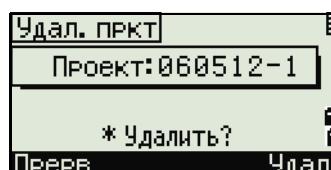

Загрузка координат

Для загрузки данных из компьютера нажмите ② или выберите Загрузка в меню Связь.



Появится описание формата данных по умолчанию. Если вы желаете изменить поля данных, нажмите программную клавишу Ред. Дополнительная информация приведена в разделе «[Дополнительные возможности: Редактирование формата данных для загрузки](#)», стр. 140.



Иначе, просто нажмите [ENT].

Нажмите программную кнопку Пркт для перехода в Менеджер проектов. Подробная информация приведена в разделе «[Менеджер проектов](#)», стр. 100.

Чтобы изменить параметры связи, нажмите программную кнопку Связь, а затем выберите в поле порта ввода-вывода значение «Последов.» или «Bluetooth/USB». Параметры настройки порта должны совпадать с параметрами, используемыми в терминальной программе на компьютере.



Соедините инструмент с компьютером при помощи кабеля RS-232C. Установите связь, если выбран порт Bluetooth. При необходимости введите ПИН-код 0530.



Поле Свободно показывает количество точек, которые могут быть сохранены.

Нажмите **[ENT]** для перевода инструмента в режим приема. На компьютере выберите команду Послать текстовый файл в программе выгрузки для запуска отправки данных.

В терминальной программе в поле Контроль передачи должно быть установлено значение Хон/Хофф.

При приеме инструментом каждой точки, значение в поле Записи увеличивается.



Если вы нажмете **[ESC]** во время загрузки данных, загрузка прервется и вы перейдете к меню Связь. Записи, которые были переданы до нажатия **[ESC]** будут сохранены в проекте.

В процессе загрузки система будет усекать любые коды, длина которых превышает 16 символов.

Дублирующиеся точки

Если существующая точка является UP, CC или MP записью и она не относится к какой-нибудь станции или задней точке, она будет автоматически перезаписана загружаемой точкой. Сообщений об ошибке не появится.

Дополнительные возможности: Редактирование формата данных для загрузки

- Чтобы открыть экран Поля данных, нажмите программную кнопку Ред.



- Для перемещения между полями нажмите **[←]** или **[→]**.
- Для изменения значения в выбранном поле используйте программные клавиши **[↑]** и **[↓]**. Доступны опции ТЧ, Н, В, Z, CD или пусто.
- Чтобы сохранить ваши изменения и вернуться к предыдущему экрану, нажмите программную клавишу Сохр.



Например, если у вас имеются следующие исходные данные:

1, UB, 30.000, 20.000, L1

и вы установили поля данных как ТЧ Н В CD, загружаемые данные будут такими:

PT=1, N=30.000, E=20.000, CD=L1

Загрузка координат без имени точки

Вы можете загружать данные без точек. Если вы не включили точку в определение формата, каждая строка данных автоматически обозначает следующий доступный номер точки. Чтобы вам было легче выбрать в поле точку, убедитесь, что вы сохранили ее идентификатор в поле CD.

Формат данных не может включать одинаковых пунктов. Используйте PT, H, B, Z и CD только один раз в строке данных.

Чтобы пропустить пункт в вашем исходном файле, оставьте соответствующее поле пустым.

Загрузка списка имен точек или кодов

Если вы загружаете список кодов, то существующий в инструменте список будет заменен.

Нажмите ③ для загрузки имен точек через кабельное соединение с компьютером или выберите Спис.Тч в меню Связь.

Для загрузки списка кодов нажмите ④ или выберите Спис.код.




Подсоедините кабель RS-232C.

Запустите терминальную программу на ПК.

Для переключения инструмента в режим приема нажмите [ENT] или программную кнопку Да.

Счетчик обновляется каждый раз, когда сохраняется каждая строка списка.

Может быть сохранено максимум 254 кодов или имен точек.

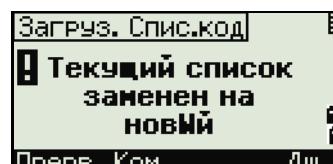

Система отсекает коды длиною больше чем 16 символов.


Кнопки быстрого доступа

Используйте меню Клавиши для настройки параметров кнопок быстрого доступа [MSR], [DSP], [USR], [S-O] и [DAT]. Для доступа к этому меню нажмите ⑥ или выберите Клавиши в экране МЕНЮ.




Настройки клавиши [MSR]

Для изменения настроек клавиши [MSR1] и [MSR2] нажмите ① или выберите [MSR] в меню Быстр.кл.

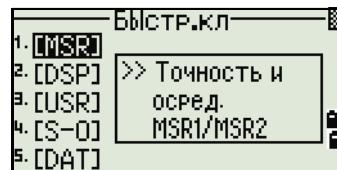


Имеются две клавиши [MSR]:

- Для изменения настроек клавиши [MSR1] нажмите ① или выберите MSR1.
- Для изменения настроек клавиши [MSR2] нажмите ② или выберите MSR2.

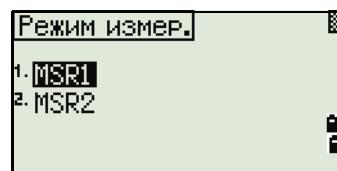

Каждая клавиша [MSR] имеет пять параметров настройки.

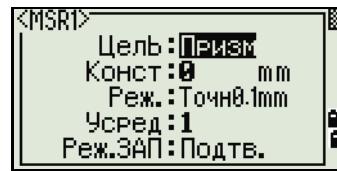


Вы можете ввести значения в поля «Конст» (постоянная призмы) и «Усред» (осреднение) при помощи цифровых клавиш. Для смены других установок используйте клавиши курсора ⌈, ⌉, ⌈, ⌉ или ⌈, ⌉.



Подсказка – Эти установки могут быть также изменены путем нажатия и удержания более одной секунды клавиш [MSR1] или [MSR2].

Настройки клавиши [DSP]

Нажмите ② или выберите [DSP] в меню Быстр.кл. для изменения величин, отображаемых в главном экране измерений и в экране выноса в натуру.

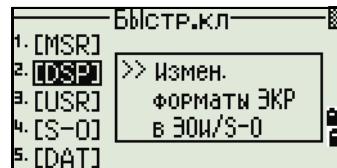

Выберите клавишами курсора ⌈, ⌉, ⌈, ⌉ или ⌈, ⌉ требуемое поле. Для изменения настроек нажмите программные клавиши ⌈, ⌉ или ⌈, ⌉.



Чтобы сохранить настройки нажмите [ENT] в последней строке <ЭКР3> или нажмите программную кнопку Сохр.



Подсказка – Эти установки могут быть также изменены путем нажатия и удержания более одной секунды клавиши [DSP].

Настройки клавиши [USR]

Для изменения функций, присвоенных клавишам [USR1] и [USR2] нажмите [3] или выберите [USR] в меню Быстр.кл.



Имеются две клавиши [USR]. Функции, присвоенные каждой из клавиш, написаны позади имени клавиши.

- Для изменения настроек клавиши [USR1] нажмите [1] или выберите USR1.
- Для изменения настроек клавиши [USR2] нажмите [2] или выберите USR2.




Если вы войдете в экран Выбор функций, значок (*) будет установлен на функции, которая присвоена клавише в данный момент.

Выделите желаемую функцию клавишами курсора [↖] или [↙]. Нажмите клавишу [ENT] чтобы присвоить функцию для выбранной клавиши [USR].



Настройки клавиши [S-O]

Для входа в экран настроек параметров выноса в натуру, нажмите [4] или выберите [S-O] в меню Быстр.кл.

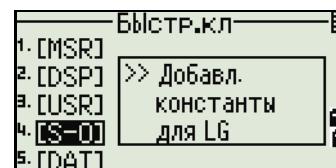


Имеются два параметра настройки выноса в натуру. Дополнительная информация приведена в разделе «Разбивка», стр. 121.



Настройки клавиши [DAT]

1. Для изменения настроек клавиши [DAT] нажмите [5] или выберите [DAT] в меню Быстр.кл.

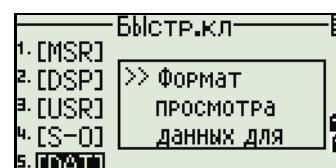

Значок (*) указывает на текущий установленный формат отображения данных.

2. Для перемещения курсора используйте **Л** или **В**.
3. Для изменения формата отображения при помощи клавиши **[DAT]**, нажмите **[ENT]**.



Калибровка

Используйте экран Калибровка для калибровки инструмента. Чтобы открыть экран калибровки, нажмите **[7]** или выберите **Калибр.** в экране МЕНЮ.

Дополнительная информация приведена в разделе «[Юстировка](#)», стр. 152.



Время


Используйте экран «Дата/Время» для установки текущей даты и времени.

1. Чтобы открыть экран Дата/Время нажмите **[8]** или выберите **Время** в экране МЕНЮ.


Будут отображены текущие дата и время.

2. Введите дату в формате: год-месяц-день. Для примера, если вы хотите изменить дату, например на Июнь 18, 2008 г., нажмите **[2] [0] [0] [2] [ENT] [6] [ENT] [1] [8] [ENT]**.

Если выделенная часть поля верна (например, год), вы просто можете нажать **[ENT]**, чтобы использовать текущее значение. Например, если установлена дата Июнь 24, 2008 г., а вы хотите изменить ее на Июнь 18, 2008 г., нажмите **[ENT] [ENT] [1] [8] [ENT]**.

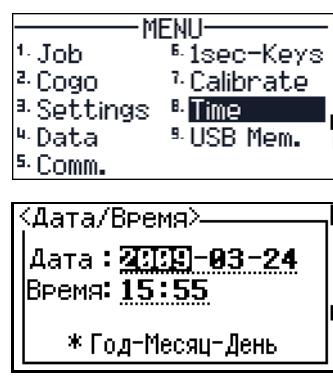

3. Для перехода к полю времени, нажмите **[ENT]** в поле Дата.
4. Введите время в 24-часовом формате. Например, чтобы установить время 4:35 вечера, нажмите **[1] [6] [ENT] [3] [5] [ENT]**.
5. Сделайте одно из следующего:
 - Чтобы завершить установку даты и времени нажмите **[ENT]** в поле Минуты.
 - Чтобы отменить ввод нажмите **[ESC]**.

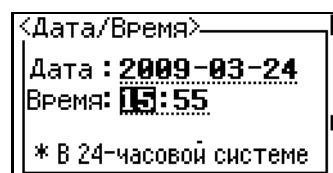

Съемное запоминающее устройство (USB-накопитель)

На странице съемного (внешнего) запоминающего устройства отображается список всех проектов, записанных на USB-накопитель.



Файлы проектов и другие файлы, отображающиеся в списке, записываются в следующие папки на съемном запоминающем устройстве (USB-накопителе):

- файлы проектов хранятся в папке \NTTS\JOBS;
- другие файлы хранятся в папке \NTTS.

Не отключайте USB-накопитель во время доступа к данным на нем. Это может привести к повреждению файлов на USB-накопителе.

Для более эффективной работы рекомендуется использовать USB-накопитель небольшой емкости с небольшим количеством файлов на нем.

Если это сообщение отображается длительное время, удалите как можно больше файлов на съемном накопителе, а затем повторите операцию.



USB-накопители некоторых типов могут не работать в данном инструменте. В таком случае используйте USB-накопитель другого типа.

Отображение файлов со внешнего запоминающего устройства

- На странице «МЕНЮ» нажмите ⑨ или выберите пункт USB-накоп. Отобразится страница «USB-накопитель (проект)». На этой странице отображаются все файлы, находящиеся на съемном запоминающем устройстве
- Для просмотра других файлов нажмите программную кнопку Файл, чтобы переключить представление списка.
Для возврата к странице «USB-накопитель (проект)» нажмите программную кнопку Пркт.

USB Memory (Job)---			
NIKON123	03-06-20		
NY-1	03-06-18		
CONTROL	03-06-17		
TOKYO	03-05-25		
LOS	03-05-20		
Rham	DEL	DSP	File


USB Memory (File)---			
NIKON123.TXT	03-06-20		
TOKYO-1.TXT	03-06-18		
CONTROL.TXT	03-06-17		
YOKOHAMA.TXT	03-05-25		
LOS.TXT	03-05-20		
Rham	DEL	DSP	Job

Примечание. После импорта файла с USB-накопителя на инструмент проект можно открыть на инструменте.


Переименование проекта или файла на съемном запоминающем устройстве

Выполните одно из перечисленных ниже действий.

- Переименуйте файл проекта на странице «USB-накопитель (проект)».
- Переименуйте проекта на странице «USB-накопитель (файл)».
- 1. При помощи клавиш **[A]** и **[V]** выделите проект или файл, который требуется переименовать.

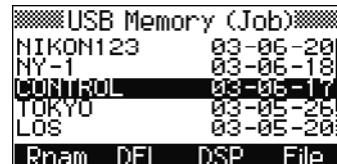

2. Нажмите программную кнопку **Переим.** Отобразится страница переименования с текущим именем проекта или файла.
3. Введите новое имя и нажмите **[ENT]**.

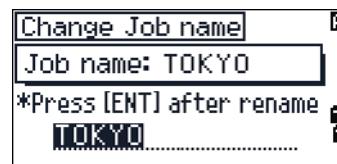

Имя проекта не может быть длиннее 8 символов. Имя **файла** не может быть длиннее 12 символов, включая расширение файла.


В именах проектов и файлов нельзя использовать точки.

Удаление проекта или файла со съемного запоминающего устройства




ВНИМАНИЕ! Не предусмотрена функция отмены удаления на внешнем запоминающем устройстве. Прежде чем нажимать **УДЛ**, убедитесь, что вы действительно хотите удалить выбранный проект.

1. При помощи клавиш **[A]** и **[V]** выделите проект или файл, который требуется переименовать.

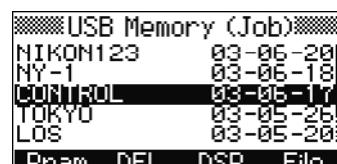

2. Нажмите программную кнопку **УДЛ**. Отобразится запрос подтверждения.
3. Выполните одно из перечисленных ниже действий.
 - Для удаления выбранного проекта нажмите программную кнопку **УДЛ**.
 - Для отмены удаления проекта и возврата к предыдущей странице нажмите **[ESC]** или программную кнопку **Прерв.**

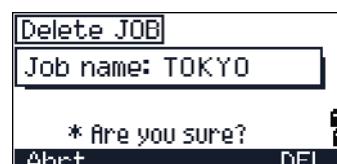

После удаления проекта на экране снова отобразится список проектов.

На экране удаления не действует клавиша **[Ent]**. Необходимо проверить имя файла, а затем нажать программную кнопку **УДЛ**.


Копирование проекта со съемного запоминающего устройства

Можно скопировать на инструмент проект со съемного запоминающего устройства.

1. При помощи клавиш **[A]** и **[V]** выделите проект или файл, который требуется скопировать.

USB Memory (Job)	
NIKON123	03-06-20
NY-1	03-06-18
CORNUSOL	03-05-17
TOKYO	03-05-20
LOS	03-05-20
Rnam	DEL
DSP	File

2. Нажмите **[MENU]**, а затем нажмите **[1]**.

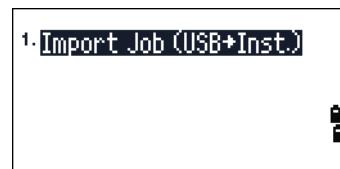

Переключение представления списка файлов на съемном запоминающем устройстве

Страница «USB-накопитель (проект)».

Нажмайте программную **OTB** для переключения сортировки списка по алфавиту или по датам.

Страница «USB-накопитель (файл)».

Нажмайте программную **OTB** для переключения сортировки списка по алфавиту, по датам или по расширению файла.

Проверки и юстировка

В этой главе:

- Юстировка электронного уровня
- Проверка и юстировка круглого уровня
- Проверка и юстировка оптического (лазерного) центрира
- Ошибка места нуля вертикального круга и коллимационная ошибка
- Проверка постоянной инструмента
- Проверка лазерного указателя

Юстировка электронного уровня

Юстировка электронного уровня выполняется по ошибкам места нуля вертикального круга и коллимационным ошибкам. Подробные инструкции приводятся на стр. 151.

Проверка и юстировка круглого уровня

После юстировки электронного уровня выполните проверку круглого уровня.

Если пузырек находится не в нуль-пункте, выполните юстировку юстировочными винтами круглого уровня на инструменте или на трегере.



Проверка и юстировка оптического (лазерного) центрира

Оптические оси центрира должны совпадать с вертикальными осями инструмента.

Для проверки и настройки оптического (лазерного) центрира:

1. Поставьте инструмент на штатив. Вам не надо устанавливать инструмент по уровню.
2. Поместите лист толстой бумаги с нарисованной меткой X на землю под инструментом.

Пока вы смотрите через оптический центрир, подстраивайте уровневые винты, пока рисунок X не будет в центре визирной марки ⓧ.





Для лазерного центрира отъюстируйте лазерный указатель на отметку X.

3. Поверните алидаду на 180°.

Если картинка по месту совпадает с центром визирной марки, никаких настроек не требуется.

Для лазерного центрира, если лазерный указатель находится на отметке X, юстировка не требуется.

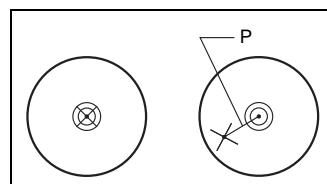

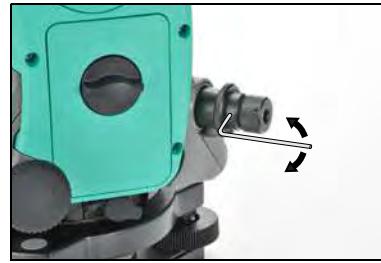4. Если картинка или лазерный указатель по месту не совпадает с центром визирной марки, настройте оптический или лазерный центрир:
- Используя шестигранник, покрутите настроечные винты, пока изображение X не окажется в позиции Р. Позиция Р является центром точки линии, соединяющей X с центром визирной марки .
 - Повторите процедуру с [шагом 2](#). Для юстировки лазерного центрира требуется снять крышку.

Ошибка места нуля вертикального круга и коллимационная ошибка

Проверка

- Установите инструмент на штатив.
- Выполните процедуру нивелировки, описанную в разделе [Нивелировка, стр. 16](#).
- Поверните зрительную трубу в положение КЛ.
- Наведитесь на точку, расположенную в пределах 45° от горизонтальной плоскости.
- Возьмите отсчет вертикального угла в поле VA1 главного экрана измерений.
- Поверните инструмент на 180° и разверните зрительную трубу в положение КП.
- Возьмите отсчет вертикального угла в поле VA2.
- Сложите оба вертикальных угла вместе, VA1 + VA2.
 - Юстировка не требуется, если ноль вертикального круга установлен в «Зенит» и VA1 + VA2 дают в сумме 360° .
 - Юстировка не требуется, если ноль вертикального круга установлен в «Горизонт» и VA1 + VA2 дают в сумме 180° или 540° .
 - Если VA1 + VA2 не дают в сумме одного из значений, приведенных выше, необходима Юстировка.

Примечание – Разница между вертикальным углом и значимым углом (любой из следующих: 360° от зенита или 180° или 540° от горизонта) в ПО прибора обозначается как ACV = верт.ошибка. Место Нуля вертикального круга M0 = (КП+КЛ)/2 =ACV/2.

Юстировка

Для входа в меню юстировки нажмите [MENU] и [7].

- Инструмент серии Nivo имеет двухосевую компенсацию уровня. Произведите измерение на точку около горизонтальной плоскости при КЛ. Нажмите [ENT].

Вертикальный угол показан в V0 dir= Horiz setting.

VA1	Вертикальный угол при КЛ (значение без наклона)
HA1	Горизонтальный угол при КЛ (значение без наклона)
X1	Значение наклона оси X при КЛ
Y1	Значение наклона оси Y при КЛ



Пока проводятся измерения, на экране появляется надпись **Не трогать!**, затем **Пов. на КП.**



- Произведите измерение этой же точки при КП. Нажмите [ENT].

VA2	Вертикальный угол при КП (значение без наклона)
HA2	Горизонтальный угол при КП (значение без наклона)
X2	Значение наклона оси X при КП
Y2	Значение наклона оси Y при КП



После завершения измерения при КП появятся значения четырех параметров.




- Сделайте одно из следующего:

- Для возврата в первый экран наблюдений нажмите [ESC] или программную клавишу **Повт.**

- Чтобы установить параметры на инструменте нажмите **ENT** или программную клавишу **OK**.


Если значения ACV, ACH, X или Y выходят за допустимый диапазон, отображается надпись **ПРЕВЫШЕНО**. Нажмите любую клавишу для возврата в первый экран наблюдений.

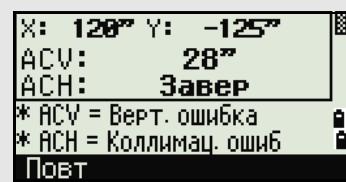

Проверка постоянной инструмента

Постоянная инструмента это числовое значение, используемое для автоматической коррекции смещения между механическим и электронным центрами инструмента, при измерении расстояний. Хотя эта проверка была сделана перед поставкой прибора, рекомендуется несколько раз в год проверять постоянную инструмента для обеспечения высокой точности измерений.

Проверка может быть выполнена путем сравнения измеренного значения базовой линии со значением этой линии измеренной дальномером прибора (EDM), или выполняя следующие действия.

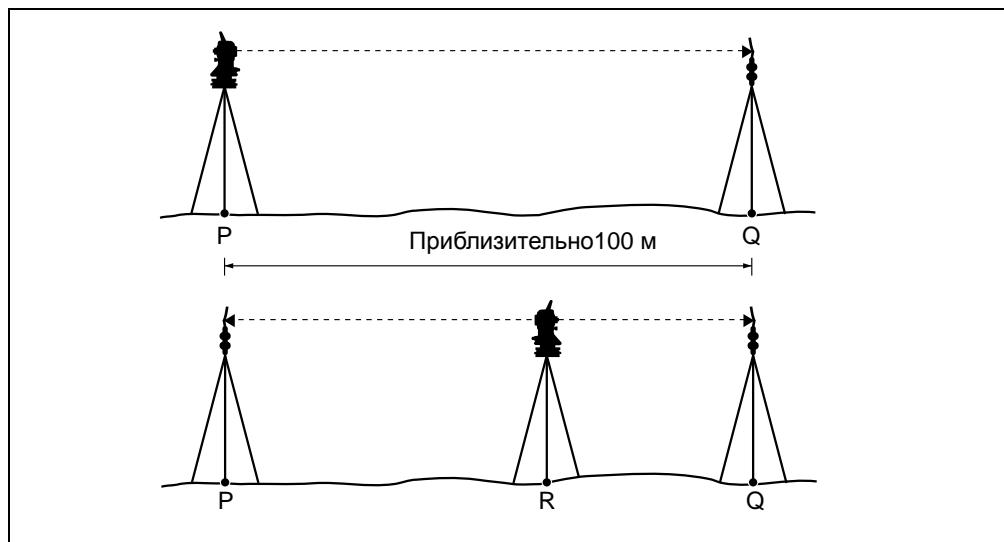

Для проверки постоянной инструмента:

- Выполняйте поверку на максимально возможно ровном участке.
Установите инструмент на точке P.
- Установите отражающую призму на точку Q в 100 м от точки P.
Убедитесь, что вы учили постоянную призмы.
- Измерьте расстояние между точкой P и точкой Q (PQ).
- Установите призму на штатив на точку P.
- Установите другой штатив в створе между точками P и Q, на точку R.

6. Переместите инструмент серии Nivo на штатив в точке R.
7. Измерьте расстояние от точки R до точки P (RP) и расстояние от точки R до точки Q (RQ).
8. Вычислите разность между значением PQ и величиной RP + RQ.
9. Переместите инструмент серии Nivo на другие точки в створе между точками P и Q.
10. Повторите процедуры от [шага 5](#) до [шага 9](#) несколько раз.
11. Вычислите среднее значение всех разностей.

Допустимый диапазон ошибки составляет 3 мм. Если ошибка выходит за его пределы, обратитесь к продавцу инструмента.

Проверка лазерного указателя

В тахеометре серии Nivo используется красный лазерный луч в качестве лазерного указателя. Лазерный указатель расположен соосно с линией визирования зрительной трубы. При надлежащей юстировке инструмента красный лазерный луч указателя совпадает с линией визирования. Внешние воздействия, такие как удары или значительные перепады температуры, могут привести к смещению оси красного лазерного луча указателя относительно линии визирования.

Технические характеристики

В этой главе:

- Инструмент
- Стандартные компоненты
- Разъем для внешних устройств

Инструмент

Зрительная труба

Длина	125 мм (4,91 дюйма)
Увеличение	30x
Эффективный диаметр объектива	40 мм (1,57 дюйма) EDM 45 мм (1,77 дюйма)
Изображение	Прямое
Угол поля зрения	1°20' 2,3 м на 100 м (2,3 фут на 100 фут)
Разрешающая способность	3,0"
Расстояние фокусировки	от 1,5 м до бесконечности (от 4,92 фут до бесконечности)

Дальность измерений

Расстояния менее 1,5 м не могут быть измерены этим дальномером

Дальность измерений приведена для хороших условий: нет тумана, видимость примерно 40км (25 миль)

Отражательный режим

Отражательная марка (5 см x 5 см) 270 м (886 фут)

Стандартная призма (1Р) 3000 м (9840 фут)

Безотражательный режим

Опорная цель 300 м (984 фут)

- На цель не попадают прямые солнечные лучи.
- “Опорная цель” белого цвета из хорошо отражающего материала.
- Максимальная дальность измерений в безотражательном режиме составляет 500 м.

Точность измерения расстояния

Точный режим

Отражательный ± (2 + 2 ppm × D) мм (от -20 °C до +50 °C)

Безотражательный ± (3 + 2 ppm × D) мм (от -20 °C до +50 °C)

Нормальный режим

Отражательный ± (10 + 5 ppm × D) мм

Безотражательный ± (10 + 5 ppm × D) мм

ISO17123-4 для измерений по призме.

Интервалы измерений

Интервалы измерений зависят от расстояния измерения и погодных условий.

Начальное измерение может занять несколько секунд.

Точный режим

Отражательный 1,6 с

Безотражательный 2,1 с

Нормальный режим

Отражательный 0,8 с

Безотражательный 1,2 с

Поправка смещения призмы –999 мм до +999 мм (шаг 1 мм)

Угловые измерения

Считывающая система	Абсолютный датчик
	Диаметральное считывание по НА/VA
Минимальное отображаемое приращение	
360°	1"/5"/10"
400G	0,2 мgon/1 мgon/2 мгон
MIL6400	0,005 MIL/0,02 MIL/0,05 MIL
Точность DIN18723	2" / 0,6 мгон

Компенсатор

Метод	Жидко-электрическое детектирование
Диапазон компенсации	±3'

Микрометрический винт

Тип	Фрикционная муфта, бесконечное точное перемещение
------------	---

Трегер

Тип	Съемный
------------	---------

Уровень

Электронный	Отображается на экране
Круглый	Точность 10'/2 мм

Оптический центрир

Изображение	Прямое
Увеличение	3x
Поле зрения	5°
Диапазон фокусировки	от 0,5 м (1,6 фут) до бесконечности

Дополнительный лазерный центрир

Длина волны	635 нм
Класс лазера	Класс 2
Дальность фокусировки	∞
Диаметр лазерного пятна	Приблизительно 2 мм

Экран и клавиатура

Тип экрана	Графический ЖКИ
Разрешение	128 × 64
Подсветка экрана	Лампа подсветки
Количество клавиш	25

Соединение инструмента

Связь	
RS-232C	Максимальная скорость передачи данных 38400 бит/с, асинхронная
USB-хост	
Bluetooth 2.0 EDR+ класса 2	
Внешнее питание	от 4,5 В до 5,2 В постоянного тока

Аккумуляторная батарея

Выходное напряжение	3,8 В постоянного тока, перезаряжаемая
Время непрерывной работы	
Непрерывное измерение расстояний/углов	19 часов
Измерение расстояний/углов каждые 30 секунд	57 часов
Непрерывное измерение углов	62 часа

Протестировано при температуре 25 °C (номинальная температура). Время работы сильно зависит от рабочих условий и износа батареи.

Температурный диапазон

Диапазон рабочих температур	от –20 °C до +50 °C (от –4 °F до +122 °F)
Диапазон температур хранения	от –25 °C до +60 °C (от –13 °F до +140 °F)

Размеры

Инструмент	149 (Ш) x 145 (Г) x 303 (В) мм
Транспортировочный ящик	435 (Ш) x 206 (Г) x 297 (В) мм

Вес

Инструмент без аккумулятора	3,8 кг, прибл.
Аккумулятор	0,1 кг, прибл.
Транспортировочный ящик	2,4 кг, прибл.
Зарядное устройство и сетевой блок питания	0,4 кг, прибл.

Защита от воздействия окружающей среды

Водонепроницаемость/пылене	IP66 (модель с зажимами: IP56) проницаемость
-----------------------------------	---

Стандартные компоненты

- Прибор
- Аккумуляторная батарея (2 шт.)
- Универсальное зарядное устройство, его адаптеры и кабели
- Регулировочный штифт, торцовый ключ
- Крышка объектива
- Виниловый чехол
- Ўёдёддийнэ дадийндоо тааде Nivo. Дэлхийндаа ийнчийнээ (этот документ)
- Транспортировочный ящик
- Плечевой ремень (2 шт.)

Разъем для внешних устройств

Этот разъем используется как для подсоединения источника внешнего питания, так и для связи с внешним устройством.

Перед использованием разъема для внешних устройств убедитесь, что внешнее устройство соответствует техническим характеристикам, приведенным ниже.

Входное напряжение	от 4.5 В до 5.2 В постоянного тока
Система	RS-232C
Уровень сигнала	±9 В стандарт
Максимальная скорость передачи данных	38400 бит/сек асинхронная
Совместимый тип разъема	Hirose HR10A-7P-6P или HR10-7P-6P




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Соединения, не показанные на Рис. 8.1 на стр. 166 являются опасными для соединяемых приборов, используйте их на свой собственный риск.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Для соединения используйте только штекеры, перечисленные выше. Использование других разъемов может повредить инструмент.

Соединителем для внешних устройств служит гнездо Hirose HR10A-7P-6S. Распайка для присоединения внешнего устройства показана ниже:

Контакт	Сигнал	Описание
1	RXD	Прием данных (Ввод)
2	TXD	Отправка данных (Выход)
3	NC	Не подсоединен
4	V	Питание
5	GND	Общий
6	NC	Не подсоединен

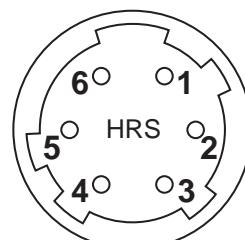



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Применяйте только такую разводку сигналов, которая показана выше. Использование других разводок может повредить инструмент.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Тахеометр серии Nivo имеет другое назначение контактов по сравнению с другими моделями тахеометров Nikon.

При присоединении внешнего источника питания, питающее напряжение подается на 4 контакт (вход питания) и 5 контакт (земля) на инструменте. Инструмент будет использовать внешний источник питания, если к нему присоединены внутренние батареи.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Убедитесь, что напряжение питания не выходит за пределы допустимого диапазона (4.5 - 5.2 В пост. тока, максимум 1 А). Использование другого напряжения питания может повредить инструмент.

Для связи с внешним устройством подайте сигналы RS-232C с внешнего устройства на 1 контакт (входной сигнал) и на 2 контакт (выходной сигнал) инструмента.

Крышка предохраняет разъем данных/внешнего питания когда он не используется. Инструмент потеряет влагонепроницаемость, если крышка не надета или надета не плотно, и во время использования разъема данных/внешнего питания.

Инструмент может быть поврежден статическим электричеством с тела человека через разъем данных/внешнего питания. Перед переноской инструмента прикоснитесь к другому токопроводящему материалу для снятия статического электричества.

Системная диаграмма

В этой главе:

- Компоненты системы

Компоненты системы

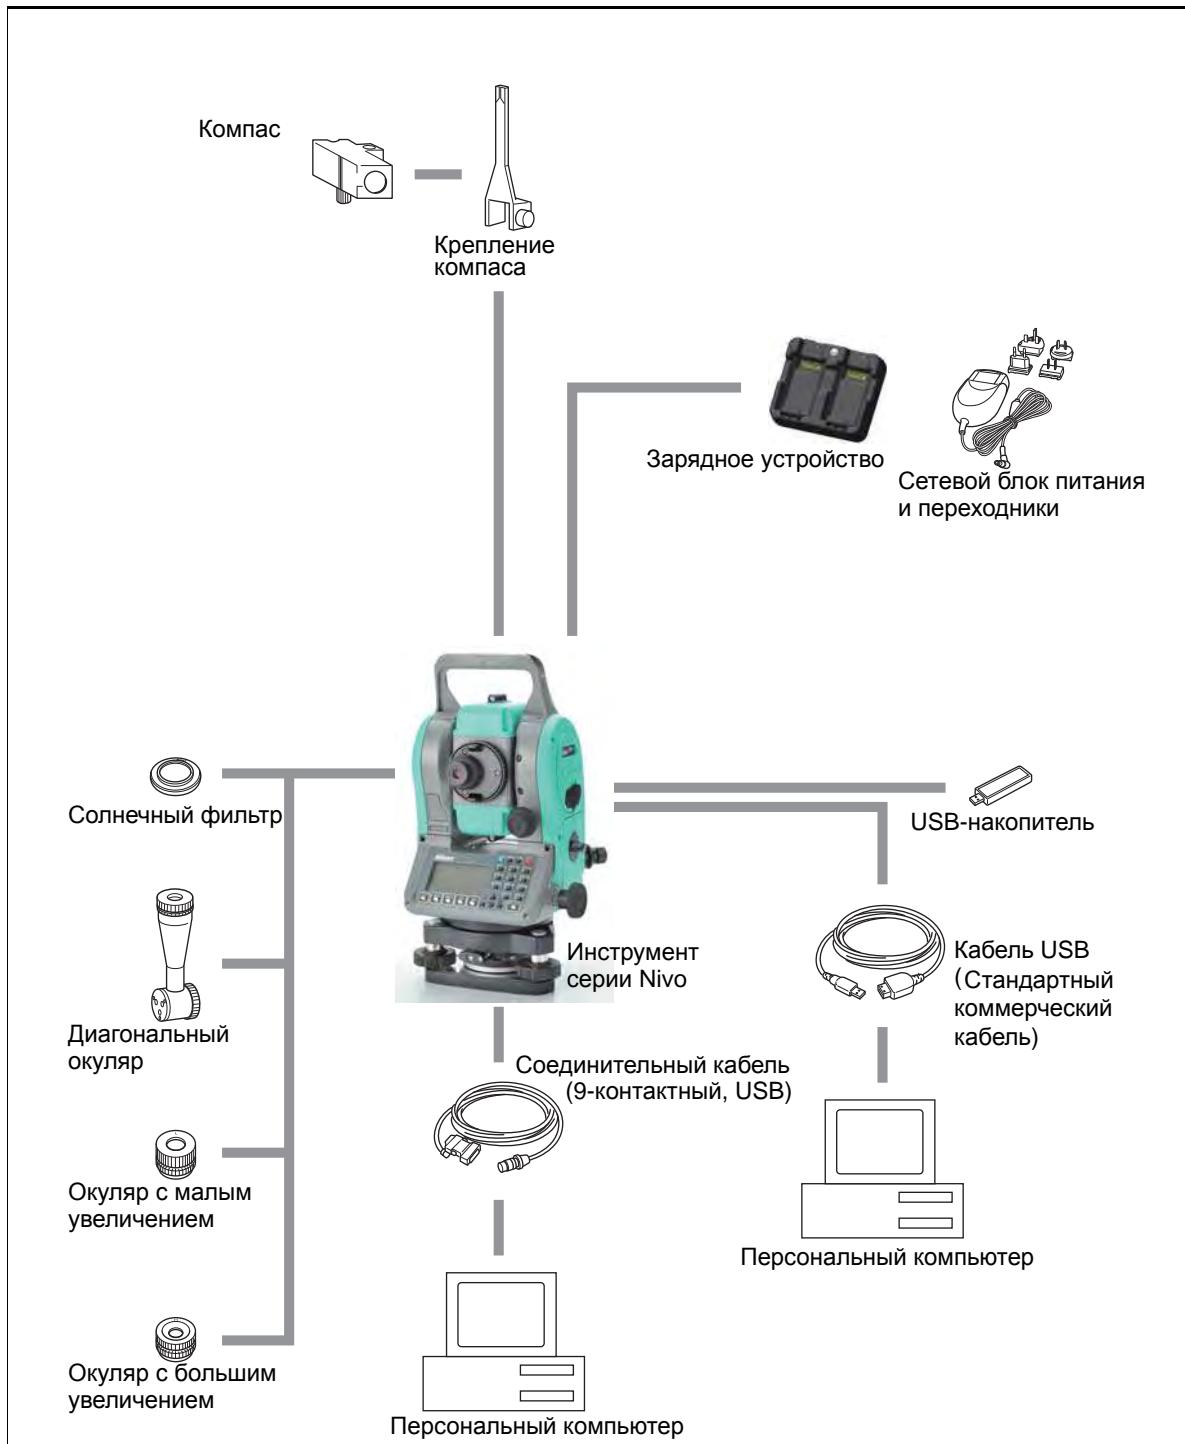


Рисунок 8.1 Компоненты измерительной системы

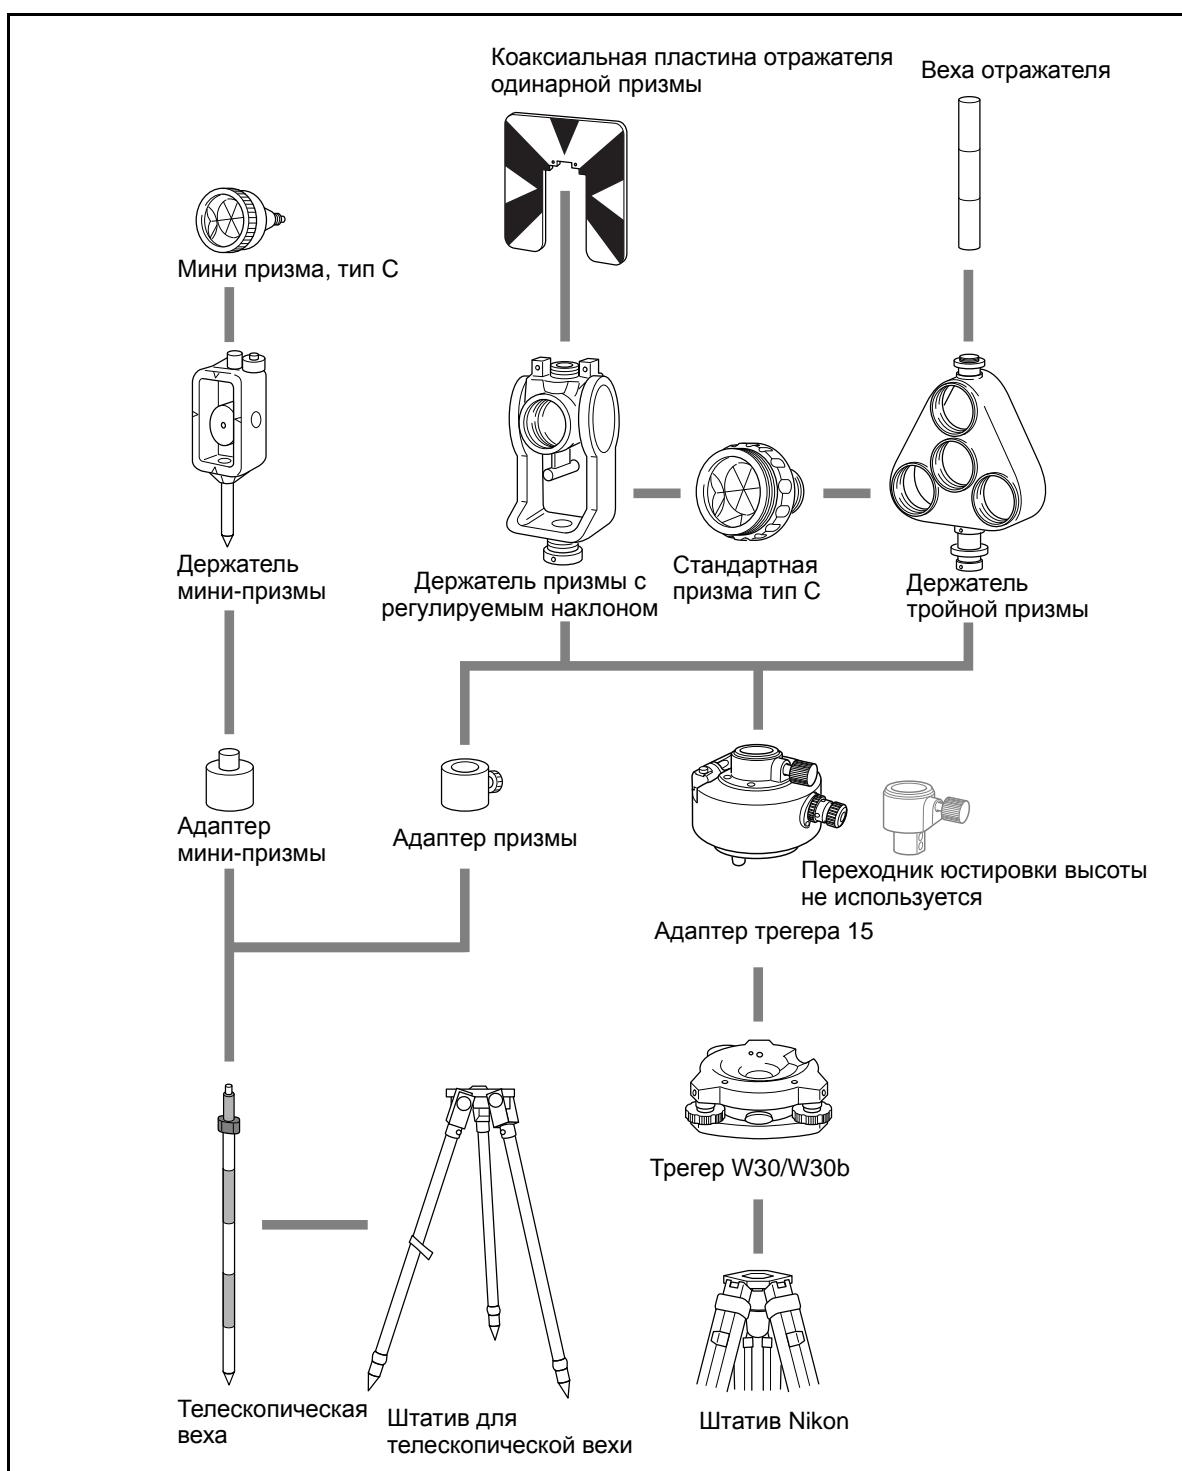


Рисунок 8.2 Компоненты призменного отражателя

Примечание – Тахеометр серии Nivo необходимо использовать с трегером W30 или W30b.

Связь

В этой главе:

- Загрузка данных координат
- Загрузка списка точек и списка кодов
- Разгрузка данных

Загрузка данных координат

Настройки

Чтобы настроить скорость передачи данных и другие параметры перейдите к МЕНЮ > Установки > Связь. Дополнительная информация приведена в разделе [Связь, стр. 121](#).



Формат записи

Вы можете загружать данные координат в следующих форматах:

PT	,	X	,	Y	,	Z	,	CD
----	---	---	---	---	---	---	---	----

PT		X		Y		Z		CD
----	--	---	--	---	--	---	--	----

PT	,	X	,	Y	,	Z
----	---	---	---	---	---	---

PT		X		Y		Z
----	--	---	--	---	--	---

PT	,	X	,	Y	,	,	CD
----	---	---	---	---	---	---	----

PT		X		Y		CD
----	--	---	--	---	--	----

PT	,	X	,	Y	,	,	,
----	---	---	---	---	---	---	---

PT	,	X	,	Y	,	,
----	---	---	---	---	---	---

PT	,	,	,	Z	,	CD
----	---	---	---	---	---	----

PT	,	,	,	Z
----	---	---	---	---

Для описания форматов, приведенных выше, используются следующие коды:

Код	Описание	Длина
PT	Номер точки	До 20 цифр
X	X координата	Переменной длины
Y	Y координата	Переменной длины
Z	Z координата	Переменной длины
CD	Код объекта	До 16 символов

Пример данных

20100,6606.165,1639.383,30.762,RKBSS
 20104,1165611.6800,116401.4200,00032.8080
 20105 5967.677 1102.343 34.353 MANHOLE
 20106 4567.889 2340.665 33.444 PT1
 20107 5967.677 1102.343 34.353
 20109,4657.778,2335.667,,PT2
 20111,4657.778,2335.667
 20113 4657.778 2335.667
 20115,,,34.353,MANHOLE
 20117,,,33.444

Загрузка списка точек и списка кодов

Настройки

Чтобы настроить скорость передачи данных и другие параметры перейдите к МЕНЮ > Установки > Связь. Дополнительная информация приведена в разделе [Связь, стр. 121.](#)



Формат файла

Оба файла для списка имен точек и списка кодов имеют одну и туже структуру. Но имена файлов должны быть следующие: POINT.LST для списка имен точек и CODE.LST для списка кодов.

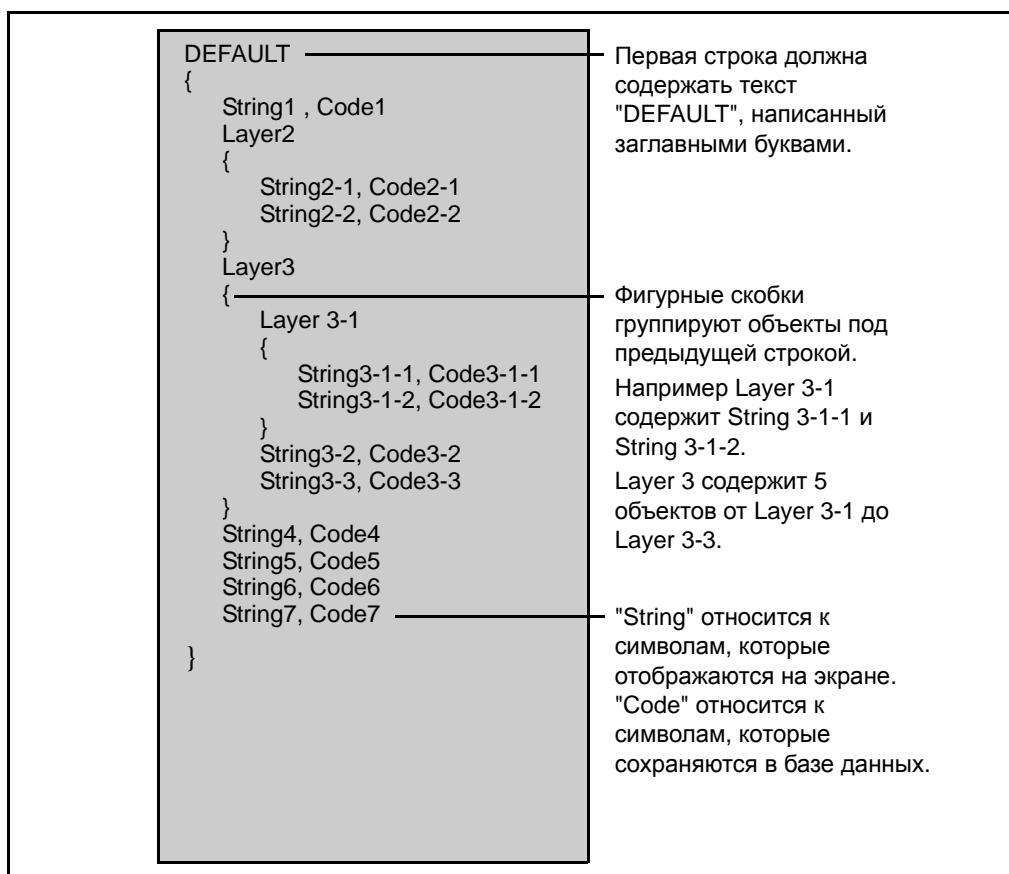


Рис. 9.1 Формат файла списка кодов или точек

Пример данных

```
DEFAULT
{
    "STRUCTURES"
    {
        "TREE", "S0001"
        "FENCE", "S0002"
        "MAIL BOX", "S0003"
        "FLOWER BED", "S0004"
    }
    "ROADS"
    {
        "MANHOLE", "R0001"
        "CENTER LINE"
        {
            "WHITE", "R002-W"
            "YELLOW", "R002-Y"
        }
        "SIDEWALK", "R0003"
        "CROSSING", "R0004"
        "BRIDGE", "R0005"
        "SIGNAL", "R0006"
        "HIGHWAY STAR", "R0007"
    }
    "RAILWAY"
    {
        "CROSSING", "RW001"
        "STATION", "RW002"
        "SIGNAL", "RW003"
        "BRIDGE", "RW004"
        "TUNNEL", "RW005"
    }
}
```

Разгрузка данных

Настройки

Чтобы настроить скорость передачи данных и другие параметры перейдите к МЕНЮ > Установки > Связь. Дополнительная информация приведена в разделе [Связь, стр. 121](#).



Формат сырых данных Nikon

Записи координат

тип	,	pt	,	(pt id)	,	широта	,	долгота	,	высота	,	код
-----	---	----	---	---------	---	--------	---	---------	---	--------	---	-----

тип	Один из следующих кодов:
UP	Загруженная точка
MP	Точка, введенная вручную
CC	Вычисленные координаты
RE	Точка, полученная из засечки
pt	Номер точки
(pt id)	(ID точки)
широта	Координата широты
долгота	Координата долготы
высота	Высота координат
код	Код объекта

Записи станции

ST	,	stnpt	,	(stnid)	,	bspt	,	(bs id)	,	hi	,	bsazim	,	bsha
----	---	-------	---	---------	---	------	---	---------	---	----	---	--------	---	------

ST	Идентификатор записи станции (фиксированный текст)
stnpt	Номер точки станции
(stnid)	(ID станции)
bspt	Номер задней точки
(bs id)	(ID задней точки)
hi	Высота инструмента
bsazim	Азимут на заднюю точку
bsha	Отсчет по горизонтальному кругу при наведении на заднюю точку

Записи контрольной точки

CP	,	pt	,	(pt id)	,	ht	,	sd	,	ha	,	va	,	time	,	code
-----------	---	----	---	---------	---	----	---	----	---	----	---	----	---	------	---	------

CP	Идентификатор записи контрольной точки (фиксированный текст)
pt	Номер точки
(pt id)	(ID точки)
ht	Высота цели
sd	Наклонное расстояние
ha	Горизонтальный угол
va	Вертикальный угол
time	24-часовая метка времени
code	Код объекта

Записи любой точки измерения

SS	,	pt	,	ht	,	sd	,	ha	,	va	,	time	,	code
-----------	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	------	---	------

SS	Идентификатор записи измерения любой точки (фиксированный текст)
pt	Номер точки
ht	Высота цели
sd	Наклонное расстояние
ha	Горизонтальный угол
va	Вертикальный угол
time	24-часовая метка времени
code	Код объекта

Записи разбивки

SO	,	pt	,	(sopt)	,	ht	,	sd	,	ha	,	va	,	time	,
-----------	---	----	---	--------	---	----	---	----	---	----	---	----	---	------	---

SO	Идентификатор записи разбивки (фиксированный текст)
pt	Recorded point number
(sopt)	(Номер точки разбивки)
ht	Высота цели
sd	Наклонное расстояние
ha	Горизонтальный угол
va	Вертикальный угол
time	24-часовая метка времени

Записи F1/F2 (КЛ/КП)

face	,	pt	,	ht	,	sd	,	ha	,	va	,	time
------	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	------

face	Одно из следующего:
F1	Измерение с использованием КЛ (фиксированный текст)
F2	Измерение с использованием КП (фиксированный текст)
pt	Номер точки
ht	Высота цели
sd	Наклонное расстояние
ha	Горизонтальный угол
va	Вертикальный угол
time	Номер точки

Записи комментария/примечаний

CO	,	text
----	---	------

CO	Идентификатор записи комментария (фиксированный текст)
text	Текст комментария

Форматы записей SDR2x и SDR33

Запись заголовка

00NM	ver	0000	datetime	ang	dist	press	temp	coor	1
1–4		00NM							Идентификатор записи заголовка (фиксированный текст)
5–20		ver							Версия файла SDR. Одно из следующего:
									SDR20V03-05 SDR2x
									SDR33V04-01 SDR33
21–24		0000							Не используется
25–40		datetime							Дата и время загрузки (в часах и минутах)
41		ang							Угловые единицы измерения. Одно из следующего:
									1 Градусы
									2 Гоны
									4 Mils
42		dist							Единицы измерения расстояний. Одно из следующего:
									1 Метры
									2 Футы
43		press							Единицы измерения давления. Одно из следующего:
									1 мм рт ст
									2 In. Hg
									3 гПа
44		temp							Единицы измерения температуры. Одно из следующего:
									1 по Цельсию
									2 по Фаренгейту
45		coor							Порядок отображения координат. Одно из следующего:
									1 NEZ
									2 ENZ
46		1							Не используется

Запись инструмента

01KI1	instr	serNo	Instr	serNo	1	zero VA	0.000	0.000	0.000
1–5		01KI1							Идентификатор записи инструмента (фиксированный текст)
6–21, 28–43	instr								Производитель и модель инструмента
22–27, 44–49	serNo								Серийный номер инструмента
50	1								Не используется
51	zero VA								Опорная точка отсчета вертикальных углов. Одно из следующего:
									1 Зенит
									2 Горизонт
52–61,	0.000								Не используется
62–71,	0.000								Не используется
72–81,	0.000								Не используется

Запись параметров станции

02KI	stnpt	northing	easting	elevation	hi	desc
-------------	-------	----------	---------	-----------	----	------

1–4	02KI	Идентификатор записи параметров станции (фиксированный текст)
5–8 (2x), 5–20 (33)	stnpt	Номер точки станции
9–18 (2x), 21–36 (33)	northing	Широта станции
19–28 (2x), 37–52 (33)	easting	Долгота станции
29–38 (2x), 53–68 (33)	elevation	Высота станции
39–48 (2x), 69–84 (33)	hi	Высота инструмента
49–64 (2x), 85–100 (33)	desc	Описание станции

Запись параметров цели

03NM	ht
-------------	----

1–4	03NM	Идентификатор записи параметров цели (фиксированный текст)
5–14 (2x), 5–20 (33)	ht	Высота цели

Запись параметров задней точки

07KI	stnpt	bspt	bsazim	ha
-------------	-------	------	--------	----

1–4	07KI	Идентификатор записи параметров задней точки (фиксированный текст)
5–8 (2x), 5–20 (33)	stnpt	Номер точки станции
9–12 (2x), 21–36 (33)	bspt	Номер задней точки
13–22 (2x), 37–52 (33)	bsazim	Азимут на заднюю точку
23–32 (2x), 53–68 (33)	ha	Горизонтальный угол

Запись координат

08KI	pt	northing	easting	elevation	desc
-------------	----	----------	---------	-----------	------

1–4	08KI	Идентификатор записи координат (фиксированный текст)
5–8 (2x), 5–20 (33)	pt	Номер точки
9–18 (2x), 21–36 (33)	northing	Широта
19–28 (2x), 37–52 (33)	easting	Долгота
29–38 (2x), 53–68 (33)	elevation	Высота
39–54 (2x), 69–84 (33)	desc	Код объекта

Запись наблюдения

09MC	stnpt	pt	sd	va	ha	desc
-------------	-------	----	----	----	----	------

1–4	09MC	Идентификатор записи наблюдений (фиксированный текст)
5–8 (2x), 5–20 (33)	stnpt	Номер точки станции
9–12 (2x), 21–36 (33)	pt	Номер точки наблюдения
13–22 (2x), 37–52 (33)	sd	Наклонное расстояние
23–32 (2x), 53–68 (33)	va	Вертикальный угол
33–42 (2x), 69–84 (33)	ha	Горизонтальный угол
43–58 (2x), 85–100 (33)	desc	Код объекта

Запись идентификатора проекта

10NM	jobid	1	incZ	T&Pcorr	C&Rcorr	refcon	sealev
-------------	-------	----------	------	---------	---------	--------	--------

1–4	10NM	Идентификатор записи проекта (фиксированный текст)
5–8 (2x), 5–20 (33)	jobid	Название проекта
<i>Примечание – Следующие поля имеются только в формате SDR33.</i>		
21	1	Длина идентификатора точки
22	incZ	2D или 3D координаты. Одно из следующего: 1 2D 2 3D
23	T&Pcorr	Поправка за атмосферу. Одно из следующего: 1 Выкл 2 Вкл
24	C&Rcorr	Поправка за кривизну и рефракцию. Одно из следующего: 1 Выкл 2 Вкл
25	refcon	Постоянная рефракции. Одно из следующего: 1 0.132 2 0.200
26	sealev	Поправка за уровень моря. Одно из следующего: 1 Выкл 2 Вкл

Запись примечания

13NM	note
-------------	------

1–4	13NM	Идентификатор записи примечания (фиксированный текст)
5–64	note	Текст примечания

Примеры данных

Формат сырых данных Nikon

CO,Nikon RAW data format V2.00
 CO,B: EXAMPLE5
 CO,Description: SAMPLE DATA OF DOWNLOAD
 CO,Client: NIKON
 CO,Comments: YOKOHAMA PLANT
 CO,Downloaded 22-JUL-2008 18:56:10
 CO,Software: Pre-installed software version: 1.0.0.1
 CO,Instrument: Nivo 2.M+
 CO,Dist Units: Metres
 CO,Angle Units: DDDMMSS
 CO,Zero azimuth: North
 CO,Zero VA: Zenith
 CO,Coord Order: NEZ
 CO,HA Raw data: Azimuth
 CO,Tilt Correction: VA:ON HA:ON
 CO, EXAMPLE5 <JOB> Created 22-JUL-2008 07:09:21
 MC,1,,100.000,200.000,10.000,
 CO,Temp:20C Press:760mmHg Prism:0 22-JUL-2008 07:11:34
 ST,1,,,1.400,55.4500,55.4500
 F1,,,0.0000,90.0000,8:27:58
 SS,3,1.200,330.706,326.027,20.320,07:13:46,SIGN
 SS,4,1.250,379.193,300.847,29.084,07:14:24,TREE
 SS,5,1.218,363.344,328.032,30.105,07:14:57,TREE R
 SO,1003,,1.240,331.220,326.783,19.998,07:18:17,

Формат координат Nikon

1,100.0000,200.0000,10.0000,
 2,200.0000,300.0000,20.0000,
 3,116.9239,216.9140,11.8425,TRAIN PLATFORM
 4,126.6967,206.2596,11.2539,RAMP
 11,100.0045,199.9958,10.0000,
 13,116.9203,216.9113,11.7157,
 14,126.6955,206.2579,10.9908,
 21,100.0103,199.9958,10.0000,
 31,100.0013,200.0005,10.0000,
 41,100.0224,200.0331,9.9000,
 43,116.9263,216.9165,11.8016,CURB
 44,126.7042,206.2871,10.8193,DITCH
 45,116.9266,216.9160,11.8028,
 46,126.7046,206.2845,10.8213,CP POINT

Формат сырых данных SDR2x

00NMSDR20V03-05 000023-Jul-2008 18:39:111211
10NMTEST JOB
01KI1 Nikon Nivo 2.M+ 000000 Nikon Nivo 2.M+ 00000012 0.000 0.000 0.000
13NMDownloaded 23-Jul-2008 18:39:22
13NMSftware: Pre-install version: 1.0.0.1
13NMInstrument: Nikon Nivo 2.M+
13NMAngle Units: Degrees
13NMZero azimuth: North
13NMZero VA: Horizon
13NMCoord Order: NEZ
13NMClient:
13NMDescription:
13NM P_509 <JOB> Created 23-Jul-2008 07:09:21
08KI0001100.000 200.000 10.000
08KI0002200.000 300.000 20.000
02KI0001100.000 200.000 10.000 0.100
07KI0001000245.0000 0.0000
13F10000002<null> <null> 0.0000
13F20000002<null> <null> 179.9639
13NMBS Check HA:359.3525 Reset to HA: 0.0000 07:21:41
13F10000000323.990 4.1694 0.0000
13F20000000323.990 175.8403 180.0028
03NM0.000
13F10001000323.990 4.1653 359.9833 MAIN PLATFORM
13F10001000427.445 2.4097 328.1958 RAMP
13NMStart of 2-Pt Resection
13F10000000427.445 2.4097 0.0000
13F10000000323.991 4.1542 31.8042
13F10000000427.430 1.8583 121.4306
13F10000000323.976 3.8625 153.2306
08KI0011100.005 199.996 10.000
02KI0011100.005 199.996 10.000 0.100
07KI0011000344.9980 0.0000

Формат координат SDR2x

00NMSDR20V03-05 000023-Jul-2008 18:40:111211
10NMTEST JOB
01KI1 Nikon Nivo 2.M+ 000000 Nikon Nivo 2.M+ 00000012 0.000 0.000 0.000
13NM 080926-2 <JOB> Downloaded 08-Oct-2008 18:40:06
13NMSftware: Pre-install version: 1.0.0.1
13NMInstrument: Nikon Nivo 2.M+
13NMDist Units: Metres
13NMAngle Units: Degrees
13NMZero azimuth: North
13NMZero VA: Horizon
13NMProjection correction: OFF
13NMC&R correction: OFF
13NMSea level correction: OFF
13NMCoord Order: NEZ
13NMClient:
13NMDescription:
13NMTilt Correction: VA:OFFHA:OFF
13NM P_0509 <JOB> Created 23-Jul-2008 07:09:21
13NMPrism constant: 0
08KI0001100.000 200.000 10.000
08KI0002200.000 300.000 20.000
13NMBacksight Check to Pt:2 HA:359.3525 07:21:39
13NMBacksight Pt:2 Reset to HA: 0.0000 07:21:41
08KI0003116.924 216.914 11.843 MAIN PLTFORM
08KI0004126.697 206.260 11.254 RAMP
13NMStart of 2-Pt Resection
08KI0011100.005 199.996 10.000

Сообщения об ошибках

В этой главе:

- Угол
- Задачи
- Связь
- Данные
- Менеджер проектов
- Программы
- Запись данных
- Поиск
- Настройки
- Разбивка
- Установка станции
- Ошибка системы

Угол

Установка станции должна быть при КЛ/КП

Вы нажили ANG>КЛ/КП без измерения при КЛ/КП в установке станции.

Нажмите любую клавишу для возвращения к предыдущему экрану. Затем перейдите к установке станции и выполните измерение при КЛ/КП на ЗТ.

Задачи

Нет результата

Невозможно вычислить площадь, т.к. точки были введены в неверном порядке.

Нажмите любую клавишу для возврата в меню задач. Затем введите точки в правильном порядке.

Повтор координат

Введены одинаковые точки или точки с координатами, идентичными ранее введенной точке.

Нажмите любую клавишу для возврата в меню задач. Затем введите другую точку.

Необходимы координаты XY

Введенная точка не содержит XY координат.

Нажмите любую клавишу для возврата в меню задач. Затем и введите точку, которая содержит XY координаты.

Связь

Если ошибка обнаружена при загрузке данных, Nivo прекращает процесс загрузки и выводит одно из следующих сообщений.

Проверьте данные

Обнаружены ошибки в загружаемых данных, такие как, например алфавитный символ, находящийся в значении координат.

Нажмите любую клавишу. Затем проверьте строку данных с ошибкой.

Повтор точки

Попытка загрузки точки с существующим именем Т.

Нажмите любую клавишу. Затем проверьте точку данных с ошибкой.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Если существующая точка является UP, СС или МР записью и не имеет отношения к станции или задней точке, она будет заменена загружаемой записью. Сообщения об ошибке в этом случае не будет.

Имя Т более 20 символов

Загружаемые данные содержат точку с именем или номером длиной более 20 символов.

Нажмите любую клавишу. Затем проверьте строку данных с ошибкой.

XYZ вне диапазона

Значения загружаемых координат содержат более чем 13 знаков.

Нажмите любую клавишу. Затем проверьте строку данных с ошибкой.

Данные

Нельзя редактировать текущую станцию

Вы попытались редактировать текущую станцию.

Примечание – Редактирование для текущей станции невозможно. Однако могут быть отредактированы записи старых станций. При этом инструмент не делает никаких перевычислений.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода имени кода/слова.

Нельзя редактировать ST/BS, относящиеся к этой точке

Вы попытались редактировать координаты, относящиеся к текущей точке станции или задней точке (ST/BS). Нельзя редактировать координаты, относящиеся к текущим точкам станции или задней точке (ST/BS).

Нажмите любую клавишу для возврата в экран просмотра данных.

Нельзя редактировать XYZ, полученные при измерении

Вы попытались изменить координаты SO, SS, или СР записи. Нельзя изменять координаты SO, SS, или СР записей.

Нажмите любую клавишу для возврата в предыдущий экран.

Удалить XYZ стн

Вы попытались удалить запись координат, относящиеся к текущей точке станции или задней точке (ST/BS). Необходимо подтвердить, что вы действительно хотите удалить запись координат, относящиеся к текущей точке станции или задней точке (ST/BS).

Чтобы...	Нажмите...
удалить XYZ	Программную кнопку Удал
вернуться к предыдущему экрану без удаления XYZ	[ESC] или программную кнопку Прерв

Менеджер проектов

Зад. невозм.

Вы попытались установить в качестве контрольного текущий проект.

Нажмите любую клавишу для возврата в предыдущий экран. Затем выберите другой проект.

Не могу создать

Для создания проекта или записи точки нет свободного места.

Нажмите любую клавишу для возврата в менеджер проектов. Затем удалите старые проекты при помощи программной клавиши **Удал**.

Существ. зад.

Вы ввели имя для нового проекта, которое уже существует.

Нажмите любую клавишу и измените имя для нового проекта.

БОЛЕЕ 50ПРКТ

Вы попытались создать новый проект, а в памяти уже хранится 50 проектов.

Нажмите любую клавишу для возврата в менеджер проектов. Затем удалите старые проекты при помощи программной клавиши **Удал**.

Программы

Нет Уст. СТН

Вы не выполнили установку станции или проверку ЗТ перед входом в функции Программ.

Чтобы...	Нажмите...
перейти к меню установки станции	[2] или выберите Уст.СТН
вернуться в главный экран измерений	[ESC]
перейти в меню Программы	[1] или выберите Продолж



Подсказка – Выбор опции **Продолж** **не восстанавливает** запись последней станции. Используйте эту опцию только в том случае, если вы уверены, предыдущие координаты станции и текущая ориентация горизонтального угла верны. В противном случае, записи в программных функциях будут неверными.

Требуются XY и Z корд.

Для функции S-План требуются XYZ координаты.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки. Затем введите 3D координаты точки.

Запись данных

Память заполнена

Заполнена память для хранения данных.

Нажмите любую клавишу для возврата в главный экран измерений. Затем:

Чтобы...	перейдите в...
удалить ненужные данные	МЕНЮ > Данные
удалить проекты	МЕНЮ > Проекты

ПОВТ. ТЧК

Вы попытались записать уже имеющуюся в текущем проекте точку. Имеющиеся записи координат не могут быть перезаписаны данными измерений.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки. Измените точку.

Повт. ТЧК

При вводе точки вы попытались записать уже имеющуюся в текущем проекте запись, такую как SS, SO или CR. Существующая запись SS, SO или CR может быть перезаписана данными измерений.

Чтобы...	Нажмите...
вернуться в экран ввода точки	[ESC] или программную кнопку Прерв
записать сырье данные и обновить данные координат	программную кнопку XYZ
записать только сырье данные	программную кнопку RAW

Не откры. Пркт

Нет открытого проекта.

Чтобы...	Нажмите...
открыть список проектов для выбора из него	[1] или выберите Выбрать пркт
создать новый проект	[2] или выберите Создать пркт
вернуться к предыдущему экрану	[ESC]

Нет Уст.СТН

В текущем проекте нет записей станции или установка станции или проверка ЗТ не были сделаны после перезагрузки программы.

Чтобы...	Нажмите...
продолжить запись	[1] или выберите Continue . Если запись станции уже имеется в проекте, появится сообщение CO, Использовать текущую ориентацию .
перейти в меню Уст.СТН	[2] или выберите Уст.СТН
вернуться к предыдущему экрану	[ESC]

Вне диапазона

Попытка записать координату длиной более чем 13 цифр.

Нажмите любую клавишу для возврата в предыдущий экран. Проверьте координаты текущей станции.

Поиск

ТЧ не найдена

Нет точки, удовлетворяющей заданному критерию поиска.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки.

Это сообщение может появляться в различных функциях, таких как Установка станции или Вынос в натуру, где вводится номер точки или код T/CD.

Настройки

Настройки проекта были изменены

Вы изменили один или более параметров проекта:

- В экране "Угол" - "НульVA" или НА (см. Угол, стр. 118)
- В экране "Расстояние" - "Масштаб", "Коррекция Т-Д", "Ур.моря" или "Рефракция" (см. Расстояние, стр. 118)
- В экране "Координаты" - "Порядок" или "Нуль А3" (см. Координаты, стр. 120)
- В экране "Единицы" - "Угол", "Расст", "Темп" или "Давление" (см. Единицы, стр. 121)

Чтобы...	Нажмите...
отменить изменение параметров проекта	[ESC] или программную кнопку Прерв. Текущий проект остается открытим.
закрыть текущий проект и сохранить изменения параметров проекта	[ENT] или программную кнопку OK

Примечание – Для записи точки, с использованием новых параметров, создайте новый проект с новыми параметрами.

Разбивка

Ошибка ввода

Стиль имени точки в поле "От" отличается от стиля точки, используемого в поле "До". Например, в поле "От" введено "1", а в поле "До" - "A200".

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода От/ До. Заново введите имена точек, используя одинаковый стиль в обоих полях.

Нет Уст. СТН

Вы не выполнили установку станции или проверку ЗТ перед входом в функции Разбивки.

Чтобы...	Нажмите...
перейти к меню установки станции	[2] или выберите Уст.СТН
вернуться в главный экран измерений	[ESC]
перейти в меню Разбив.	[1] или выберите Продолж



Подсказка – Выбор опции **Продолж** не восстанавливает запись последней станции. Используйте эту опцию только в том случае, если вы уверены, предыдущие координаты станции и текущая ориентация горизонтального угла верны. В противном случае, записи в программных функциях будут неверными.

Установка станции

Расчет невозможен, необходимо дополнительное измерение

Вычисление станции невозможно, ошибка при вычислении засечки. Это сообщение может появиться после удаления точки в экране просмотра измерений.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки. Сделайте повторное измерение для перевычисления координат станции.

Повтор координат

Введенные точка или координаты идентичны координатами станции или одинаковые координаты двух точек в засечке.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки. Затем используйте другую точку.

Мало места

Не достаточно памяти для записи станции при запуске любой функции Установки станции.

Чтобы...	Нажмите...
вернуться в главный экран измерений	[ESC] или программную кнопку Прерв . Используйте программную кнопку Удал в Менеджере проектов для удаления ненужных проектов.
продолжить	[ENT] или программную кнопку OK . Вы не можете быть уверены в записи всего процесса.

Требуются XY коорд

Введенная точка станции или задняя точка ST/BS не содержит N/E координат.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки. Затем используйте точку, имеющую N/E координаты.

Требуются Z коорд

Введенная точка высотного репера не содержит Z координату.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки. Затем используйте точку, имеющую Z координату.

Ошибка системы

=Системная ошибка=

Система обнаружила внутреннюю ошибку, связанную с работой системы на нижнем уровне.

Нажмите любую клавишу для выключения инструмента. После отображения этого сообщения система будет перезагружена. Если вам по-прежнему необходимо отснять точки на этой площадке, включите инструмент и повторите процедуры открытия проекта и установки станции.

Данные, сохраненные до появления этой ошибки, будут гарантированно сохранены в файле проекта.

Если эта ошибка будет часто повторяться, свяжитесь с вашим дилером или службой технической поддержки Trimble и продиктуйте сообщение, отображаемое на экране ниже строки =Системная ошибка=.

CONTACT DETAILS

10368 Westmoor Drive
Westminster, Colorado 80021
USA

888-477-7516 (Toll Free)
1-720-587-4700 Phone

www.nikonpositioning.com

For sales information and dealer locator:
sales@nikonpositioning.com

www.trimble.com